

سروو درایو استاندارد L7S

با درود،

از اینکه سروو درایو برند LS را انتخاب کردید سپاسگزاریم.

کتابچه راهنمای کاربر، نحوه استفاده صحیح از این محصول و مواردی که باید احتیاط کرد را شرح می‌دهد.

رعایت نکردن دستورالعمل‌های ذکر شده در این راهنما ممکن است باعث آسیب به محصول شود.

قبل از استفاده از این محصول حتما این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و تمام دستورالعمل‌های موجود در آن را دنبال کنید.

محتویات این دفترچه راهنما طبق نسخه‌ی فعلی سروو درایو مدل استاندارد (L7S) آماده گردیده است.

این دفترچه به اهتمام پرسنل ایمن تابلو نماینده انحصاری محصولات LS کره جنوبی در ایران، تهیه شده است.

فهرست

۷	 مقدمه
۷	 مکانیزم های حرکتی
۷	 چرخ دنده
۷	 انواع چرخ دنده
۷	 چرخ دنده ساده
۸	 چرخ دنده مارپیچ
۸	 چرخ دنده مخروطی
۹	 چرخ دنده حلزونی
۹	 چرخ دنده شانه ای
۱۰	 دنده شانه Rack&pinion
۱۰	 Ball screw
۱۰	 تسمه و پولی
۱۱	 کنترل حرکت
۱۲	 موتورهای جاروبک دار
۱۲	 استپر موتور
۱۳	 سروو موتور جریان متناوب
۱۴	 سروو موتور جریان مستقیم
۱۵	 انکدر چیست؟
۱۵	 رزولوشن انکدر
۱۶	 دسته بندی انکدرها
۱۷	 کاربرد انکدر چیست؟
۱۸	 انواع انکدر
۱۸	 انکدر خطی (Linear Encoder)
۱۸	 انکدر چرخشی (Rotary Encoder)
۱۹	 انکدر بدون شفت
۲۰	 خروجی انکدرهای افزایشی
۲۰	 خروجی Line Drive

۲۰	خروجی NPN open collector
۲۰	خروجی (Totem pole)
۲۱	انکدر مطلق (Absolute Encoder)
۲۱	مزایای انکدر مطلق
۲۲	قسمت داخلی انکدرها
۲۲	انکدر نوری
۲۲	انکدرهای مغناطیسی چرخشی
۲۴	مقایسه انکدرهای نوری و مغناطیسی
۲۵	انکدر خازنی (Capacitive)
۲۵	انکدر مکانیکی (Mechanical)
۲۶	مزایای انکدر
۲۶	معایب انکدر
۲۷	کد شناسایی سروو درایو
۲۸	کد شناسایی سروو موتور
۲۹	نحوه خواندن پلاک سروو موتور و شکل ظاهری موتور
۳۱	معرفی شکل ظاهری سروو درایو
۳۵	شماتیک پایه‌های CN1 (ورودی/خروجی) سروو درایو
۳۶	شرح وظیفه پایه‌های دیجیتال
۳۷	ورودی‌های پالس
۳۸	پایه‌های سیگنال‌های خروجی انکدر درایو
۳۸	حالت‌های مختلف صفحه نمایش
۳۹	مراحل راه‌اندازی سیستم سروو
۴۰	روش جابجایی بین پارامترها
۴۱	بازگشت به تنظیمات کارخانه (Reset Factory)
۴۱	تنظیم مد عملکردی درایو
۴۳	تعیین وظیفه پایه‌های ورودی دیجیتال
۴۴	شیوه اتصال پایه‌های ورودی
۴۴	مشاهده فعال بودن پایه‌های ورودی دیجیتال
۴۵	تعریف منطق پایه‌های ورودی دیجیتال
۴۶	تعیین وظیفه پایه‌های خروجی دیجیتال

۴۷	نحوه اتصال خروجی‌های دیجیتال
۴۷	تعریف منطق پایه‌های خروجی دیجیتال
۴۸	مشاهده فعال بودن پایه‌های خروجی دیجیتال
۴۸	خروجی آنالوگ
۴۹	نحوه اعمال پالس به سروو درایو
۵۱	مدهای مختلف پالس ورودی
۵۳	راه‌اندازی سروو موتور بصورت JOG دستی
۵۴	راه‌اندازی سروو موتور در حالت JOG اتوماتیک
۵۵	راه‌اندازی سروو موتور در مد موقعیت با انکدر E40S
۵۷	راه‌اندازی سروو موتور در مد موقعیت به صورت Open Collector NPN
۵۹	راه‌اندازی سروو موتور در مد موقعیت به صورت Open Collector PNP
۶۱	راه‌اندازی سروو موتور در مد موقعیت با PLC
۶۵	راه‌اندازی سروو موتور در مد سرعت با چند سرعت مختلف
۶۷	راه‌اندازی سروو موتور در مد سرعت با ورودی آنالوگ
۶۹	راه‌اندازی سروو در مد گشتاور
۷۱	آلارم ها و خطاها
۷۳	لیست وضعیت خطاهای سیستم
۷۴	مجموعه پارامترهای نمایش وضعیت عملکرد سروو
۷۶	مجموعه پارامترهای تنظیمات سیستم
۸۱	مجموعه پارامترهای تنظیمات کنترلی
۸۴	مجموعه پارامترهای تنظیمات ورودی/خروجی
۸۷	مجموعه پارامترهای تنظیمات مد سرعت
۸۹	مجموعه پارامترهای تنظیمات مد موقعیت
۹۱	مجموعه پارامترهای اجرا و بکارگیری مدهای عملکرد سروو سیستم
۹۳	ID سروو موتورها
۱۰۲	مشخصات الکتریکی سروو موتورهای سری S,H,L
۱۱۸	ابعاد سروو موتورهای سری S
۱۱۸	سری SA
۱۱۹	سری SB و SC
۱۲۰	سری SE و SEP و SF و LF و SFP

۱۲۱	سری SG و LG و SGP و HB
۱۲۲	سری HE
۱۲۳	مشخصات الکتریکی سرووموتورهای سری F
۱۳۶	ابعاد سرووموتور
۱۳۷	سری FBL
۱۳۷	سری FCL
۱۳۸	سری FB
۱۳۸	سری FC
۱۳۹	سری FE , FEP
۱۴۰	سری FF , FFP
۱۴۱	سری FG , FGP
۱۴۲	لوازم جانبی سروو
۱۴۲	کابل انکدر
۱۵۰	کابل پاور سروو موتور 220 V
۱۵۶	کابل پاور سروو موتور 400 V
۱۶۱	کابل ورودی/خروجی سروو درایو
۱۶۸	مقاومت‌های ترمزی ۲۲۰ ولت
۱۶۹	مقاومت‌های ترمزی ۴۰۰ ولت

مقدمه

مکانیزم های حرکتی

چرخ دنده

چرخ دنده ها قطعاتی هستند که برای انتقال یا تغییر جهت نیرو بین دو محور به کار می روند. روی محیط چرخ دنده، دندانه هایی با فاصله مساوی ایجاد شده است. این دندانه ها پس از درگیر شدن با دندانه های چرخ دنده مجاور، نیرو را بین یکدیگر منتقل می کنند. چرخ دنده ها (Gears) را می توان به صورت های مختلف دسته بندی کرد. براساس شکل ظاهری، چرخ دنده ها به انواع گستران (Involute)، سیکلوئیدی (Cycloidal) و تروکوئیدی (Trochoidal) تقسیم می شوند. از نظر موقعیت محور (Shaft)، می توان آنها را در دسته های محور موازی، محور متقاطع، محور غیرموازی و محور غیرمتقاطع قرار داد. قدمت چرخ دنده بسیار طولانی است. آن طور که در نوشته های ارشمیدس یافت شده است، استفاده از آن در یونان باستان به دوره پیش از میلاد مسیح برمی گردد.

انواع چرخ دنده

برخی از انواع چرخ دنده که کاربرد زیادی دارد عبارتند از ساده (Spur)، مارپیچ (Helical)، شانه ای (Rack and Pinion)، حلزونی (Worm) و مخروطی (Bevel). محاسبه درست نیروها در طراحی های مکانیکی، به شناخت دقیق هر یک از انواع چرخ دنده بستگی دارد. حتی پس از انتخاب نوع چرخ دنده، عواملی مانند ابعاد (تعداد دندانه ها، زاویه مارپیچ و غیره)، استانداردهای دقت (DIN, AGMA, ISO)، نیاز به ماشین کاری دندانه ها، گشتاور مجاز و راندمان نیز باید در نظر گرفته شوند. رایج ترین انواع چرخ دنده در ادامه معرفی می شوند.

چرخ دنده ساده

چرخ‌دنده ساده، یکی از پرکاربردترین انواع چرخ‌دنده و از نوع استوانه‌ای به حساب می‌آید. دندانه‌های مستقیم دارد و روی محورهای موازی سوار می‌شود. در برخی طراحی‌ها، از تعداد زیادی از این چرخ‌دنده برای کاهش توان استفاده می‌شود. هنگامی که دو چرخ‌دنده ساده در کنار هم به کار رود، چرخ دنده کوچکتر که تعداد دندانه کمتری دارد، پینیون نامیده می‌شود. چرخ دنده بزرگتر نیز که تعداد دندانه بیشتری دارد، چرخ دنده یا چرخ نامیده می‌شود. یکی از مشخصه‌های این نوع چرخ دنده، صدای زیاد آن است. به محض اینکه دو دندانه با یکدیگر درگیر شوند، با نیروی زیادی به هم ضربه می‌زنند. این ضربه، موجب تولید صدا و تمرکز تنش روی دندانه‌ها می‌شود. دندانه‌های این چرخ دنده، پروفایل گستران دارند و در هر لحظه فقط یکی از دندانه‌ها به طور کامل درگیر می‌شود. در این گونه از چرخ‌دنده‌ها، هیچ نیرویی در جهت محور ایجاد نمی‌شود. چرخ‌دنده ساده در کاربردهایی که نیاز به کاهش سرعت یا چند برابر کردن گشتاور باشد، بهترین گزینه است. به عنوان مثالی از این کاربردها می‌توان به آسیاب گلوله‌ای (Ball Mill) یا دستگاه خردکن سنگ آهن اشاره کرد.



چرخ‌دنده مارپیچ

یکی از موارد مصرف چرخ‌دنده‌های مارپیچ، در محورهای موازی است. خطوط دندانه‌ها در این چرخ‌دنده‌های استوانه‌ای، به صورت مارپیچ هستند. این نوع چرخ‌دنده در مقایسه با نوع ساده، قادر به انتقال نیروی بیشتری است و صدای کمتری تولید می‌کند. کمتر بودن صدا به خصوص در سرعت‌های متوسط و بالا به چشم می‌آید. از طرف دیگر، همواره بیش از یک دندانه از هر چرخ‌دنده درگیر است. در نتیجه نیروی وارد به هر دندانه کمتر می‌شود تا ظرفیت این نوع چرخ‌دنده بالاتر رود. به دلیل شکل مارپیچی دندانه‌ها، درگیر شدن چرخ‌دنده‌ها با تماس نقطه‌ای آغاز می‌شود و آرام آرام به تماس خطی می‌رسد. در نتیجه انتقال نیرو یکنواخت‌تر خواهد بود و ارتعاشات و سایش هم کمتر اتفاق می‌افتد. در شکل زیر یک نمونه چرخ‌دنده مارپیچ نشان داده شده است. ویژگی‌هایی که تا اینجا برای چرخ دنده مارپیچ برشمردیم، اشکالاتی هم ایجاد می‌کند. زاویه‌دار بودن دندانه‌ها باعث سُر خوردن محل تماس می‌شود. در نتیجه این سُر خوردن، نیروی محرک محوری و گرما ایجاد می‌شود و راندمان هم کاهش می‌یابد. به منظور کم کردن اثر نیروی محوری باید از یاتاقان استفاده کرد. یکی از روش‌های جلوگیری از ایجاد این نیروی محرک، استفاده از چرخ‌دنده مارپیچ دابل (Herring bone gear) است که در صنعت به عنوان چرخ‌دنده جناغی هم شناخته می‌شود. در این مدل، دو چرخ‌دنده مارپیچ با جهت مخالف، در کنار هم قرار می‌گیرند تا نیروی محرک ایجاد شده در راستای محور، خنثی شود. در کاربردهایی که چرخ‌دنده ساده برای آن مناسب باشد ولی محورها با یکدیگر موازی نباشند، انتخاب این چرخ‌دنده مارپیچی در اولویت است.



چرخ‌دنده مخروطی

این چرخ‌دنده‌ها ظاهری مخروط مانند دارند و برای محورهای متقاطع مناسب هستند. چرخ‌دنده‌های مخروطی در جاهایی که زاویه بین دو محور متقاطع، ۹۰ درجه است، بیشترین کاربرد را دارند ولی در زاویه‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. دندانه‌های این چرخ‌دنده می‌تواند مستقیم، مارپیچ یا هیپوئیدی باشد. نوع مستقیم آن، همان مشکلات چرخ‌دنده ساده را دارد و دندانه‌ها به یکباره با هم درگیر می‌شوند. در نتیجه تمرکز تنش روی دندانه‌ها بسیار بالا می‌رود. نوع مستقیم و مارپیچ، زمانی استفاده می‌شوند که دو محور عمود به هم و در یک صفحه باشند. در شرایطی که دو محور در دو صفحه جداگانه باشند، از نوع هیپوئیدی استفاده می‌شود. توجه کنید که در این حالت، دو محور هیچ نقطه تقاطعی نخواهند داشت و این حالتی استثنا برای تعریف این نوع چرخ‌دنده ایجاد می‌کند. یکی از کاربردهای چرخ‌دنده مخروطی، در دیفرانسیل بسیاری از خودروهاست. در دیفرانسیل خودرو، چرخ‌دنده حلقوی و چرخ دنده پینیون ورودی، هر دو از نوع هیپوئیدی هستند. این طراحی موجب می‌شود پینیون ورودی پایین‌تر از محور چرخ‌دنده حلقوی نصب شود. همان‌طور که می‌بینید، محور محرک هم به پینیون ورودی متصل است. به این ترتیب، محور محرک وارد اتاقک اتومبیل نمی‌شود. در نتیجه فضای بیشتری به اتاقک اختصاص داده شده است.



چرخ‌دنده حلزونی

هنگامی که نیاز به کاهش زیاد دنده باشد، از چرخ‌دنده‌های حلزونی استفاده می‌شود. چرخ‌دنده حلزونی برای نسبت‌های کاهش ۱:۲۰ تا ۱:۳۰۰ به کار می‌رود. این چرخ‌دنده‌ها در نتیجه کاهش سرعت، گشتاور را نیز به مقدار زیادی افزایش می‌دهند. باید دقت کرد که نصب این سیستم و روغن‌کاری آن به درستی و منظم انجام شود. در این حالت، چرخ‌دنده حلزونی یکی از نرم‌ترین و کم‌صداترین انواع چرخ‌دنده خواهد بود. در این مجموعه از یک حلزون (محور بالا) و چرخ حلزون (چرخ دنده پایین) استفاده می‌شود. ویژگی مهم این چرخ‌دنده‌ها این است که انتقال نیرو فقط از حلزون به چرخ حلزون انجام می‌شود. معمولاً بیشتر طراحی‌ها طوری انجام می‌شود که چرخ حلزون قادر به چرخاندن حلزون نباشد. این ویژگی به عنوان ویژگی خودترمزی شناخته می‌شود. هرچه زاویه پیشروی در حلزون کمتر باشد، این خاصیت بیشتر می‌شود. در مقابل هرچه زاویه پیشروی بزرگتر باشد، خاصیت خودترمزی کمتر خواهد بود. شکل زیر، این زاویه را در حلزون نشان می‌دهد. از خاصیت خودترمزی می‌توان برای جلوگیری از حرکت برعکس استفاده کرد. به عنوان مثال در سیستم نوار نقاله برای ترمز یا توقف اضطراری، از این چرخ‌دنده‌ها استفاده می‌شود.



چرخ‌دنده شانه‌ای

چرخ‌دنده شانه‌ای به منظور تبدیل حرکت دایره‌ای به حرکت خطی یا برعکس به کار می‌رود. معمولاً این چرخ‌دنده‌ها به همراه یک چرخ‌دنده ساده (پینیون) مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل به کل مجموعه، شانه و پینیون (Rack & Pinion) گفته می‌شود. دندانه‌های روی چرخ‌دنده می‌تواند مستقیم یا مارپیچ باشد. از مزیت‌های این نوع چرخ‌دنده می‌توان به تحمل بار زیاد و محدود نبودن حرکت طولی آن اشاره کرد. از سوی دیگر، بروز لقی (Backlash) یکی از معایب این سیستم به حساب می‌آید.


یکی از مثال‌های چرخ‌دنده شانه‌ای، فرمان اتومبیل است. با چرخیدن فرمان، پینیون متصل به آن شروع به چرخش می‌کند. در نتیجه این حرکت دایره‌ای، چرخ‌دنده شانه‌ای در جهت طولی (چپ یا راست)، به حرکت درمی‌آید. نمونه‌ای از چرخ‌دنده شانه‌ای در تصویر زیر نشان داده شده است.



جهت تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی مکانیزم‌های متفاوتی وجود دارد این مکانیزم‌ها عبارتند از:

دنده شانه Rack&pinion

Ball screw

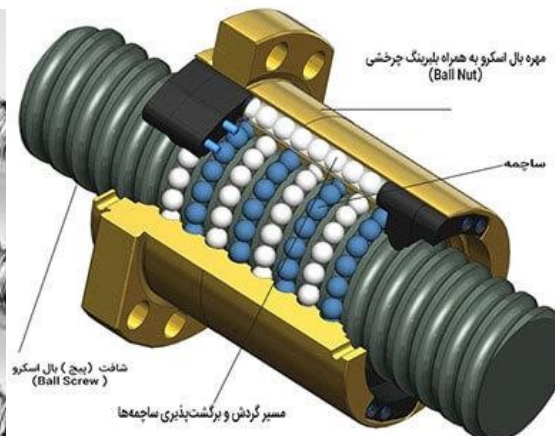

تسمه و پولی



کنترل حرکت

سال‌ها پیش از پیدایش سرووموتورها، کنترل دقیق سرعت و موقعیت حرکتی دستگاه‌ها از طریق تجهیزات مکانیکی پرهزینه، پرسروصدا و پراسته‌لاک مانند چرخدنده‌ها و وسایل جانبی مثل سیلندرهای هیدرولیکی و پنوماتیکی، شیرهای برقی و ... استفاده می‌شد. اما امروزه سیستم‌های حرکتی برای اجرای پروسه‌های حرکتی زیاد، بارهای سنگین (پراینرسی) و ... نقش مهمی در بالابردن بازدهی و میزان تولید دارند. از مزیت دیگر آنها می‌توان به تغییر منحنی حرکت (میزان حرکت) و مشخصات حرکتی (سرعت، شتاب) بدون نیاز به تغییر مکانیکی و با اعمال تغییرات نرم‌افزاری اشاره کرد. مثلاً برای تغییر سرعت نیازی به تعویض چرخدنده نیست. کنترل حرکت را می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی کرد: کنترل دقیق موقعیت مکانی، کنترل دقیق سرعت و شتاب مثبت، کنترل دقیق گشتاور اعمالی. سیستم‌های کنترل حرکت شامل سه بخش موتور، درایو و کنترلر هستند.

درایورها تقویت‌کننده‌های الکترونیکی هستند که قدرت لازم جهت راه‌اندازی موتور را متناسب و بر اساس مقدار و پلاریته سیگنال‌های آنالوگ و یا از طریق تعداد و فرکانس پالس دریافتی از کنترلر، به موتور ارسال می‌نمایند.

کنترلر: وظیفه ارسال فرمان‌های لازم جهت ایجاد حرکت مورد نیاز و در نهایت جابجایی مکانیزم حرکتی برعهده کنترلر است.

سرووموتورها از قابلیت ایجاد نیروها و گشتاورهای بزرگ با توجه به حجم کوچک خود برخوردار می‌باشند. همچنین خیلی سریع‌تر و دقیق‌تر و راحت‌تر از دیگر سیستم‌های حرکتی هستند.

انواع سرووموتورها:

موتورهای جاروبک دار DC, AC


موتور پله‌ای

سروموتور جریان متناوب

سروموتور جریان مستقیم

موتورهای جاروبک دار

موتورهای جاروبک دار بدلیل محدود شدن پتانسیل استپ استارت، برای حرکتهای متناوب نامناسب می باشند. گشتاور راه اندازی این موتورها بالا بوده و پرسرصد می باشند. کنترل سروموتورهای جاروبک دار نسبت به بقیه موتورها آسانتر می باشند. از موتورهای جاروبک دار در محیطهای خطرناک (قابل انفجار) نمی توان استفاده کرد.

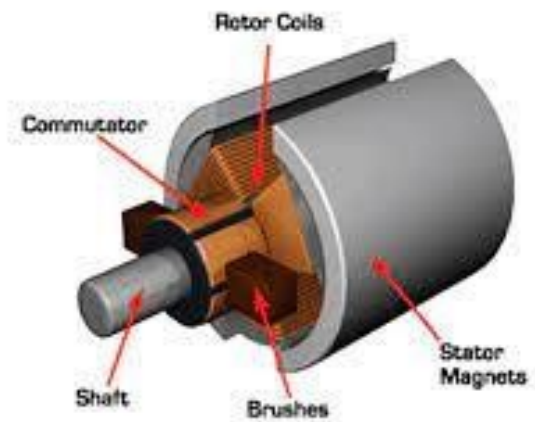

استپر موتور

مزایای استفاده از استپ موتورها شامل: قیمت کم، افزایش دقت موقعیت‌دهی با استفاده از microstepping و گشتاور مناسب در سرعت‌های پایین می‌باشد. معایب آن نیز، سرعت پایین (معمولا کمتر از 300 RPM)، دقت نسبتا کم (تا ۵۰۰ پالس در دور)، نامناسب برای حرکت‌های با قطع و وصل زیاد، نامناسب برای گشتاورهای بالا، نامناسب برای عملکرد با سرعت ثابت (گرم شدن موتور)، محدودیت در استفاده از گشتاور ثابت، عملکرد حلقه باز و احتمال از دست دادن موقعیت صحیح، کاهش گشتاور با افزایش سرعت، افزایش دما با افزایش سرعت، نویزپذیری بالا، محدودیت در سایز و توان، زمان سکون نسبتا بالا، داغ شدن زیاد می‌باشد. بنابراین در کنترل دقیق و سریع موقعیت استفاده از استپ موتور پیشنهاد نمی‌شود.



سرووموتور جریان متناوب:

از سرووموتورهای جریان متناوب برای کاربردهای با گشتاور بالا و سرعت بالا استفاده می‌شود. این سرووموتورها برای کاربردهای با عملکرد مداوم مناسب هستند. در صورتی که نیاز به ثابت بودن گشتاور حتی با افزایش/کاهش سرعت باشد از این سرووموتور استفاده می‌شود. قابلیت شتابگیری سریع (تا 12000 rad/s) را دارند و از ترمز مکانیکی و دینامیکی پشتیبانی می‌کنند. کلاس حرارتی این سرووموتور F می‌باشد. این سرووموتور عملکرد دقیق تا سرعت ۶۰۰۰ دور در دقیقه را در شفت خروجی دارا می‌باشد.



سروو موتور جریان مستقیم

عملکرد مناسبی در راه اندازی بارهایی با اینرسی بسیار بالا را دارند و در حالت استفاده با بار کم (Rippling) دارای تغییرات گشتاور می باشند. موتورهای بدون جاروبک برای عملکردهای سریع و با دینامیک بالا (شتابدهی سریع) مناسب تر می باشند. موتورهای بدون جاروبک، هزینه های سنگین تعمیرات و نگهداری موتورهای جاروبک دار را ندارند.



سه روش موقعیت دهی وجود دارد:

- ۱- Limit switch method
- ۲- Pulse count method
- ۳- Pulse command method

در روش موقعیت‌دهی با میکروسویچ مکانیزم حرکتی از یک موتور عادی AC فرمان می‌گیرد. موتور به اینورتر وصل بوده که باعث کاهش یا افزایش سرعت قطعه متحرک می‌شود. دو میکروسویچ در پایان مسیر حرکت قرار داده شده است که با رسیدن قطعه متحرک به اولین میکروسویچ سرعت حرکت موتور کاسته شده و با رسیدن به میکروسویچ دوم مکانیزم حرکتی متوقف شده و ترمز مکانیکی نیز عمل می‌کند. دقت حرکت ۰.۱ تا ۰.۵ میلی‌متر است (در صورتی که سرعت مکانیزم خطی حداکثر بین ۱۰۰-۱۰ میلی‌متر بر ثانیه باشد).

در روش موقعیت‌دهی با شمارش پالس، با نصب یک انکدر روی شفت موتور می‌توان تعداد پالس‌های تولید شده توسط انکدر از طریق چرخش موتور را به یک PLC با ورودی کانتور سرعت بالا داده و بعد از رسیدن این مقدار به حد مشخص شده عمل توقف موتور توسط اینورتر ارسال می‌گردد. بعلت عدم استفاده از میکروسویچ می‌توان محل توقف را براحتی توسط برنامه PLC تغییر داد.

در روش موقعیت‌دهی با پالس فرمان با استفاده از یک سروموتور AC می‌توان با توجه به تعداد پالس‌ها و فرکانس پالس‌های دریافتی به موقعیت دقیق حرکت مکانیزم با سرعت خواسته شده رسید.

انکدر چیست؟

به طور کلی انکدر به تجهیزاتی گفته می‌شود که حرکت دورانی یا خطی را به سیگنال دیجیتالی ۰ یا ۱ تبدیل می‌کند البته ناگفته نماند که بعضی از انکدرها خروجی آنالوگ (۰ تا ۱۰ ولت و یا ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر) دارند. از دید کاربردی نوعی فیدبک (feedback) است که با استفاده از آن می‌توان یک سیستم حلقه بسته (close loop) ایجاد کرد. به بیان دیگر انکدر حسگری است که به محور چرخنده یا موتور وصل می‌شود و می‌تواند میزان چرخش را اندازه‌گیری کند. با اندازه‌گیری میزان چرخش می‌توان مواردی همچون؛ جابه‌جایی، سرعت، شتاب یا زاویه چرخشی را تعیین کرد.



رزولوشن انکدر


رزولوشن (Resolution) یک معیار سنجش کیفیت در انکدر است که قبل از اینکه به سراغ انواع انکدر برویم باید آن را تعریف کنیم. به تعداد پالسی که در ازای یک دور چرخش کامل توسط انکدر تولید می‌گردد رزولوشن انکدر گفته می‌شود و هر چه این عدد بالاتر باشد معمولاً دقت تجهیز بالاتر و گران‌تر خواهد بود.

دسته بندی انکدرها


۱- انکدرها از لحاظ ساختمان به ۲ مدل تقسیم می‌شوند: انکدرهای خطی، انکدرهای چرخشی یا دورانی



۲- انکدرها از لحاظ عملکرد و ساختمان داخلی به ۳ دسته تقسیم می‌شوند: نوری، مغناطیسی، خازنی

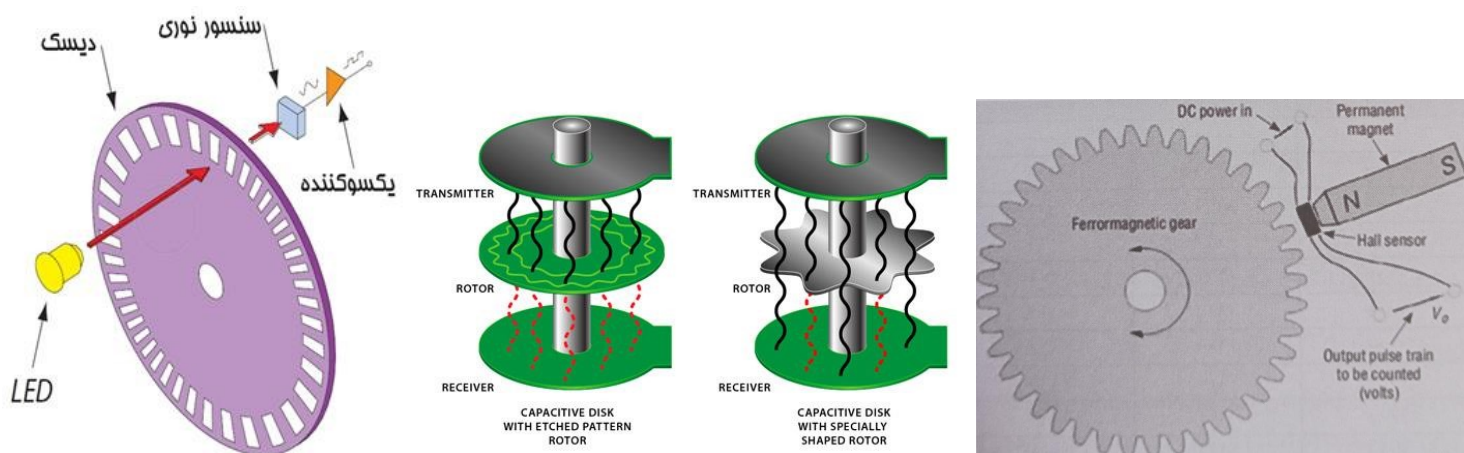

۳- انکدرها از نظر نوع خروجی سیگنال به ۲ دسته تقسیم می‌شوند: مطلق، افزایشی

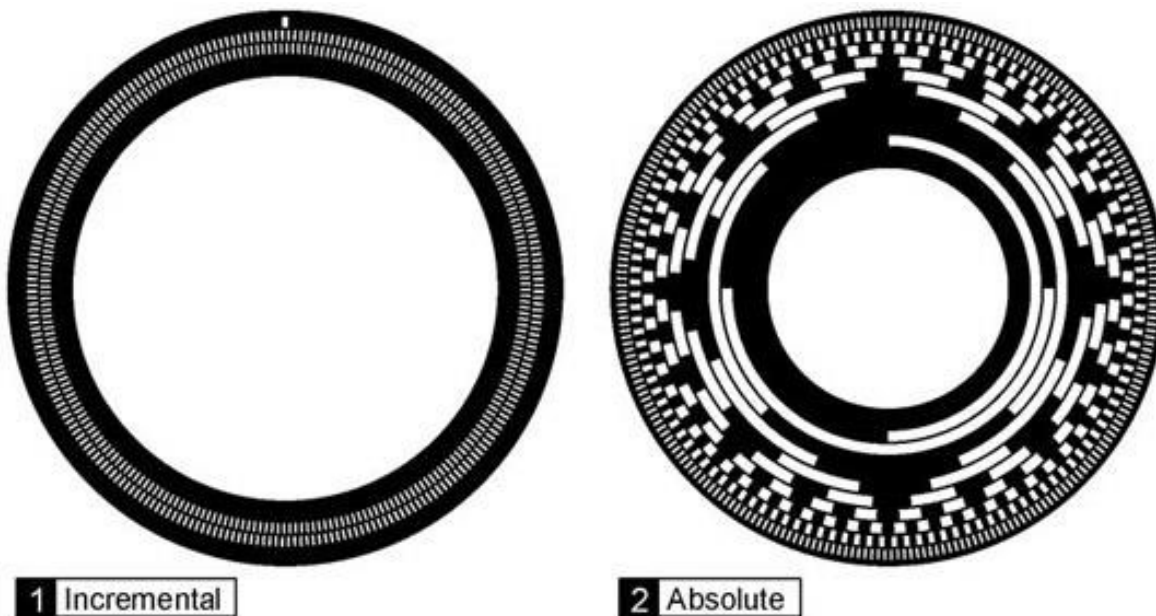

کاربرد انکدر چیست؟

شما تصور کنید که قصد کنترل سرعت یک موتور الکتریکی را دارید، اگر شما فرمان‌های موتور را از یک اینورتر به آن اعمال کنید و سرعت را کم و یا زیاد نمایید توانسته‌اید تا سرعت موتور را کنترل کنید ولی مشکل اصلی زمانی است که شما قصد داشته باشید تا سرعت موتور را روی سرعت خاص به صورت دقیق و ثابت نگه دارید در این حالت شما نیاز به گرفتن فیدبک از موتور هستید اما این سوال مطرح می‌شود که آیا سرعت دقیق موتور همان عددی که شما به آن اعمال کرده‌اید هست یا نه؟ پس یکی از کاربردهای انکدر اندازه‌گیری سرعت موتورها می‌باشد. در مواردی شما می‌خواهید نوار نقاله مورد نظرتان به اندازه‌ای مشخص حرکت کند و در آن نقطه توقف کند که این موضوع یکی از پرکاربردترین نوع استفاده از انکدر در صنعت مخصوصاً در ماشین‌آلات بسته‌بندی و پرکن‌های صنعتی به کار گرفته می‌شود. برای این کار شما خروجی انکدر را اندازه‌گیری می‌کنید و با در نظر گرفتن ضرایب گیربکس و کوپلینگ‌ها مسافت طی شده را به دست می‌آورید، این کار به اصطلاح کنترل موقعیت نامیده می‌شود.

انکدرها معمولاً در سیستم‌های اتوماسیون و کنترلی در قسمتی نصب می‌شوند که بتوانند از خروجی، فیدبک را برای کنترلر ارسال کنند. از دیگر کاربردهای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- کنترل سرو موتور یا اینورتر (Servo or VFD Control)
- اندازه‌گیری سرعت (Speed Measurement)
- اندازه‌گیری موقعیت (Position Measurement)
- اندازه‌گیری زاویه (Angle Measurement)
- اندازه‌گیری جهت حرکت شفت (Direction Detection)
- شمارش (Counter)
- ماشین‌های CNC

- ماشین های چاپ
- آسانسور
- ربات های صنعتی
- ماشین های بسته بندی

انواع انکدر

انکدر خطی (Linear Encoder)

این نوع از انکدرها برای سنجش موقعیت خطی کاربرد دارند. از کاربردهای این سنسورها در قسمت اندازه گیری سیستم های حرکتی مانند کولیس ها و دستگاه های CNC می توان اشاره کرد.



به انکدرهای خطی، خط کش پالسی یا خط کش دیجیتالی نیز گفته می شود. این انکدرها مشابه انکدرهای افزایشی هستند با این تفاوت که به جای استفاده از صفحه دایره ای شکل در آن ها از یک خط مستقیم استفاده می شود. دقت اندازه گیری در این انکدرها با استفاده از فاصله بین سوراخ ها تعیین می شود. به عنوان مثال اگر فاصله بین سوراخ ها ۰.۱ میلیمتر باشد، دقت این انکدر هم برابر با ۰.۱ میلیمتر است، یعنی به ازای هر ۰.۱ میلیمتر حرکت، انکدر یک پالس را ثبت می کند. تکنولوژی های ساخت انکدر خطی عبارتند از: نوری، القایی، مغناطیسی، خازنی و جریان گردابی.

توجه داشته باشید که انکدر خطی مدل نوری دارای خروجی دیجیتالی و انکدر خطی مدل مغناطیسی و مقاومتی دارای خروجی آنالوگ است.

انکدر چرخشی (Rotary Encoder)

انکدر چرخشی یک دستگاه الکترومکانیکی است که وضعیت زاویه ای و یا حرکت یک شفت یا محور را به یک کد دیجیتالی یا آنالوگ تبدیل می نماید. انکدر چرخشی دارای دو مدل به نام های مطلق و افزایشی است. خروجی انکدر چرخشی مطلق، موقعیت شفت را در همان لحظه نشان می دهد. خروجی انکدر چرخشی اطلاعاتی در خصوص حرکت شفت به ما می دهد که در جایی دیگر به اطلاعاتی نظیر سرعت، مسافت و موقعیت تبدیل می شود.


انکدرهای چرخشی، در کاربردهای متعددی که نیاز به گردش بسیار دقیق شفت دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربردهایی نظیر: کنترل صنعتی، رباتیک، لنزهای عکاسی با کاربری خاص، تجهیزات ورودی کامپیوتر نظیر موس‌های نوری مکانیکی، و پلت فرم‌های رادار دوار.

به انکدرهای دارای شفت، شفت انکدر (Shaft encoder) و انکدرهای بدون شفت را هالو شفت (Hollow shaft) گویند. انکدرهای دارای شفت معمولاً با یک کوپلینگ به شفت موتور متصل می‌شوند، در این حالت نمی‌توان موتور و انکدر را به‌سادگی تعویض کرد، زیرا پیدا کردن جایگزین دقیقاً با همان اندازه کار دشواری است. یکی دیگر از مشکلات انکدرهای دارای شفت بروز خطا در پی جابه‌جایی شفت انکدر نسبت به شفت موتور است.

به جز مواردی که در بالا ذکر شد، هالو شفت‌ها مزایای دیگری نیز دارند که عبارت است از:

- ۱- عدم احتیاج به اتصالات خارجی
- ۲- مقاومت بیشتر در برابر ضربه و لرزش
- ۳- نصب آسان و قرارگیری در مکان زاویه‌ای مناسب
- ۴- اندازه‌گیری آسان‌تر سرعت باتوجه به ساختار مناسب

انکدر بدون شفت

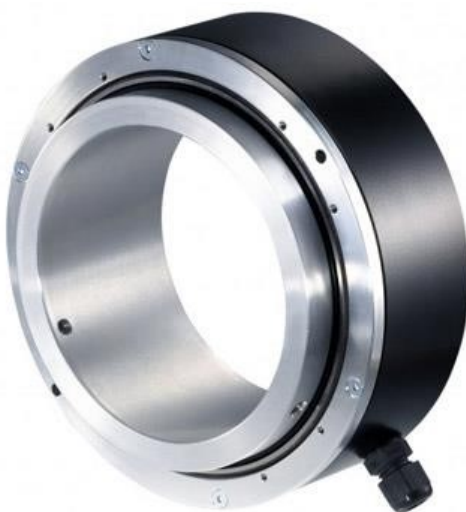

انکدرهای بدون شفت (هالو شفت) سازگاری زیادی از نظر شکل و اندازه با محیط دارند. هالو شفت‌ها کم‌حجم‌تر از انکدرهای شفت‌دار هستند و بر روی شفت موتورهای با قطر مختلف سوار می‌شوند.

خروجی انکدرهای افزایشی

برای اندازه‌گیری سرعت و موقعیت باید در کنترلر تعداد پالس‌های خروجی انکدر شمارش شود. در انکدرهای افزایشی تا زمانی که شفت انکدر در حرکت است خروجی پالس و سیگنال داریم، ولی اگر تغذیه آن قطع شده و دوباره روشن شود موقعیت قبلی انکدر فراموش شده و دوباره باید با شمارش پالس‌های انکدر موقعیت یا سرعت جدید را بدست آورد. یکی از معایب انکدرهای افزایشی همین مورد می‌باشد که نمی‌توان متوجه موقعیت قبلی و واقعی انکدر شد که این امر باعث ارزان قیمت بودن این مدل از انکدرها شده است. این دسته از انکدرها تغییرات زاویه‌ای را به شکل لحظه‌ای و نسبت به مبدأ نمایش می‌دهد. این بدین معناست که این انکدرها تنها تغییرات موقعیتی را نشان می‌دهند نه موقعیت مطلق. انکدرهای افزایشی می‌توانند دارای ۱ تا ۶ سیگنال خروجی باشند که آن‌ها را معمولاً A و B و Z می‌نامند. چرخش محور انکدر موجب تولید پالس A و پالس B می‌شود. از پالس Z نیز به طور معمول به عنوان یک نقطه مرجع دقیق استفاده می‌شود در برخی از انکدرهای افزایشی از پالس‌های معکوس سه پالس بالا نیز تحت عناوین A' و B' و Z' استفاده می‌شود. به این ترتیب که وقتی سیگنال A در سطح منطقی یک قرار دارد، سیگنال متمم A در سطح منطقی صفر قرار می‌گیرد. عملکرد سیگنال‌های B' و Z' نیز همانند سیگنال A' است. سیستم‌های کنترلی از انطباق پالس‌های معکوس و اصلی جهت اطمینان از عدم وجود خطا در حین انتقال بهره می‌گیرند. به پالس‌های معکوس، پالس دیفرانسیل هم گفته می‌شود.

انکدرهای افزایشی چند نوع خروجی مختلف دارند که عبارت‌اند از:

- Line Driver
- NPN open collector
- Totem pole (push pull)

خروجی Line Drive

این خروجی یک سیگنال دیفرانسیلی است و برای هر کانال دو سیم خروجی مجزا نیاز دارد. آرایش متداول سیم‌ها A' ، A ، B' ، B و Z' ، Z است. وقتی کانال A روشن است، در واقع ولتاژ مثبتی بین A و A' وجود دارد. همچنین زمانی که کانال A خاموش است، اختلاف ولتاژ منفی بین A و A' وجود دارد و اندازه اختلاف ولتاژ بزرگ‌تر از ۲.۵ ولت خواهد بود. این در مورد کانال‌های B و Z نیز صدق می‌کند. خروجی‌های لاین درایو سیگنالی با کیفیت و بدون نویز هستند.

خروجی NPN open collector

این نوع خروجی از ورودی‌های PLC (PNP) جریان می‌کشد. یک انکدر Open Collector دارای سیم‌های A ، B و Z و ولت است. این نوع از انکدرها گستره وسیعی از ولتاژ را می‌پذیرند.

خروجی (Totem pole)

خروجی Totem pole مداری خاص است که می‌تواند به PLC جریان دهد یا جریان بکشد. نکته مهم در مورد مدار این انکدر، استفاده از یک جفت ترانزیستور است. هنگامی که یکی از ترانزیستورها روشن است، دیگری خاموش است.

یک اشکال بزرگ انکدرهای افزایشی این است که شمارش پالس‌های آن در یک میانگین‌گیر یا شمارنده خارجی (Counter External) ذخیره می‌شود. اگر برق قطع شود و یا اختلالی رخ دهد، شمارش گم خواهد شد (نقطه صفر برای دستگاه به هنگام راه‌اندازی مجدد تعریف نشده است) این بدان معناست که چنانچه قدرت را از یک ماشین الکتریکی با انکدري که دارای چرخاننده الکتریکی است بگیریم، (به هر دلیلی ممکن است، به‌خاطر تعمیرات یا هر شب بعد از ساعات کاری باشد) دیگر انکدر موقعیت صحیح را نخواهد دانست. برای حل این مشکل از انکدرهای مطلق استفاده می‌شود که در این صورت ماشین همیشه موقعیتش را خواهد دانست.

انکدر مطلق (Absolute Encoder)

انکدر مطلق در هر نقطه و موقعیت که باشد سیگنالی که در خروجی برای کنترلر ارسال می‌کند بیانگر همان مکان می‌باشد. در واقع انکدرهای مطلق یک تعداد عدد منحصر به فرد برای هر زاویه از انکدر دارند که با قرارگیری در آن نقطه، پالس و کد مربوط به آن در خروجی ظاهر می‌شود. این انکدرها نسبت به انکدرهای افزایشی گرانتر بوده و پس از هر بار بازنشانی کنترلر موقعیت شفت انکدر فراموش نمی‌شود. در انکدر مطلق دیسکی دارای چندین گروه از قطعات به فرم دایره‌های متحدالمرکز است که نقطه شروع دایره‌های متحدالمرکز در مرکز دیسک انکدر چرخشی است. چنانچه حلقه به سمت محیط دایره برود، هر یک از آن‌ها دوبرابر قطعه نسبت به حلقه قبلی و داخلی‌تر خود دارد. اولین حلقه که داخلی‌ترین حلقه است یک قسمت شفاف و یک قسمت تیره خواهد داشت و حلقه سوم نیز از هر یک از قطعات ۴ قسمت خواهد داشت. اگر انکدر دارای ۱۰ حلقه باشد، آخرین حلقه یا دورترین آن از مرکز دارای ۵۱۲ قطعه می‌باشد چنانچه هر حلقه از انکدر مطلق دارای دوبرابر قطعه از حلقه قبلی خود باشد، بین شماره‌ها یک سیستم باینری برقرار می‌شود. در این نوع انکدر به‌ازای هر حلقه روی دیسک یک منبع نور و دریافت‌کننده آن وجود دارد. برای مثال، اگر بر روی یک دیسک ۸ ترک وجود داشته باشد، این انکدر قادر به تولید ۲۵۶ پوزیشن مجزا و یا با وضوح زاویه‌ای از ۱.۴۰۶ درجه (۲۵۶/۳۶۰) است. رایج‌ترین انواع رمزگذاری عددی مورد استفاده در انکدر مطلق کدهای خاکستری و باینری است. به هر قطاع در دایره این انکدر یک بیت گفته می‌شود.

یک انکدر چرخشی Absolute موقعیت خود را با استفاده از نقطه رفرنس تعیین می‌نماید. این روش بسته به اینکه آیا انکدر Absolute نوری و یا مغناطیسی است، کمی متفاوت می‌باشد. اما اصل در هر دو حالت یکسان است. با توجه به توضیحات گفته شده پس این نوع انکدر علاوه بر میزان جابه‌جایی، موقعیت را نیز به شما می‌دهد. در انکدر مطلق آخرین موقعیت کاری ثبت می‌شود، یعنی اگر در حین کار ربات، برق قطع شود پس از اتصال مجدد ربات از نقطه قبلی شروع به کار خواهد نمود.

مزایای انکدر مطلق

- ۱- حفظ و به یادآوری موقعیت بعد از خاموشی دستگاه و تداوم مانیتورینگ موقعیت.
- ۲- امکان تعیین موقعیت ماشین و امکان ذخیره‌سازی دیتای الکترونیک.


۳- امکان استفاده از گزینه‌های چندگانه مانند: Analog، Ethernet، Fieldbus، Parallel، Serial.

۴- استفاده از اندازه‌گیری نوری و مغناطیسی.

قسمت داخلی انکدرها

انکدر نوری

انکدرهای نوری در واقع یک فرستنده و گیرنده LED هستند که با قطع نور به ازای چرخش شفت انکدر در خروجی تولید پالس‌های الکتریکی می‌کنند. انکدرهای نوری با استفاده از یک یا دو جفت LED کار می‌کنند. به این ترتیب که نور تابانده شده توسط صفحه‌ای دایره‌ای سیاه‌وسفید قطع و وصل می‌شود. سیگنال الکتریکی متناسب با نور قطع و وصل شده تولید می‌شود. انکدرهای نوری، رایج‌ترین و دقیق‌ترین نوع انکدرها هستند.

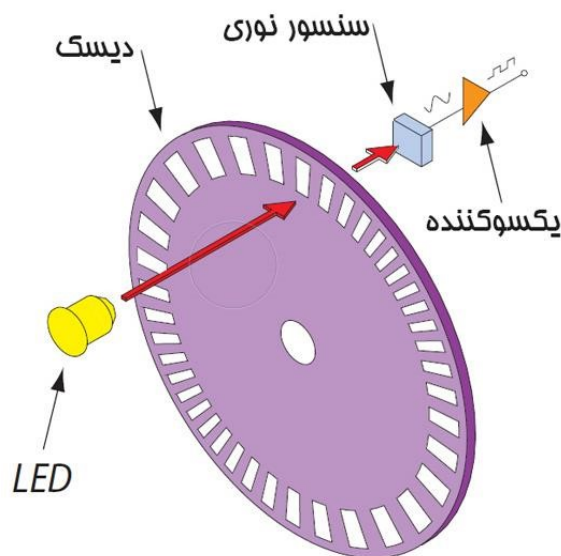


در انتخاب انکدرهای نوری باید به حفاظت‌های آن در برابر شرایط محیطی از جمله گردوغبار و لرزش دقت کرد. زیرا این عوامل عملکرد این انکدرها را دچار اختلال می‌کند.


انکدرهای مغناطیسی چرخشی

انکدرهای مغناطیسی چرخشی به سه مولفه متکی هستند: دیسک، سنسور و مدار تغذیه. آنچه در انواع انکدرهای مغناطیسی مشترک است، این است که در همگی آنها یا یک آهنربای حلقه‌ای بر روی یک شفت قرار گرفته است و یا یک چرخ‌دنده بجای آن داریم که از جنس مواد فرومغناطیسی می‌باشد. اما تفاوت مربوط به بخش ثبت تغییرات است، این بخش از سنسورهای اثر هال و سنسورهای مگنتورزیستور (MR) و رلوکتانس متغیر استفاده می‌نماید. به وسیله یک رمزگذار مغناطیسی، یک چرخ بزرگ

مغناطیسی روی صفحه‌ای از سنسورهای مقاومت مغناطیسی می‌چرخد. دیسک توسط تعدادی قطب که در محیط اطراف وجود دارد مغناطیسی می‌شود. درست در همان موقع که دیسک بر روی صفحه می‌چرخد، چرخ براساس قدرت میدان مغناطیسی، باعث ایجاد پاسخ‌های قابل پیش‌بینی در سنسور می‌شود. پاسخ مغناطیسی از طریق یک مدارالکتریکی تغذیه می‌شود. انکدرهای مغناطیسی سیستم تشخیص سیگنال را بر اساس تغییر شار مغناطیسی ایجاد شده توسط آهنربا (یک یا چند جفت قطب) که در چرخش جلوی یک سنسور قرار دارند، بکار می‌گیرند. معمولاً آهنربا در شفت انکدر قرار می‌گیرند. در تولید پالس از سنسورهای اثر هال استفاده شده است.

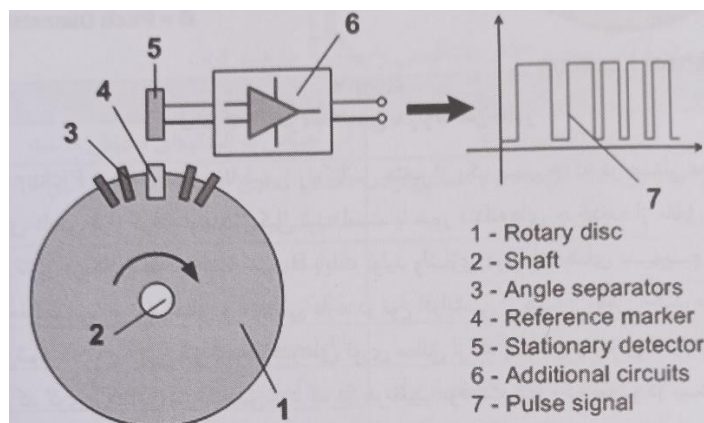


انکدر مغناطیسی با سنسور اثر هال

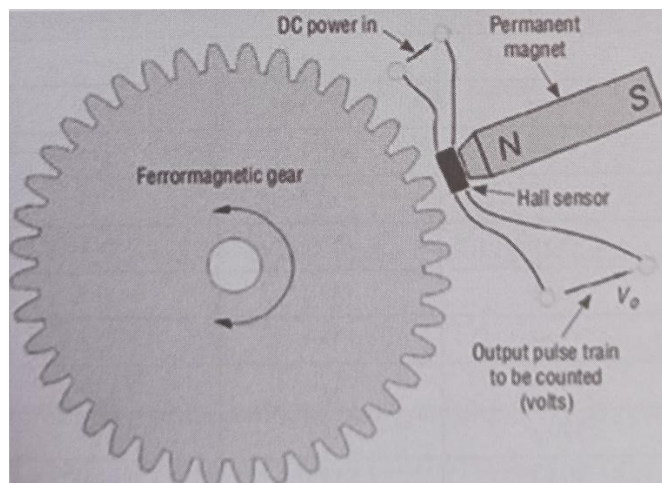

انکدر مغناطیسی با سنسور (MR)

انکدرهای مغناطیسی با رلوکتانس متغیر از یک سیم‌پیچ که در میدان مغناطیسی یک آهنربای دایمی قرار گرفته است تشکیل شده است. با عبور دندانه‌های چرخ‌دنده از مقابل آن ضریب نفوذپذیری تغییر می‌کند در نتیجه با تغییر میدان مغناطیسی باعث تولید ولتاژی در پایانه‌های سیم‌پیچ می‌شود.

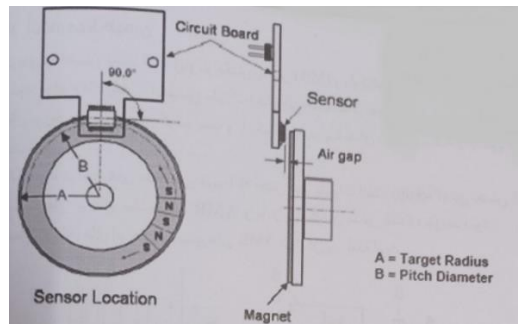

انکدر مغناطیسی با رلوکتانس متغیر



انواع مختلف انکدر مغناطیسی


مقایسه انکدرهای نوری و مغناطیسی

انکدرهای نوری به دلیل داشتن اجزای بیشتر بین ده تا بیست درصد گران قیمت تر از انکدرهای مغناطیسی هستند. انعطاف پذیری ساختمان انکدرهای مغناطیسی باعث می شود تا آماده سازی ماشین آلات با هزینه بسیار کمی انجام گیرد.

انکدرهای مغناطیسی	انکدرهای نوری
غیر حساس به آلودگی محیطی	بسیار حساس به آلودگی محیطی
دمای کاری 45- تا 125 درجه سانتی گراد	دمای کاری 25- تا 80 درجه سانتی گراد
مقاومت بهبود یافته در مقابل ضربه (الکتریکی و مکانیکی) دارند.	حساس به شوک
دارای خروجی مطلق و افزایشی هستند.	قیمت انکدرهای مطلق گرانتر است
هزینه کمتری را پوشش می دهند.	از یک پتانسیومتر برای جبران سازی تفرانس های موجود استفاده می کند.
به تنظیمات مکانیکی نیازی ندارند.	

انکدر خازنی (Capacitive)

انکدر خازنی از تغییر در مقدار ظرفیت خازن به عنوان ابزاری برای اندازه گیری جابه جایی بهره می برد. به طور معمول المان های اصلی سنسور خازنی به گونه ای تنظیم می شوند که خازن به عنوان یک عنصر متحرک نسبت به صفحات ثابت خازن حرکت کند.

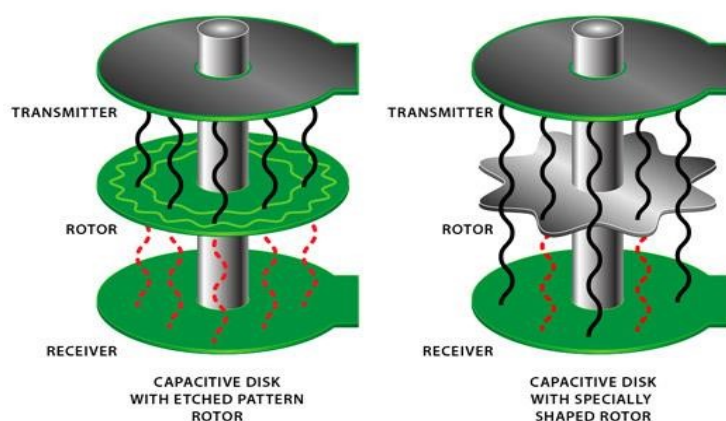

انکدرهای خازنی در دنیای صنعت نسبتاً تازه وارد محسوب می شوند. انکدرهای خازنی از نظر نیرومندی مانند مدل های مغناطیسی هستند ولی قدرت تفکیک پذیری انکدرهای نوری از انکدرهای خازنی بالاتر است. البته انکدرهای خازنی بدون توجه به نوع تکنولوژی مورد استفاده، قابلیت تشخیص حرکت و تبدیل آن به سیگنال های استاندارد رایج در صنعت را دارا هستند.

انکدر مکانیکی (Mechanical)

انکدرهای مکانیکی که با نام های دیگری چون انکدر چرخ دار، کالسکه ای و ویل انکدر (wheel encoder) شناخته می شوند، بسته به محلی که مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند دارای یک یا دو المان مکانیکی (یا چرخ مکانیکی) باشند. کاربرد این انکدرها اندازه گیری طول یا سرعت هدفی است که به طور پیوسته در حال حرکت است. بصورت کلی عملکرد انکدر کالسکه در واقع مشابه با عملکرد انکدر افزایشی است با این تفاوت که دو عدد چرخ بر روی آن قرار گرفته است. یکی از کاربردهای انکدر کالسکه در صنایعی مانند صنایع کاشی سازی است که مثلاً به ازای هر یک متر، قرار است سنگ برش بخورد. باید به این نکته توجه کرد که

دقت انکدر کالسکه‌ای برخلاف انکدر افزایشی، بر اساس پالس نیست بلکه بر اساس میلی‌متر، سانتی‌متر و یا متر است. مثلاً انکدر کالسکه‌ای با دقت یک میلیمتر، به‌ازای هر یک میلیمتری که طی می‌شود یک پالس تولید می‌کند.




مزایای انکدر


- دقیق بودن
- وضوح بالای انکدر
- ابعاد مناسب

معایب انکدر


- تداخل مغناطیسی یا رادیویی (انکدرهای مغناطیسی)
- تداخل منبع نور مستقیم (انکدرهای نوری)
- تاثیر پذیری از آلودگی‌های روغنی و گردوغبار

کد شناسایی سروو درایو

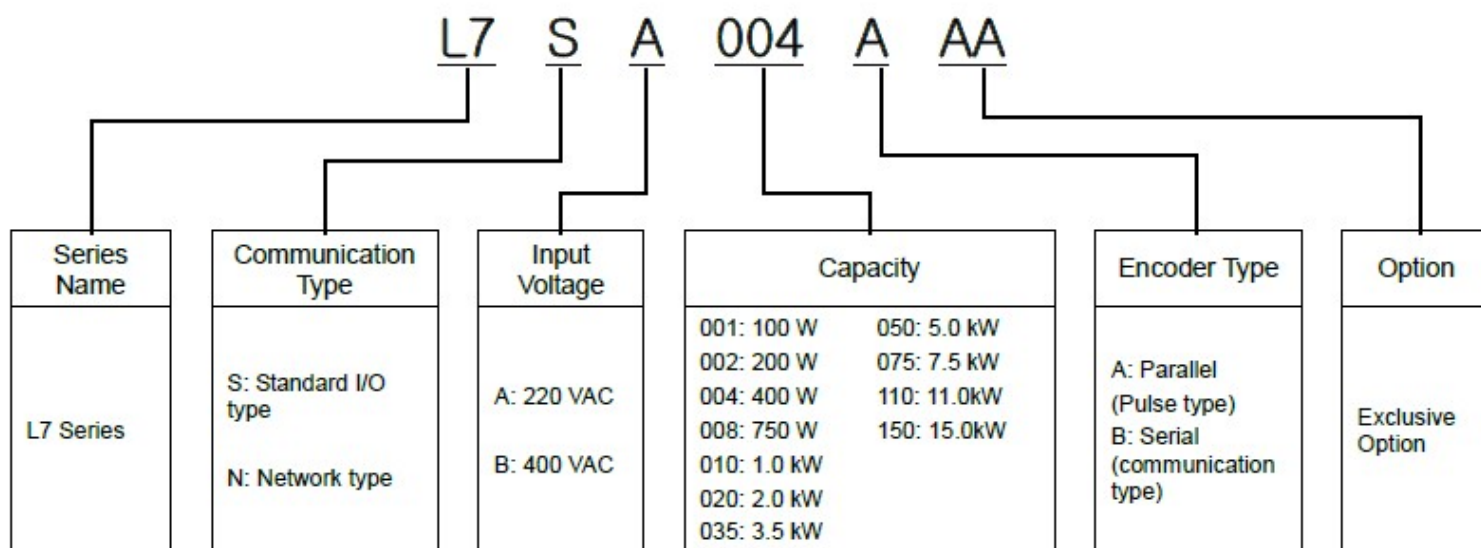


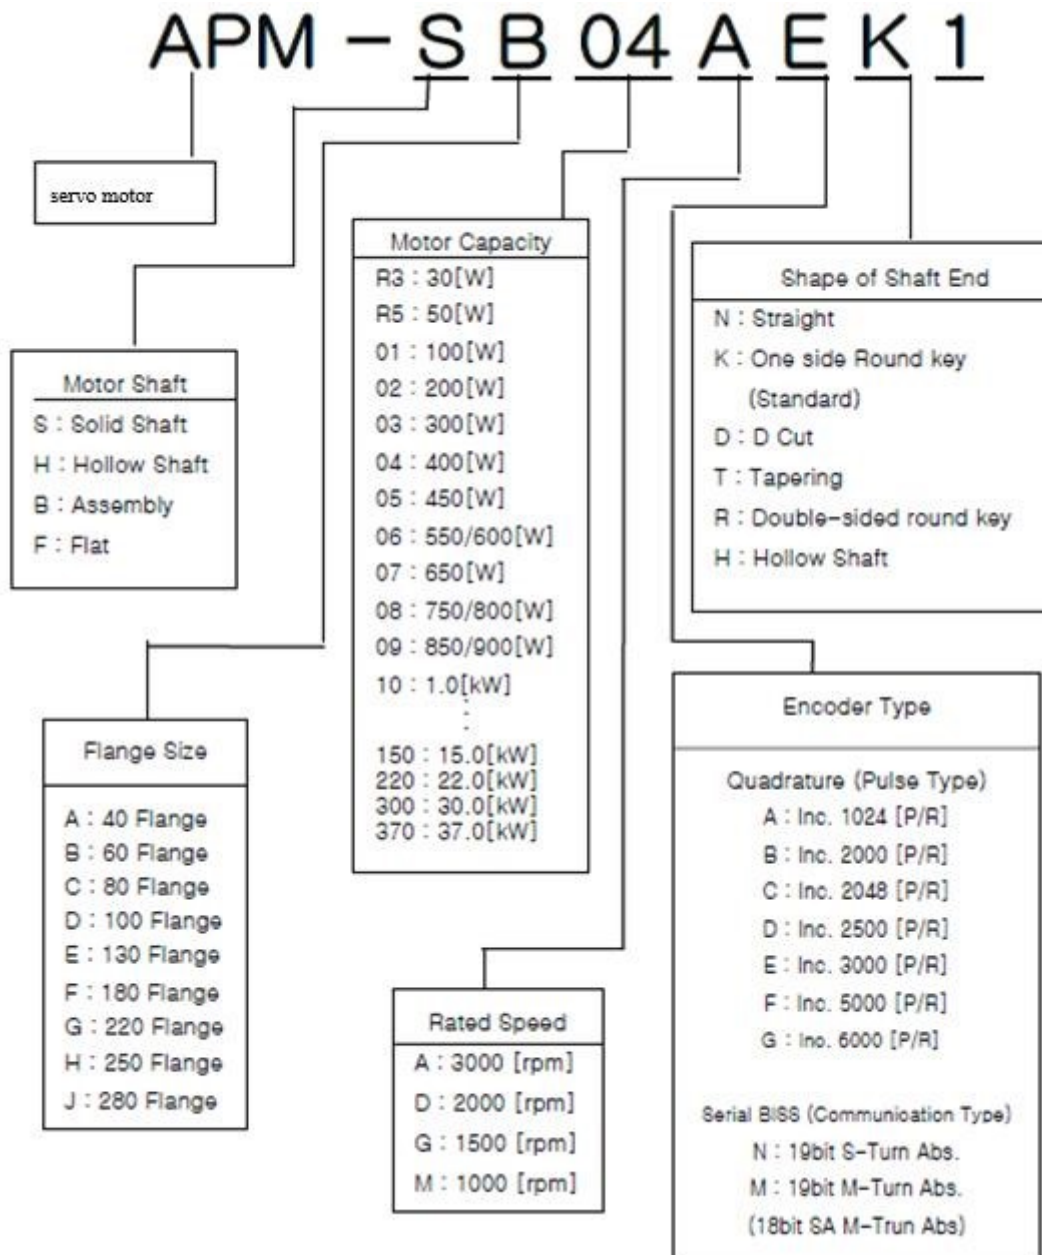



نحوه خواندن پلاک سروو موتور و شکل ظاهری موتور

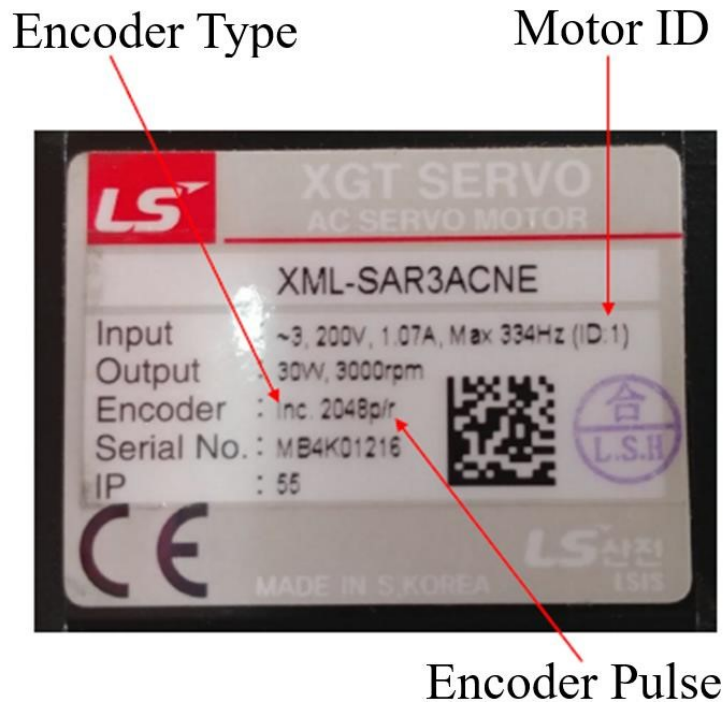



فلنچ تا سایز ۸۰ میلی متر

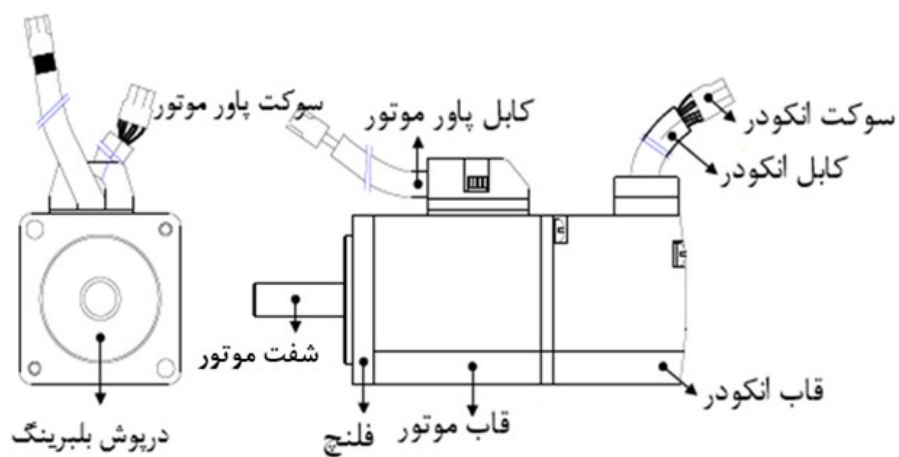

فلنچ تا سائز ۸۰ میلی متر (مدل Flat)

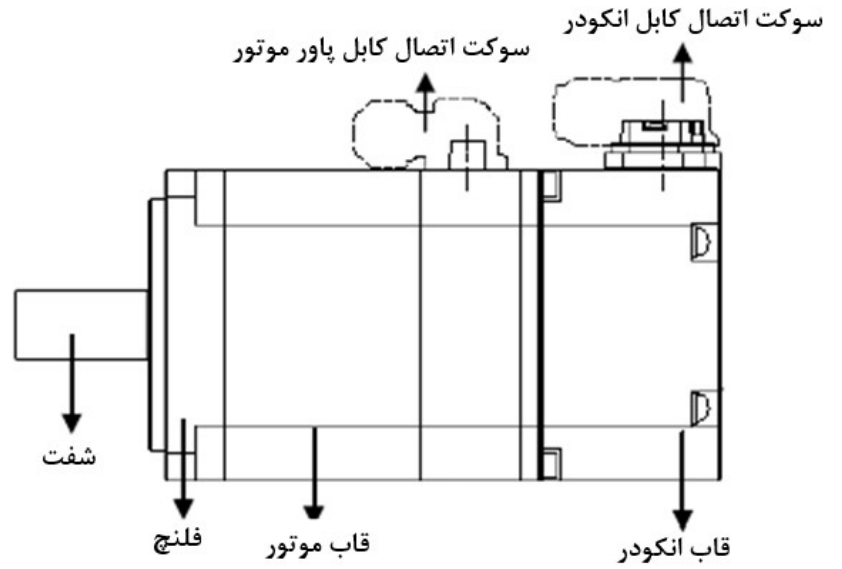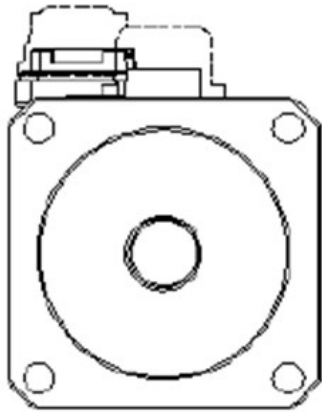



فلنچ تا سائز ۱۳۰ میلی متر

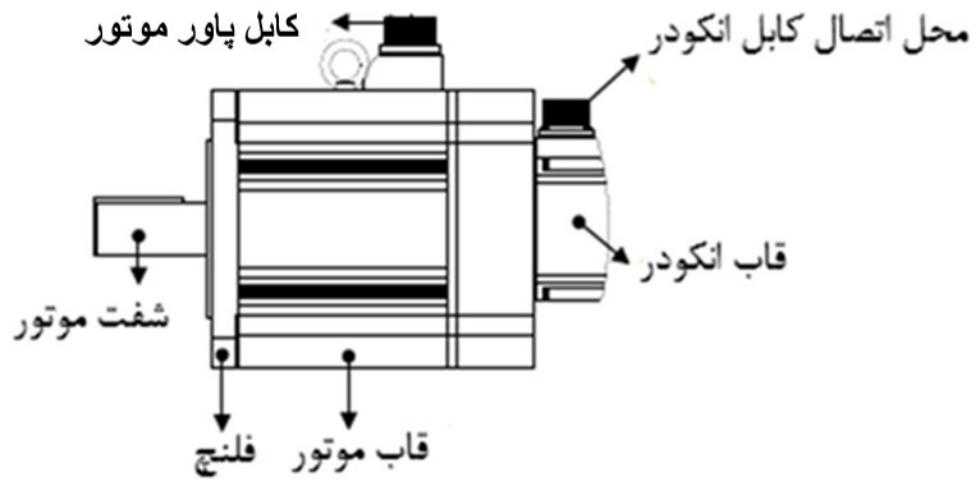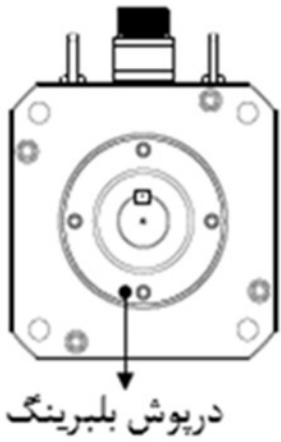



معرفی شکل ظاهری سروو درایو

سروو درایو L7SA001, L7SA002, L7SA004

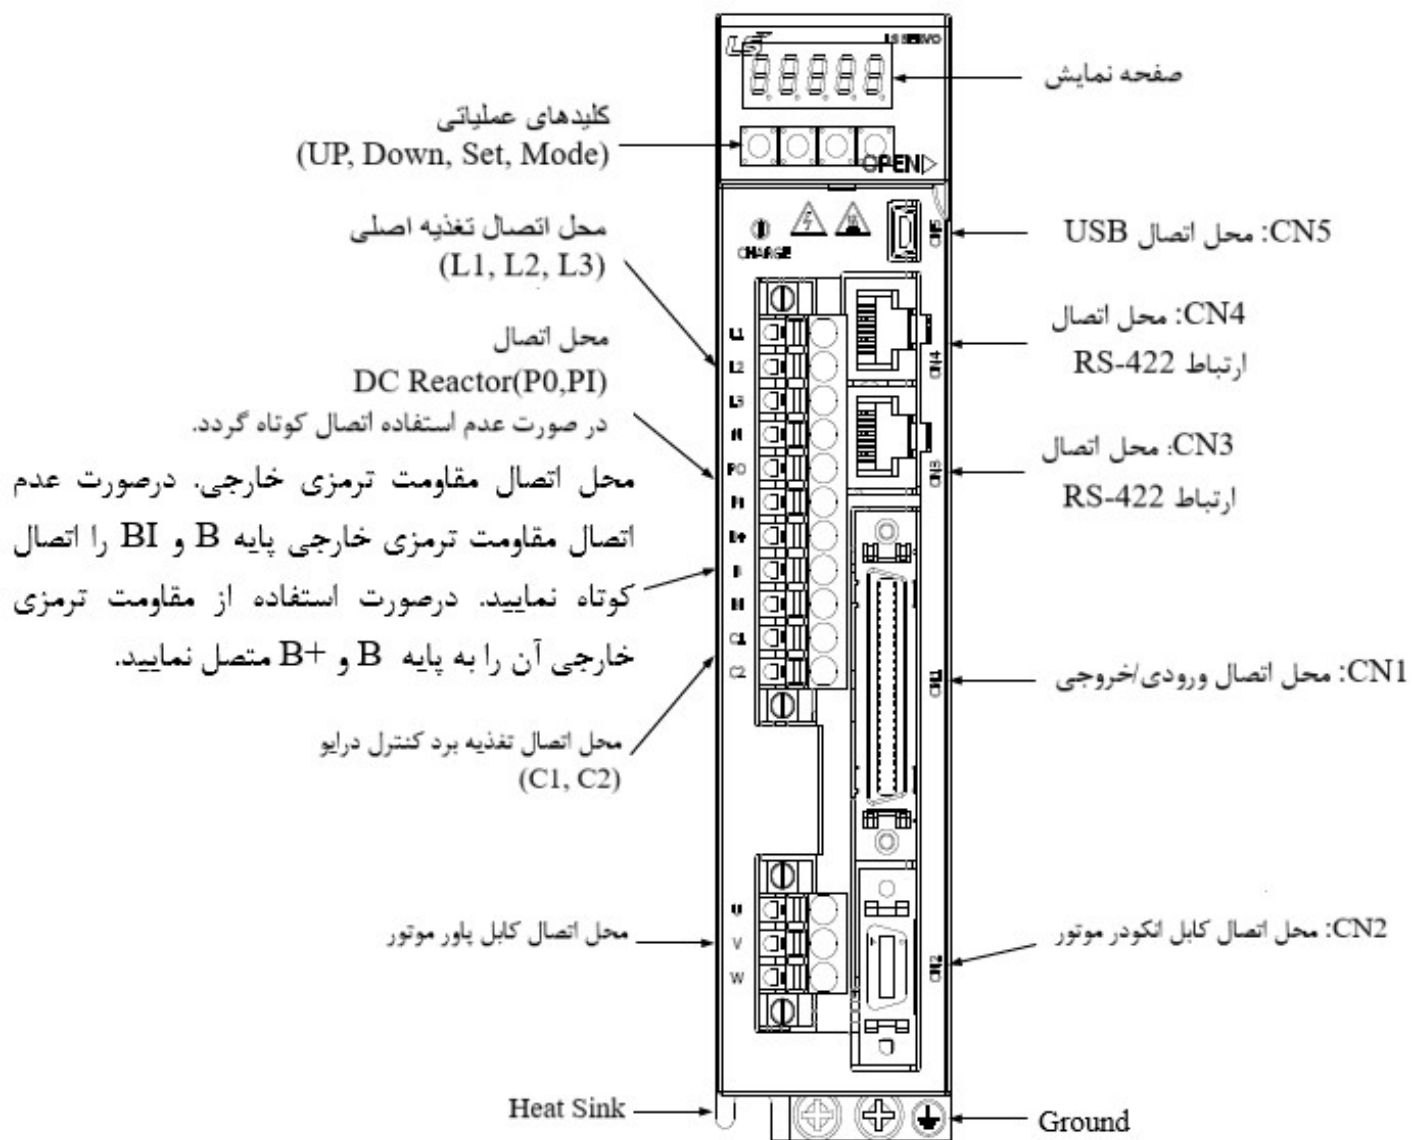


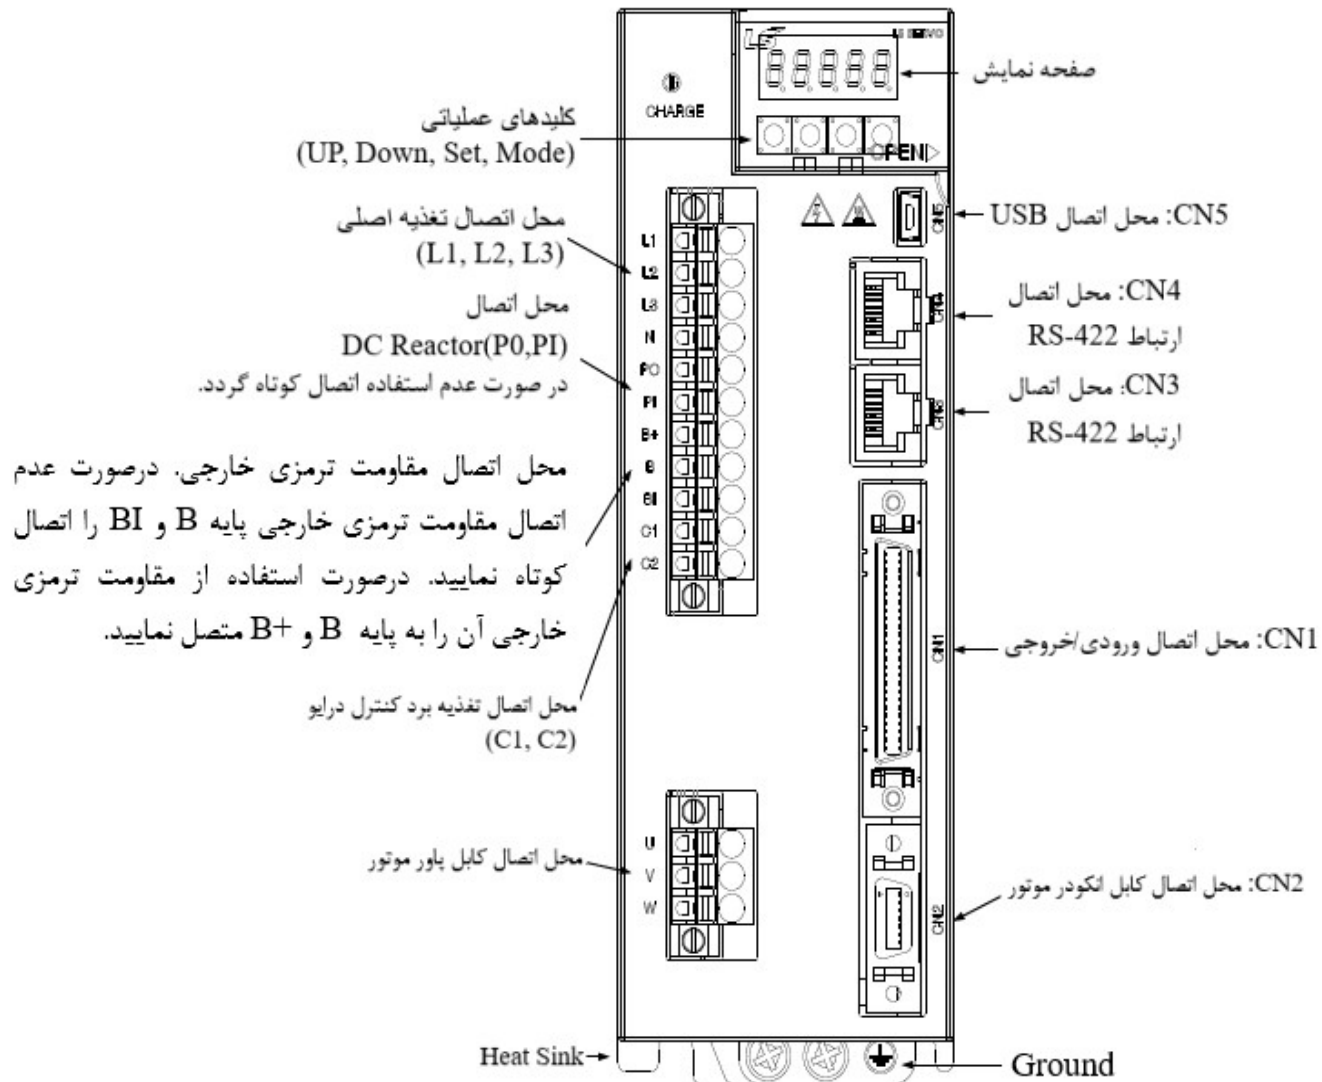

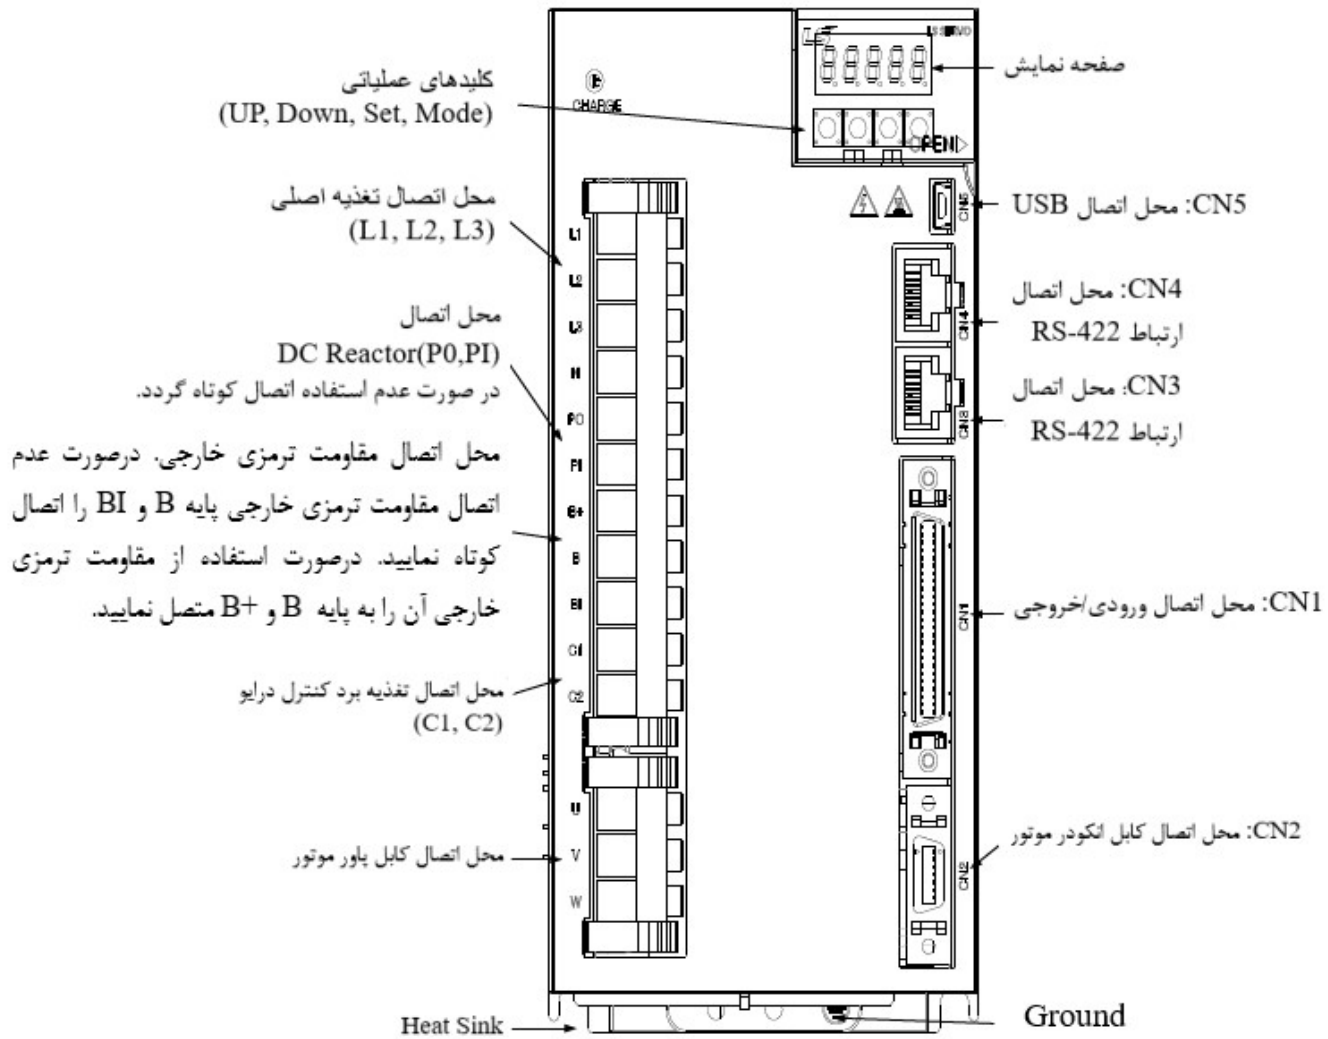

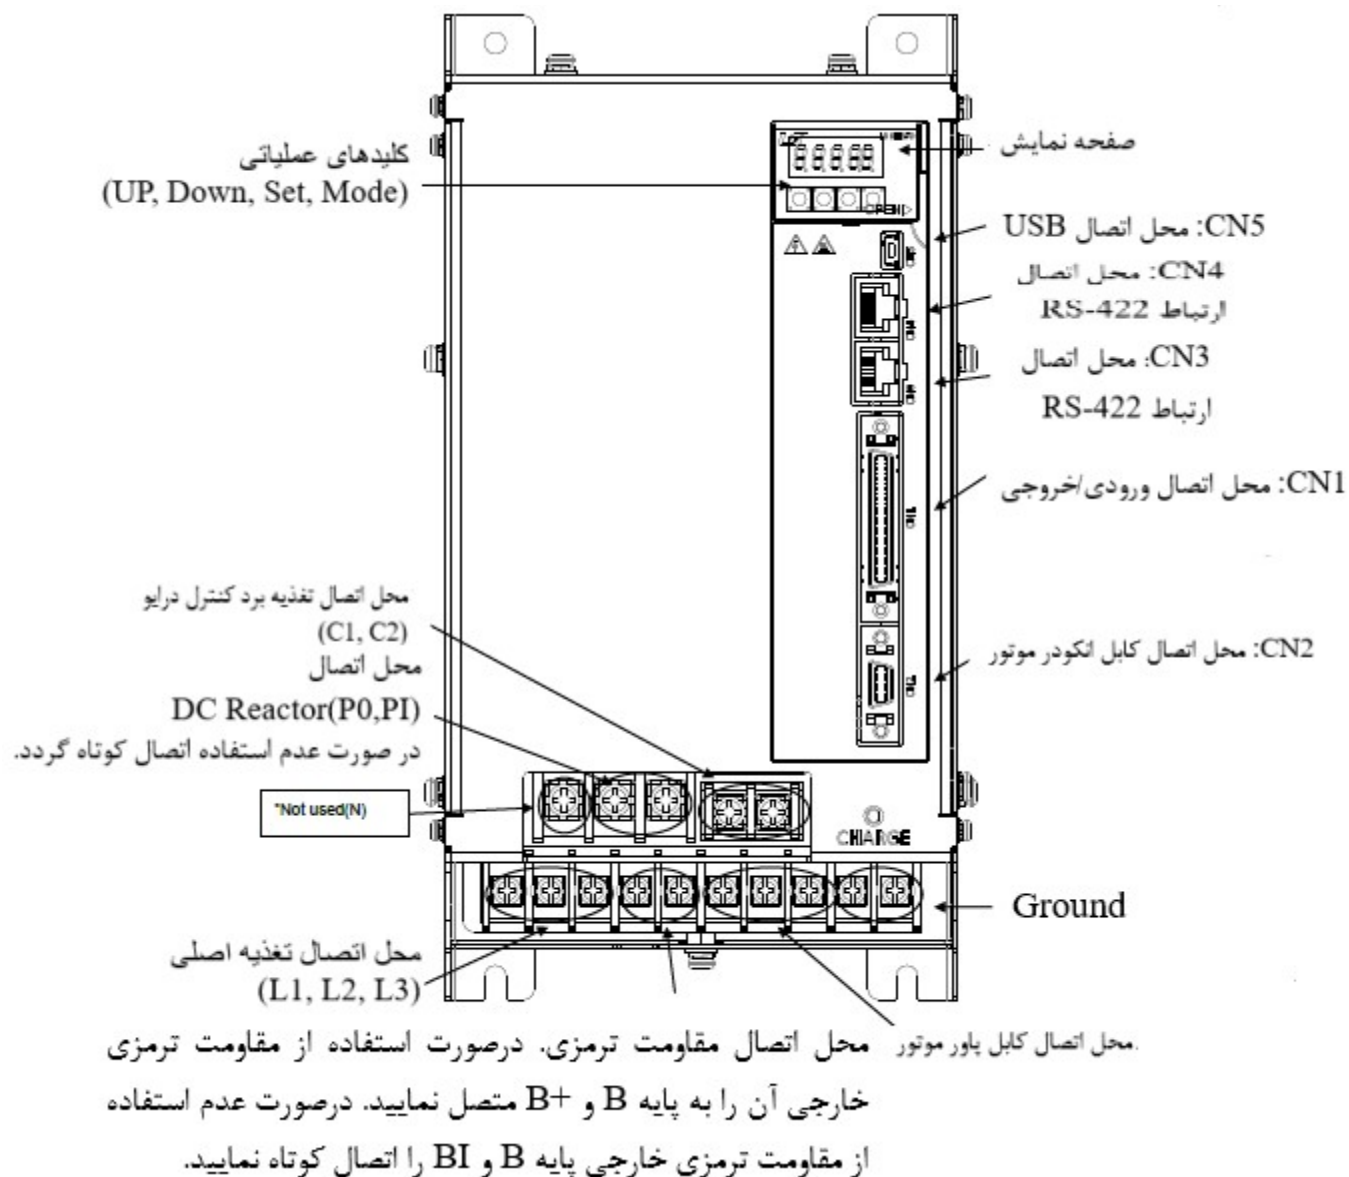

شماتیک پایه‌های CN1 (ورودی/خروجی) سروودرایو

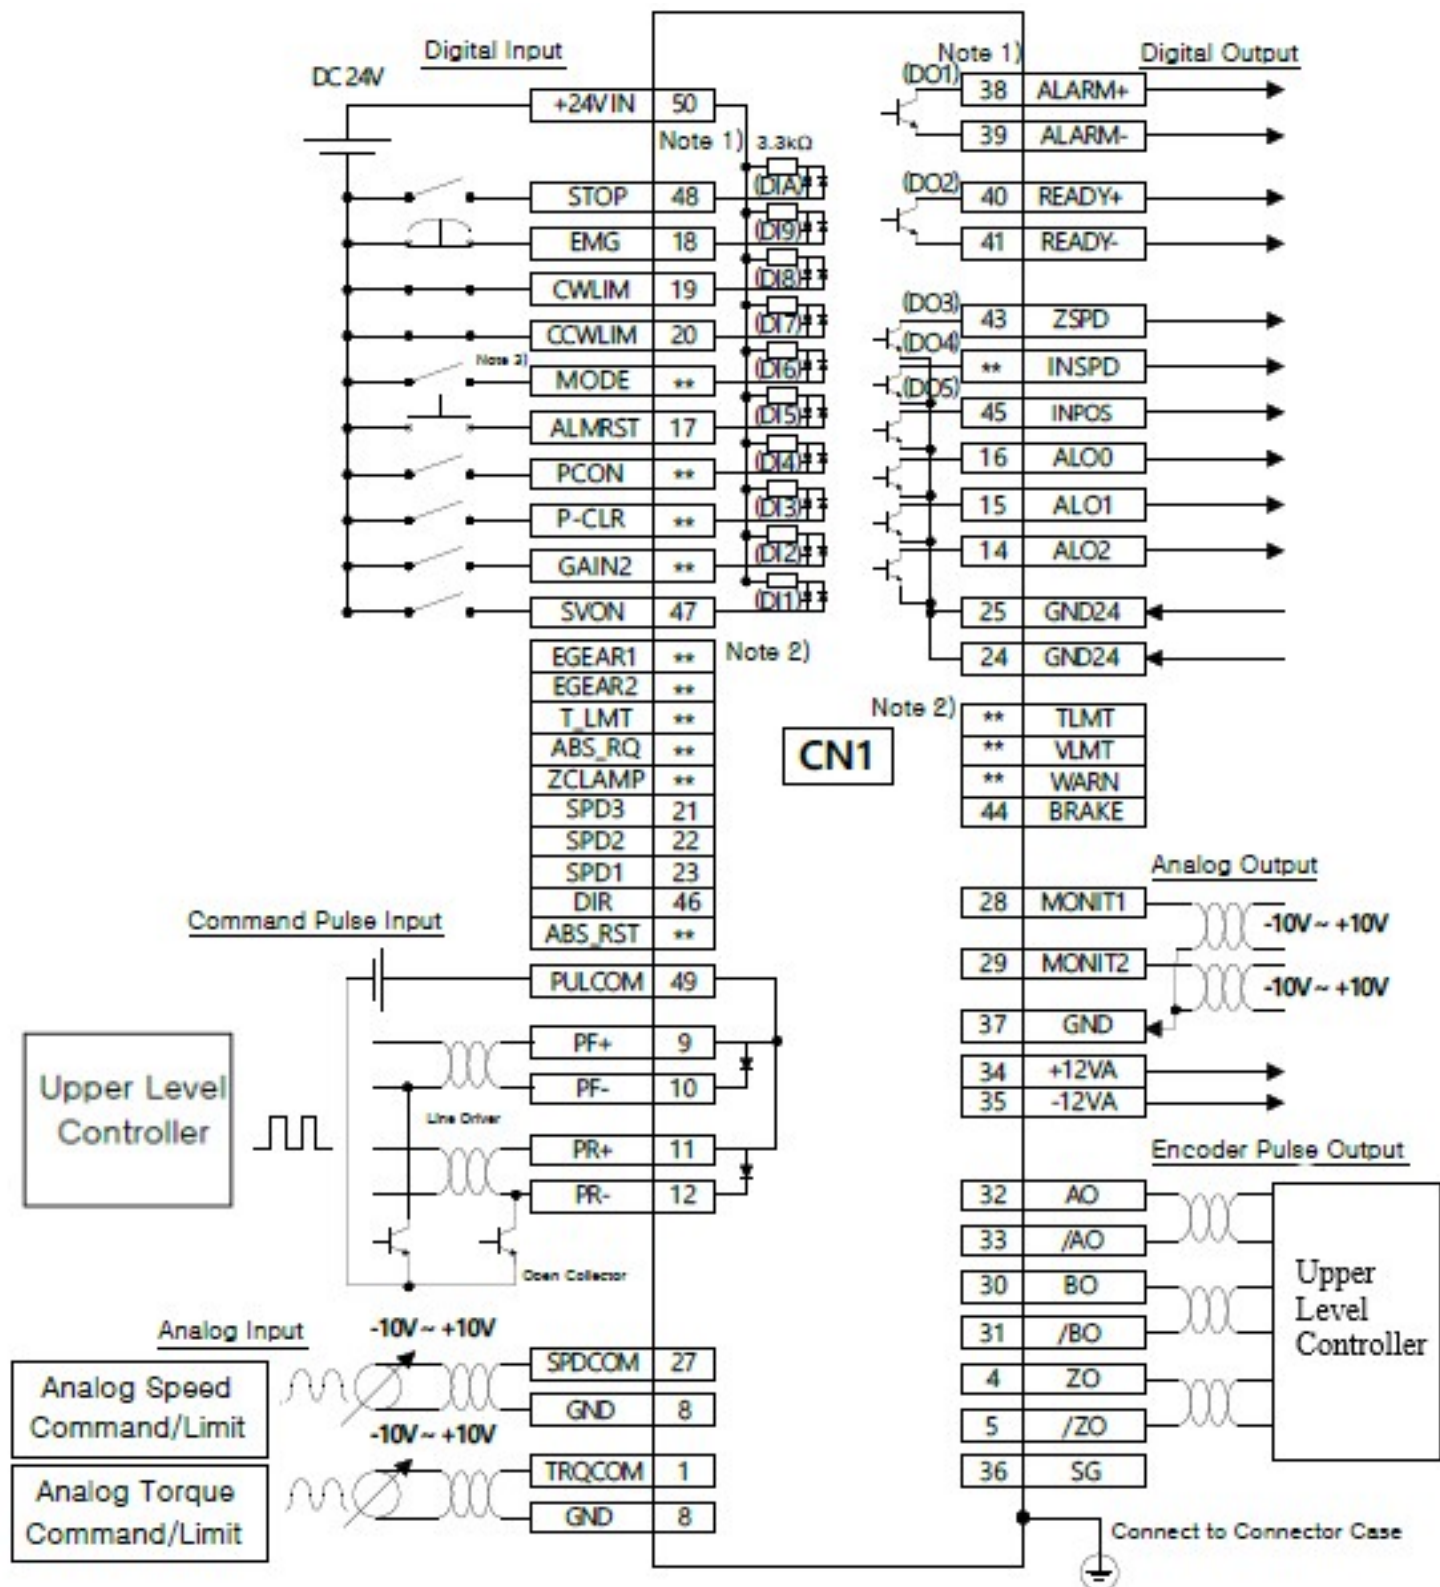

شرح وظیفه پایه‌های دیجیتال

شماره پایه تنظیمات پیش فرض کارخانه	نام پایه	جزئیات	توضیحات
50	+24 V IN	Input contact +24 [V] power	تغذیه ۲۴ ولت ورودی‌های دیجیتال
47	SVON	Servo ON	فعال شدن سرووموتور
23	SPD1	Multi-speed 1	سرعت دیجیتال ۱
22	SPD2	Multi-speed 2	سرعت دیجیتال ۲
21	SPD3	Multi-speed 3	سرعت دیجیتال ۳
17	ALMRST	Reset upon alarm	ریست کردن آلام‌ها
46	DIR	Select rotation direction	تغییر جهت چرخش موتور
20	CCWLMT	Counter-clockwise limit	حد حرکت reverse
19	CWLMT	Clockwise limit	حد حرکت forward
18	EMG	Emergency stop	استپ اضطراری
48	STOP	Stop	استپ
اختصاص داده نشده	EGEAR1	Electronic gear ratio 1	فعال کردن ضریب گیربکس الکترونیکی ۱
اختصاص داده نشده	EGEAR2	Electronic gear ratio 2	فعال کردن ضریب گیربکس الکترونیکی ۲
اختصاص داده نشده	PCON	P control action	فعال کردن کنترلر P
اختصاص داده نشده	GAIN2	Select gain 2	انتخاب بهره شماره ۲
اختصاص داده نشده	P_CLR	Clear error pulse	پاک کردن خطای پالس‌های دریافتی
اختصاص داده نشده	T_LMT	Control torque with TRQCOM	کنترل گشتاور با ورودی آنالوگ
اختصاص داده نشده	MODE	Change operation modes	تغییر مد کاری درایو
اختصاص داده نشده	ABS_RQ	Request absolute position data	دریافت اطلاعات موقعیت انگدر
اختصاص داده نشده	ZCLAMP	Zero clamp	فعال کردن قابلیت Zero Clamp
اختصاص داده نشده	ABS_RST	Reset absolute encoder data	ریست کردن اطلاعات انگدر مطلق
16	ALO0	Alarm group contact output 1	آلام گروه ۱
15	ALO1	Alarm group contact output 2	آلام گروه ۲
14	ALO2	Alarm group contact output 3	آلام گروه ۳
38/39	ALARM +/-	Alarm	آلام
40/41	READY +/-	Ready for operation	آماده بکار بودن درایو
43	ZSPD	Zero speed reached	موتور به سرعت صفر رسیده است
44	BRAKE	Brake	ترمز موتور را فعال/غیرفعال می‌کند
45	INPOS	Position reached	موتور به موقعیت مدنظر رسیده است
اختصاص داده نشده	TLMT	Torque limit	موتور به حداکثر گشتاور رسیده است
اختصاص داده نشده	VLMT	Speed limit	موتور به حداکثر سرعت رسیده است
اختصاص داده نشده	INSPD	Speed reached	موتور به سرعت مورد نظر رسیده است
اختصاص داده نشده	WARN	Warning	هشدار
24/25	GND24	Input/output contact Grounding of drive power (24 [V])	تغذیه ۲۴- ولت برای خروجی‌های درایو.

توضیحات	جزئیات	نام پایه	شماره پایه تنظیم پیش فرض کارخانه
ورودی آنالوگ سرعت	Analog speed command (-10~+10 [V])	SPDCOM	27
	Analog Speed Limit (-10~+10 [V])		
ورودی آنالوگ گشتاور	Analog Torque Command (-10~+10 [V])	TRQCOM	1
	Analog torque limit (-10~+10 [V])		
ولتاژ ۲۴- برای سیگنال آنالوگ ورودی/خروجی	Grounding for analog signals	GND	8/37
مشاهده سیگنال خروجی آنالوگ کانال ۱	Analog monitor output 1 (-10~+10 [V])	MONIT1	28
مشاهده سیگنال خروجی آنالوگ کانال ۲	Analog monitor output 2 (-10~+10 [V])	MONIT2	29
تغذیه ۱۲+ ولت خروجی	Terminal for +12 [V] power output	+12V	34
تغذیه ۱۲- ولت خروجی	Terminal for -12 [V] power output	-12V	35

ورودی های پالس

بصورت Line Drive

توضیحات	جزئیات	نام پایه	شماره پایه
	F+ pulse input	PF+	9
	F- pulse input	PF-	10
	R+ pulse input	PR+	11
	R- pulse input	PR-	12
استفاده نمی شود	Pulse Com	PULCOM	49


بصورت Open Collector (24V)

توضیحات	جزئیات	نام پایه	شماره پایه
استفاده نمی شود	F+ pulse input	PF+	9
پالس ورودی F	F- pulse input	PF-	10
استفاده نمی شود	R+ pulse input	PR+	11
پالس ورودی R	R- pulse input	PR-	12
تغذیه ۲۴+ ولت	Pulse Com	PULCOM	49

پایه‌های سیگنال‌های خروجی انکدر درایو


شماره پایه	نام پایه	جزئیات
32	AO	در پارامتر P0-14 سیگنال انکدر مقیاس‌بندی می‌شود و با آن نسبت در خروجی نمایش داده می‌شود. خروجی بصورت Line Drive است که ۵ ولت می‌باشد.
33	/AO	
30	BO	
31	/BO	
4	ZO	خروجی Z انکدر موتور
5	/ZO	

حالت‌های مختلف صفحه نمایش

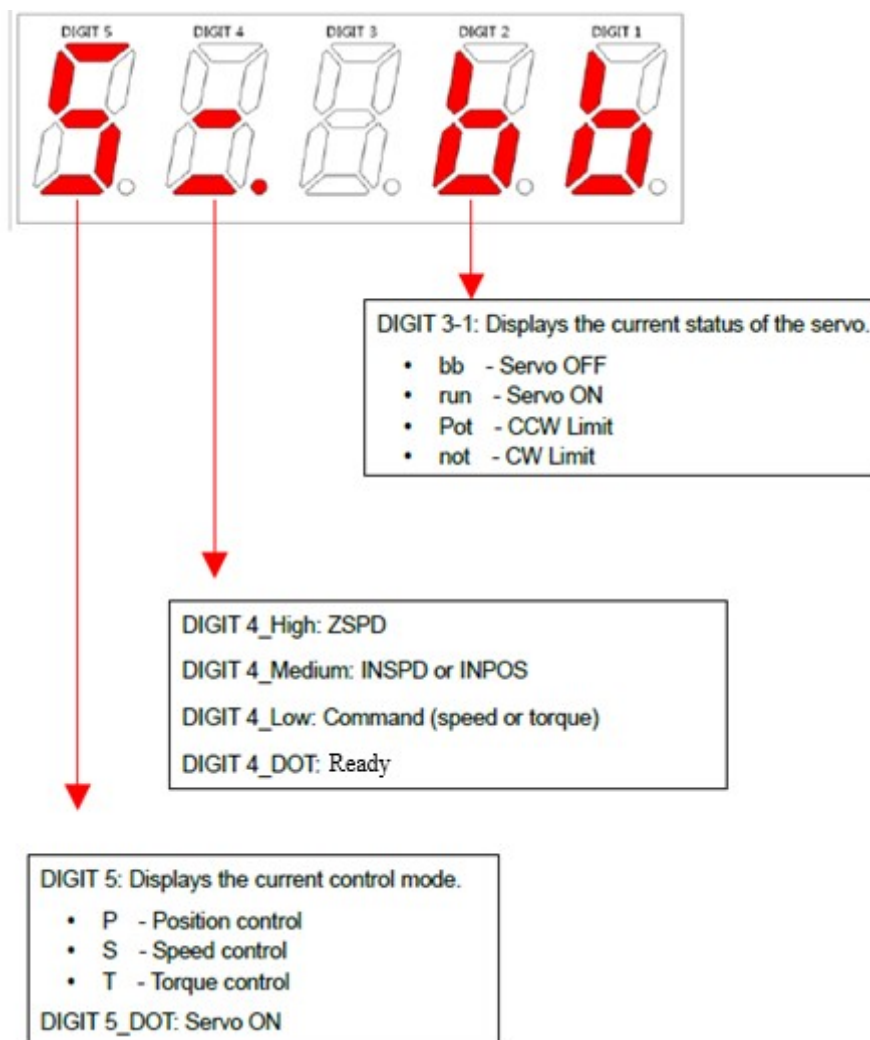

روش جابجایی بین پارامترها


برای جابجایی بین منوها از کلید Mode استفاده نمایید و برای انتخاب پارامتری خاص با جهت بالا و پایین شماره پارامتر را انتخاب و با کلید Set وارد پارامتر شوید.

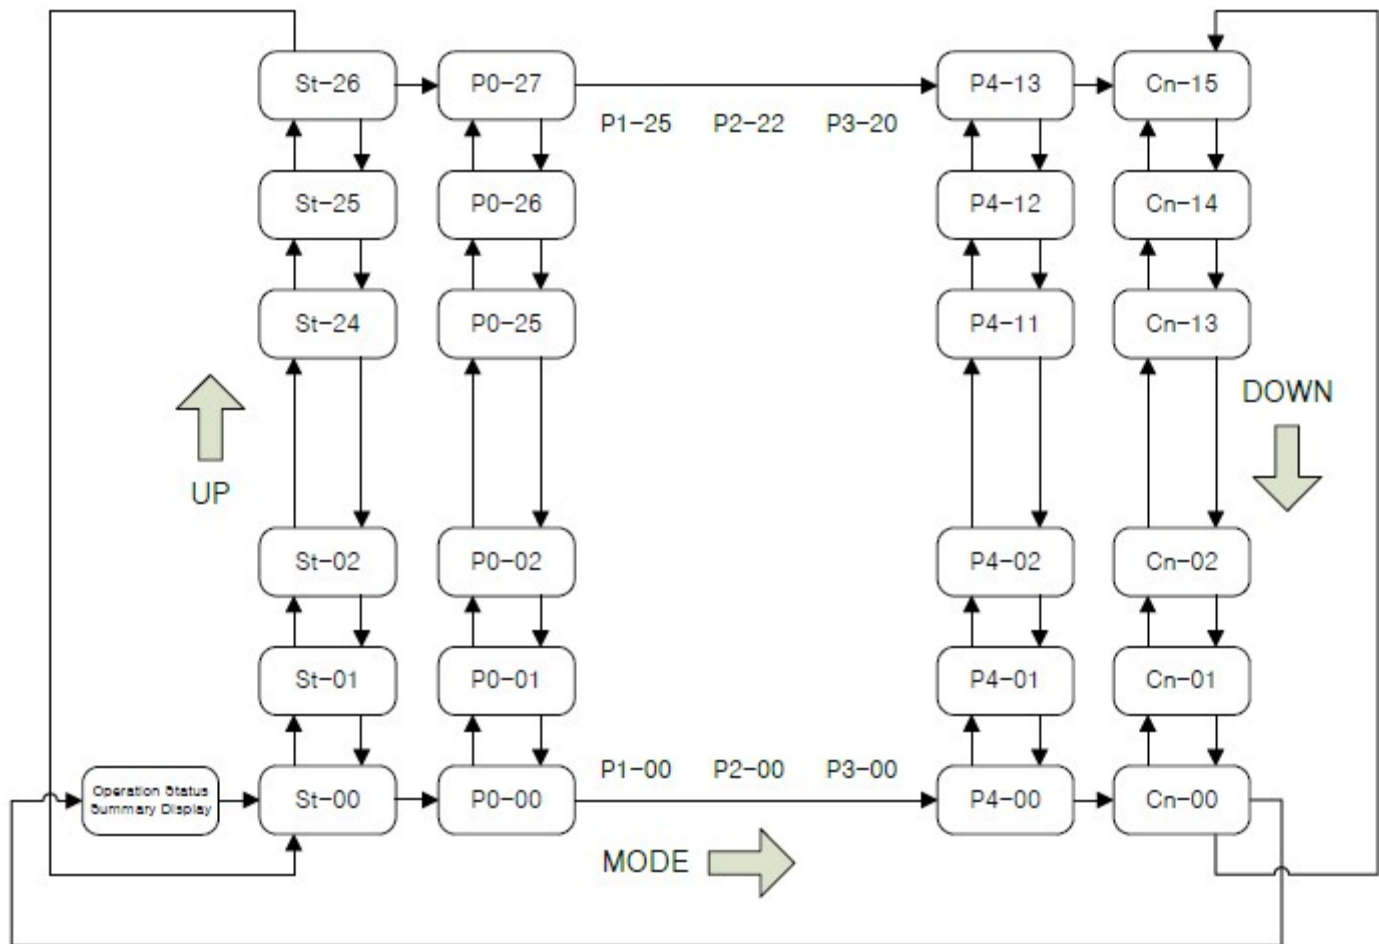

بازگشت به تنظیمات کارخانه (Reset Factory)

برای جابجایی بین پارامترها از کلید Mode استفاده نمایید. از طریق پارامتر CN-09 پارامترها را ریست کنید.

 Parameter Reset [Cn-09]

Order	Loader Displays	Keys to Use	What to Do
1			Displays the speed control mode with main power and control power permitted.
			Press [MODE] to move to [Cn-00].
2			Press [UP] or [DOWN] to move to [Cn-09].
3			Press [SET] to enter parameter reset.
4			Press [SET] to reset data. [done] is displayed.
5			Press [MODE] for a second to return to [Cn-09].

تنظیم مد عملکردی درایو


مد عملکردی	روش عملکردی
0	گشتاور
1	سرعت
2	موقعیت
3	پایه کنترل مد عملکردی فعال باشد مد موقعیت غیرفعال باشد مد سرعت است.
4	پایه کنترل مد عملکردی فعال باشد مد سرعت غیرفعال باشد مد گشتاور است.

می توان مد عملکردی درایو را تنظیم کرد.

تعیین وظیفه پایه‌های ورودی دیجیتال

Signal Name Parameter Allocation	Input Signal	Always Allocated	CN1 Pin Default Allocation Number										No Allocation	Input Signal Definition	Default setting
			48	18	19	20	46	17	21	22	23	47			
Servo ON [P2-00]. Set Digit 1	SVON	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	[P2-00]	0x4321
Multi-speed 1 [P2-00]. Set Digit 2	SPD1	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Multi-speed 2 [P2-00]. Set Digit 3	SPD2	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Multi-speed 3 [P2-00]. Set Digit 4	SPD3	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Alarm reset [P2-01]. Set Digit 1	ALMRST	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	[P2-01]	0x8765
Select rotation direction [P2-01]. Set Digit 2	DIR	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Forward rotation prohibited [P2-01]. Set Digit 3	CCWLIM	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reverse rotation prohibited [P2-01]. Set Digit 4	CWLIM	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Emergency stop [P2-02]. Set Digit 1	EMG	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	[P2-02]	0x00A9
Stop [P2-02]. Set Digit 2	STOP	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Electronic gear ratio 1 [P2-02]. Set Digit 3	EGEAR1	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Electronic gear ratio 2 [P2-02]. Set Digit 4	EGEAR2	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
P control action [P2-03]. Set Digit 1	PCON	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	[P2-03]	0x0000
Select gain 2 [P2-03]. Set Digit 2	GAIN2	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Error pulse clear [P2-03]. Set Digit 3	P_CLR	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Torque limit [P2-03]. Set Digit 4	T_LMT	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Change operation modes [P2-04]. Set Digit 1	MODE	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	[P2-04]	0x0000
Absolute encoder data request [P2-04]. Set Digit 2	ABS_RQ	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Zero clamp [P2-04]. Set Digit 3	ZCLAMP	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Reset absolute encoder data [P2-04]. Set Digit 4	ABS_RST	F	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		


شیوه اتصال پایه های ورودی

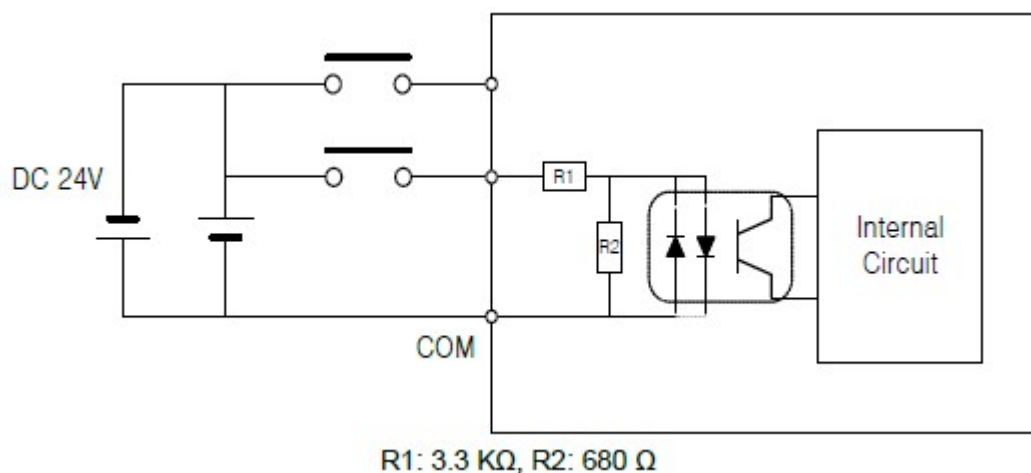

مشاهده فعال بودن پایه های ورودی دیجیتال

اگر پایه ورودی به درستی وصل شده باشد با قطع و وصل پایه ورودی LED مربوطه خاموش و روشن می شود.

در پارامتر St-14 می توان وضعیت ورودی های دیجیتال را مشاهده کرد.

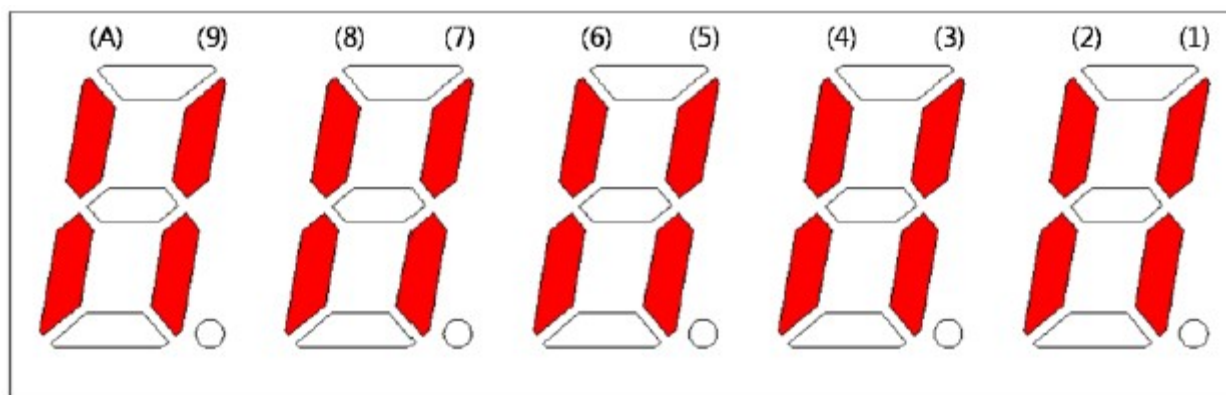

شماره DIGIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
نام پایه	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	DI8	DI9	DIA
شماره پایه CN1	47	23	22	21	17	46	20	19	18	48

تعریف منطق پایه‌های ورودی دیجیتال

Signal Name	CN1 Pin Default Allocation Number										Cont act B	Input signal logic definition	Default setting
Parameter Allocation	48	18	19	20	46	17	21	22	23	47			
[P2-08]. Set Digit 1										1	0	[P2-08]	0x11111
[P2-08]. Set Digit 2									1		0		
[P2-08]. Set Digit 3								1			0		
[P2-08]. Set Digit 4							1				0		
[P2-08]. Set Digit 5						1					0		
[P2-09]. Set Digit 1					1						0	[P2-09]	0x11101
[P2-09]. Set Digit 2											0		
[P2-09]. Set Digit 3			1								0		
[P2-09]. Set Digit 4		1									0		
[P2-09]. Set Digit 5	1										0		

1 = A Contact (NO)

0 = B Contact (NC)

تعیین وظیفه پایه‌های خروجی دیجیتال


۵ خروجی دیجیتال در سروودرایو وجود دارد که همه ترانزیستوری هستند. DO1 و DO2 می‌توانند به دو زمین (گراند) مختلف متصل شوند. از این خروجی‌ها می‌توان جهت آلام و یا ورودی برای کنترلر (PLC) استفاده نمود. جهت حفاظت می‌توان با اتصال READY و ALARM به PLC بررسی کرد که اگر مشکلی بوجود نیامده است موتور روشن شود. SP اگر سرعت صفر باشد فعال می‌شود. INSPD به سرعت مطلوب برسد فعال می‌شود. INPOS به موقعیت مطلوب برسد فعال می‌شود. و می‌توان این سه خروجی را به ورودی PLC متصل کرده تا عملیات خاصی انجام گردد. پایه VLMT در صورتی که سرعت از مقدار مطلوب بیشتر شود فعال می‌شود.

پایه TLMT در صورتی که گشتاور از مقدار مطلوب بیشتر شود فعال می‌شود. خروجی‌های انکدر نیز برای سنکرون کردن دو موتور باهم استفاده می‌گردد.

Signal Name Parameter Allocation	Output Signal	Always Allocated	CN1 Pin Default Allocation Number					Not Allocated	Internal Parameter	Default Value
			45	44	43	40/41	38/39			
Alarm [P2-05]. Set Digit 1	ALARM	F	5	4	3	2	1	0	[P2-05]	0x4321
Servo Ready [P2-05]. Set Digit 2	READY	F	5	4	3	2	1	0		
Zero speed achieved [P2-05]. Set Digit 3	ZSPD	F	5	4	3	2	1	0		
Brake [P2-05]. Set Digit 4	BRAKE	F	5	4	3	2	1	0		
Position reached [P2-06]. Set Digit 1	INPOS	F	5	4	3	2	1	0	[P2-06]	0x0005
Torque limit reached [P2-06]. Set Digit 2	TLMT	F	5	4	3	2	1	0		
Speed limit reached [P2-06]. Set Digit 3	VLMT	F	5	4	3	2	1	0		
Speed achieved [P2-06]. Set Digit 4	INSPD	F	5	4	3	2	1	0		
Warning [P2-07]. Set Digit 1	WARN	F	5	4	3	2	1	0	[P2-07]	0x0000

نحوه اتصال خروجی‌های دیجیتال

نحوه اتصال خروجی‌های دیجیتال به شکل زیر است. مثلاً برای ترمز موتور، تغذیه ۲۴ ولت را به موتور وصل کرده و پایه ۴۴ درایو که ترمز تعریف شده را به پایه ۲۴-ولت موتور وصل کنید. برای مثال سه نمونه از اتصال خروجی‌های درایو را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

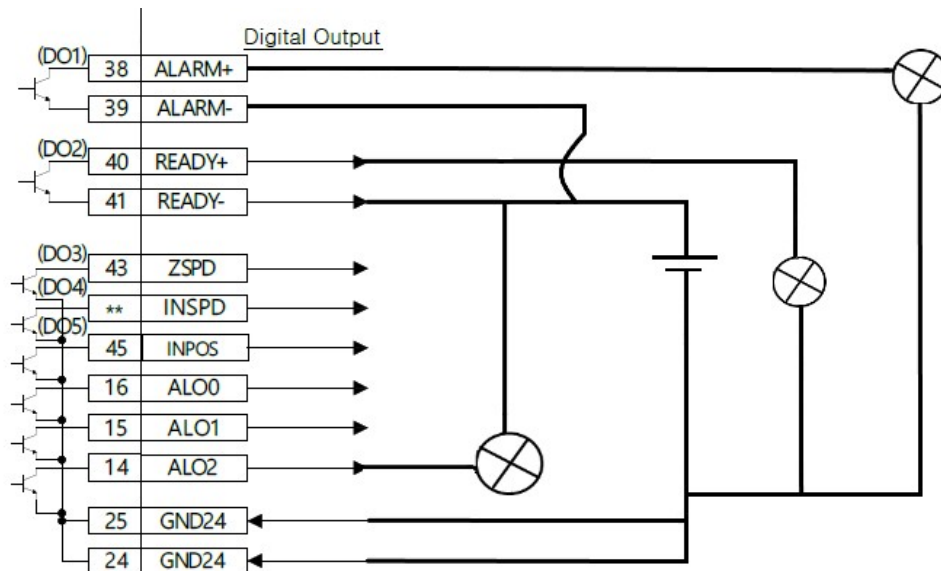

دقت کنید که زمین (Ground) پایه آلارم و Ready متفاوت است.


تعریف منطق پایه‌های خروجی دیجیتال

Signal Name	Input Signal (Initial Name)	CN1 Pin Default Allocation Number					Contact B	Output Signal Logic Definition	Default Setting
		45	44	43	40 / 41	38 / 39			
Alarm [P2-10].Set Digit 1	ALARM						0	[P2-10]	0x10110
Servo Ready [P2-10]. Set Digit 2	READY				1		0		
Zero speed achieved [P2-10].Digit 3	ZSPD			1			0		
Brake [P2-10].Digit 4	BRAKE						0		
Position reached [P2-10].Digit 5	INPOS	1					0		

مشاهده فعال بودن پایه‌های خروجی دیجیتال

اگر پایه خروجی به درستی وصل شده باشد با قطع و وصل پایه خروجی LED مربوطه خاموش و روشن می‌شود.
در پارامتر St-15 می‌توان وضعیت خروجی‌های دیجیتال را مشاهده کرد.

5	4	3	2	1	شماره DIGIT
DO5	DO4	DO3	DO2	DO1	نام پایه
45	44	43	40/41	38/39	شماره پایه CN1

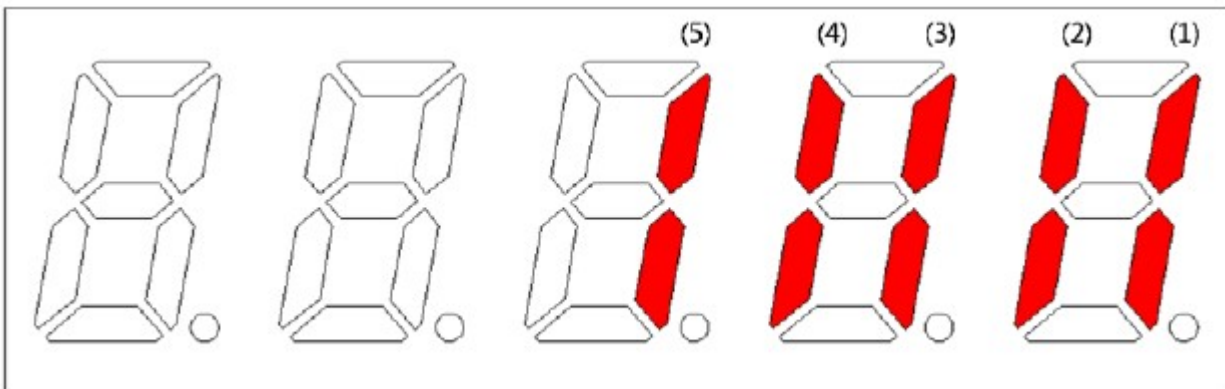

خروجی آنالوگ


در پارامتر P0-18 می‌توان نوع خروجی آنالوگ را تعریف کرد که کدام پارامتر را در خروجی نمایش دهد. عدد اول از سمت راست برای کانال یک و عدد دوم از سمت راست برای کانال دوم استفاده می‌شود.

Type	Data Content	Type	Data Content
0	Speed feedback [RPM]	5	Following error [pulse]
1	Speed command [RPM]	6	DC link voltage [V]
2	Torque feedback [%]	D	Speed command (user) [RPM]
3	Torque command [%]	E	Torque command (user) [%]
4	Position command frequency [0.1 Kpps]		


نحوه اعمال پالس به سروو درایو

به چهار صورت، می‌توان ورودی پالس فرمان جهت Positioning را اعمال نمود.

۱- بصورت Line drive با ولتاژ ۵ ولت

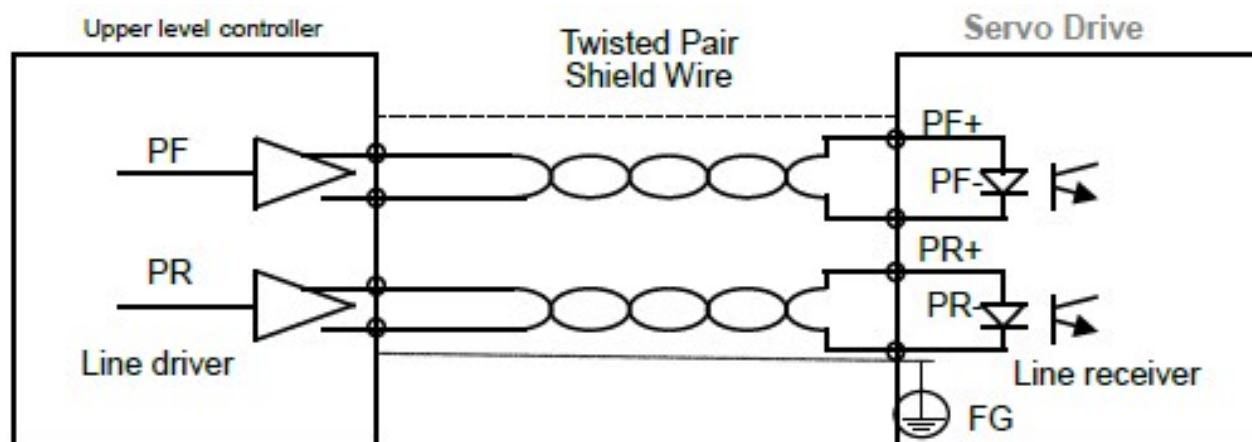


۲- بصورت open collector NPN 24(V)

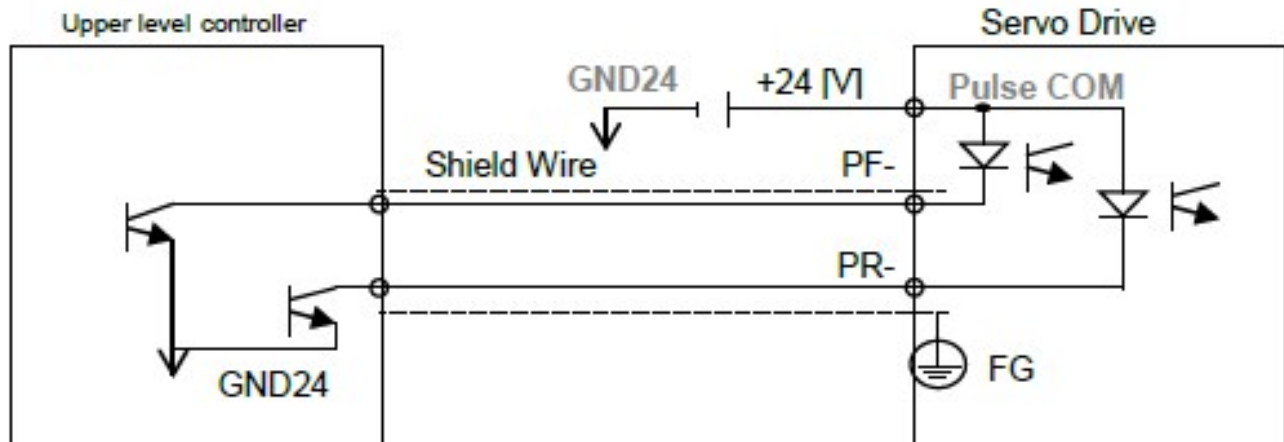


۳- بصورت open collector با ولتاژهای متفاوت

12 [V] or 5 [V] NPN Open Collector Pulse Command

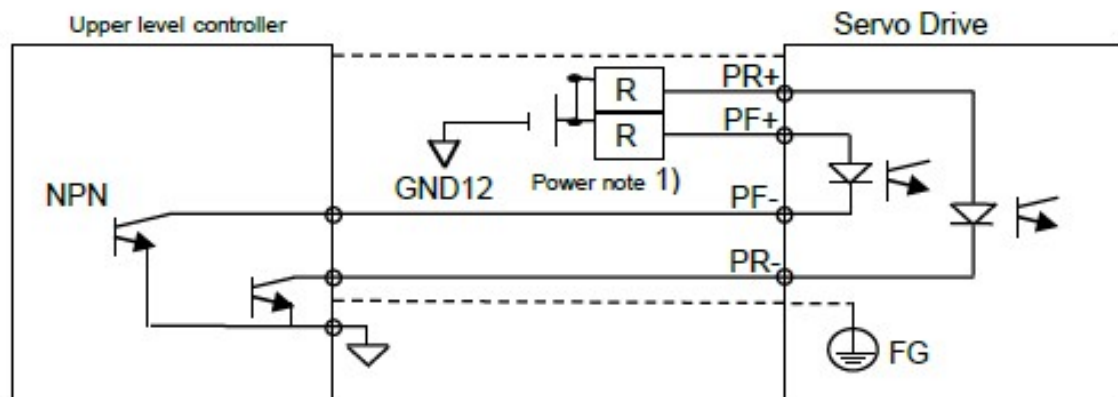

NOTE 1) When using 5 [V] power: Resistance $R = 100-150\ [\Omega]$, $1/2\ [W]$
 When using 12 [V] power: Resistance $R = 560-680\ [\Omega]$, $1/2\ [W]$
 When using 24 [V] power: Resistance $R = 1.5\ [k\Omega]$, $1/2\ [W]$

۴- open collector با ولتاژهای متفاوت بصورت PNP

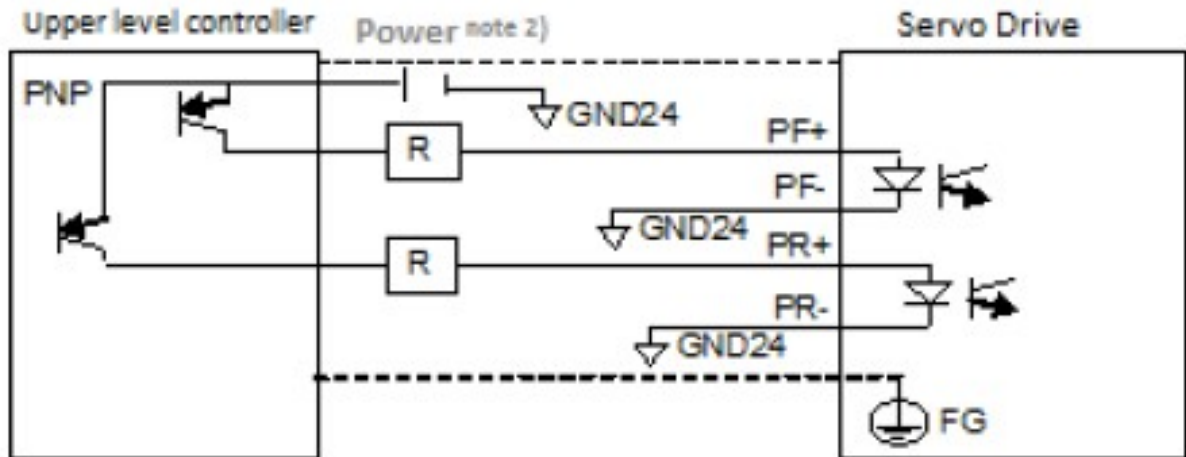

NOTE 1) When using 24 [V] power: Resistance $R = 1.5 \text{ [k}\Omega\text{]}$, $1/2 \text{ [W]}$
 When using 12 [V] power: Resistance $R = 560\text{-}680 \text{ [}\Omega\text{]}$, $1/2 \text{ [W]}$
 When using 5 [V] power: Resistance $R = 100\text{-}150 \text{ [}\Omega\text{]}$, $1/2 \text{ [W]}$

مدهای مختلف پالس ورودی

PF + PR		Forward rotation	Reverse rotation
Phase A + B Positive Logic	0	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)
CW+CCW Positive Logic	1	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)
Pulse + direction positive logic	2	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)

PF + PR		Forward rotation	Reverse rotation
Phase A + B Negative Logic	3	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)
CW+CCW Negative Logic	4	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)
Pulse + direction negative logic	5	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)	PULS (CN1-9) SIGN (CN1-11)

راه اندازی سروو موتور بصورت JOG دستی

از این مد برای بررسی اتصالات صحیح سروو درایو به سروو موتور، سالم بودن درایو و همچنین حرکت با دقت از نقطه‌ای به نقطه دیگر با سرعت کم و جلوگیری از نوسان سروو موتور حول نقطه مورد نظر استفاده می‌گردد.

برای راه اندازی سروو موتور در حالت JOG دستی مراحل زیر باید انجام گردد:

۱- معرفی ID موتور: P0-00=1

۲- معرفی نوع و تعداد پالس یا تعداد بیت انگرد: P0-01=0 و P0-02=2048

۳- وظیفه پایه‌های ورودی را تنظیم کنید. P2-00=0X4321, P2-01=0X8765, P2-02=00A9

۴- منطق پایه‌های ورودی را تعریف کنید. P2-09= 10001, P2-08= 11111

در صورت عدم اتصال المان به پایه‌های ورودی مثل ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۴۷ باید مقدار پارامتر P2-09=11111 باشد. پارامتر CN-00 را انتخاب کرده و با فشردن و نگه داشتن جهت بالا یا پایین، موتور در حالت راستگرد یا چپگرد قرار می‌گیرد با تنظیم پارامتر P3-12 سرعت چرخش سروو موتور در مد JOG را تنظیم می‌کنیم.

راه اندازی سروو موتور در حالت JOG اتوماتیک

برای راه اندازی سروو موتور در حالت JOG اتوماتیک مراحل زیر باید انجام گردد:

۱- معرفی ID موتور: $P0-00=1$

۲- معرفی نوع و تعداد پالس یا تعداد بیت انگرد: $P0-01=0$ و $P0-02=2048$

۳- وظیفه پایه های ورودی را تنظیم کنید. $P2-00=0X4321$, $P2-01=0X8765$, $P2-02=00A9$



۴- منطق پایه های ورودی را تعریف کنید. $P2-09=10001$, $P2-08=11111$ در صورت عدم اتصال المان به پایه های ورودی مثل ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۴۷ باید مقدار پارامتر $P2-09=11111$ باشد.

۵- $P3-08$ زمان شتابگیری از صفر تا سرعت تنظیم شده و $P3-09$ زمان کاهش سرعت تا توقف کامل است. در $P3-13$ سرعت و در $P3-17$ مدت زمان این سرعت را تنظیم می کنیم. در $P3-14$ سرعت و در $P3-18$ مدت زمان این سرعت را تنظیم می کنیم. در $P3-15$ سرعت و در $P3-19$ مدت زمان این سرعت را تنظیم می کنیم. در $P3-16$ سرعت و در $P3-20$ مدت زمان این سرعت را تنظیم می کنیم.


۱- پارامتر $CN-01$ را انتخاب کرده و کلید Set را انتخاب نمایید و موتور طبق برنامه تنظیم شده شروع به حرکت می کند.

راه اندازی سروو موتور در مد موقعیت با انکدر E40S

۱- مدار کنترلی

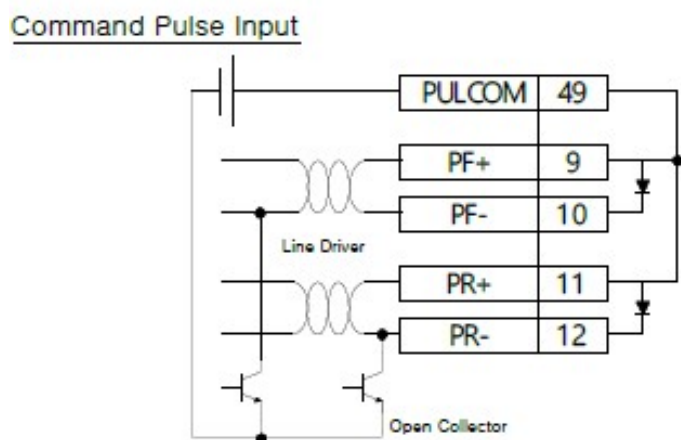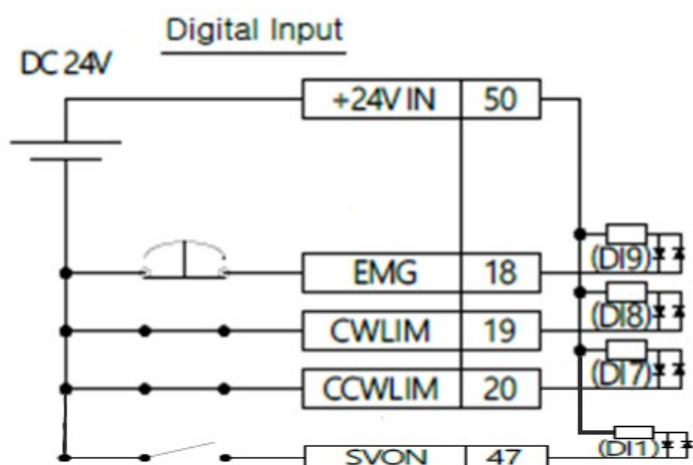

انکدر

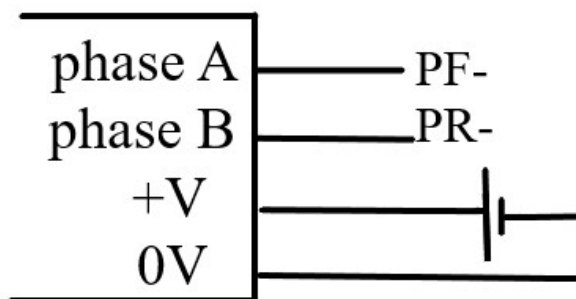

بر اساس ولتاژ تغذیه انکدر، منبع تغذیه را انتخاب کنید.

۲- معرفی ID موتور که بر روی پلاک موتور نوشته شده است: P0-00=1

۳- معرفی نوع انکدر: P0-01=0

کد موتور	شماره پارامتر	
APM-SB04A-K1G103	Encoder Type [P0-01]	Enc Resolution [P0-02]
A~G (Incremental parallel Type)	0	1024~6000p/r
N (Single turn Serial Type)	1	19 [bits]
M (Multi turn Serial Type)	3	19 [bits]

۴- تعریف تعداد پالس انکدر یا تعداد بیت انکدر P0-02=2048

۵- مد عملکرد سروودرایو: P0-03=2 که به معنای این است که سروو در حالت Position کار می کند.

۶- وظیفه پایه های ورودی را تنظیم کنید. P2-00=0X4321, P2-01=0X8765, P2-02=00A9

۷- منطق پایه های ورودی را تعریف کنید. P2-08= 11111, P2-09= 10001

۸- نوع عملکرد مد موقعیت (P4-00= 2) را در حالت Pulse& Direction تنظیم نمایید.

۹- نوع اعمال پالس: سیم مشکی انکدر که پالس A تولید می کند را به پایه ۱۰، سیم سفید انکدر که پالس B را تولید می کند به پایه ۱۲، سیم آبی را به زمین و سیم قهوه ای را به ۲۴ ولت وصل می کنیم. با چرخش انکدر موتور شروع به چرخش می کند.

در صورت مشاهده اختار زیر از اتصال منبع تغذیه ۲۴ ولتی اطمینان حاصل نموده و همچنین منطق ورودی استپ اضطراری را بررسی نمایید.




تست ۴


راه اندازی سروو موتور در مد موقعیت به صورت Open Collector NPN

برای راه اندازی سروو موتور در مد موقعیت به صورت NPN مراحل زیر باید انجام گردد:

۱- رسم مدار کنترلی

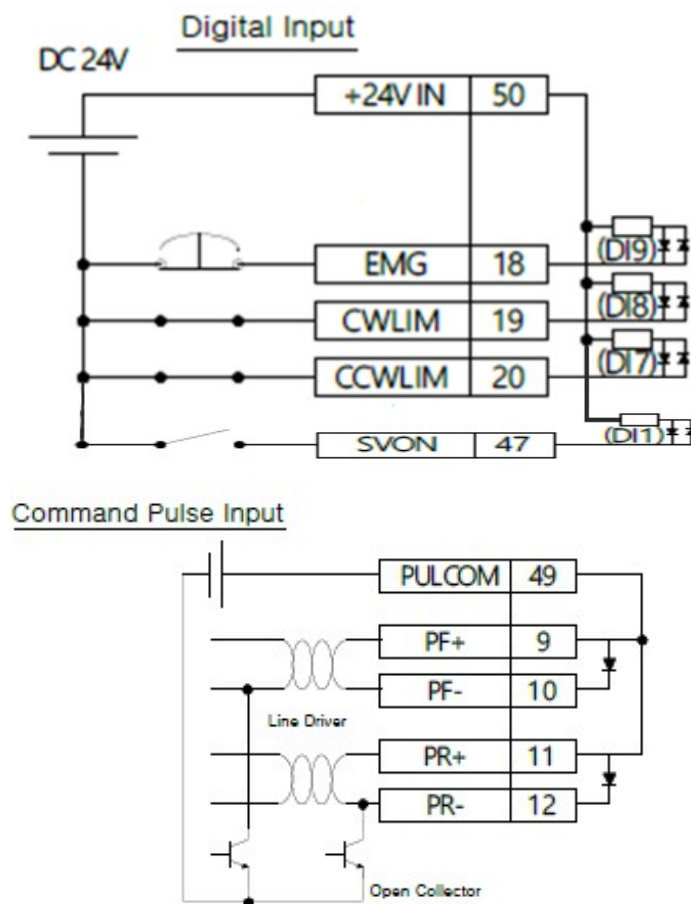

12 [V] or 5 [V] NPN Open Collector Pulse Command

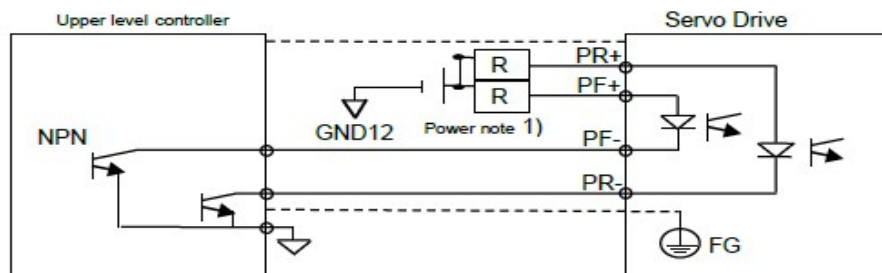

NOTE 1) When using 5 [V] power: Resistance R = 100-150 [Ω], 1/2 [W]
 When using 12 [V] power: Resistance R = 560-680 [Ω], 1/2 [W]
 When using 24 [V] power: Resistance R = 1.5 [k Ω], 1/2 [W]

۲- معرفی ID موتور: P0-00=1

۳- معرفی نوع و تعداد پالس یا تعداد بیت انگرد: P0-01=0 و P0-02=2048

۴- مد عملکرد سروودرایو: P0-03=2 که به معنای این است که سروو در حالت Position کار می کند.

۵- وظیفه پایه های ورودی را تنظیم کنید. P2-00=0X4321, P2-01=0X8765, P2-02=00A9

۶- منطق پایه های ورودی را تعریف کنید. P2-08= 11111, P2-09= 10001

۷- نوع عملکرد مد موقعیت (P4-00= 2) را در حالت Pulse& Direction تنظیم نمایید.




۸- نوع اعمال پالس: جهت اعمال پالس پایه ۴۹ را به پایه ۲۴+ ولت متصل کرده و مقاومت ۱.۲ کیلو اهم را به پایه ۹ و مقاومت ۱.۲ کیلو اهم دیگر را به پایه ۱۱ متصل می کنیم سپس پایه دیگر مقاومت ها را به ۲۴+ ولت تغذیه وصل می کنیم. پایه ۱۲ را به زمین متصل و پایه ۱۰ را بعنوان پالس انتخاب می کنیم.

تست ۵

راه اندازی سروو موتور در مد موقعیت به صورت Open Collector PNP

برای راه اندازی سروو موتور در مد موقعیت به صورت PNP مراحل زیر باید انجام گردد:

۱-رسم مدار کنترلی

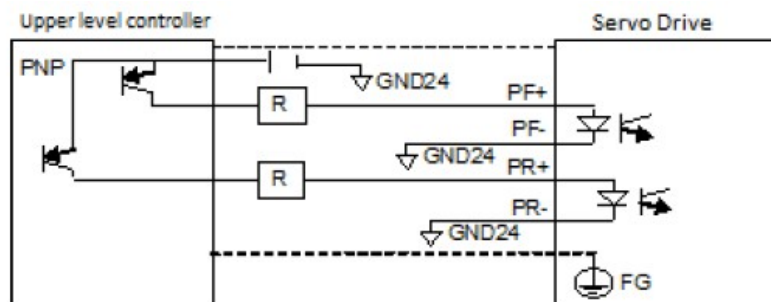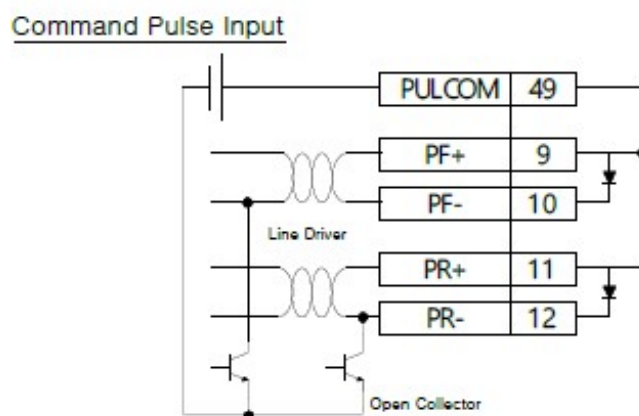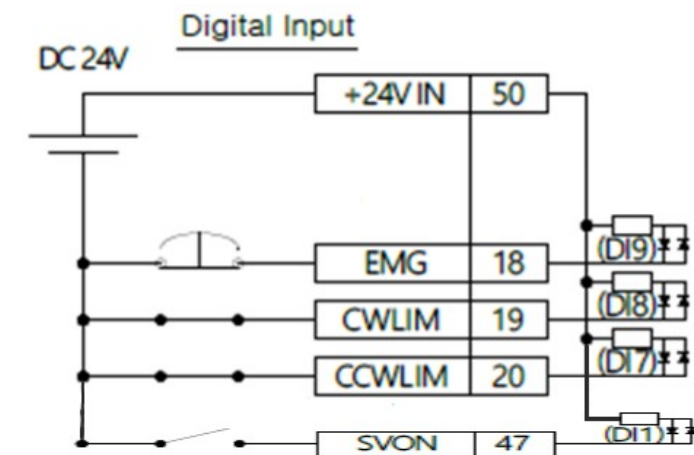

NOTE 1) When using 24 [V] power: Resistance R = 1.5 [kΩ], 1/2 [W]
 When using 12 [V] power: Resistance R = 560-680 [Ω], 1/2 [W]
 When using 5 [V] power: Resistance R = 100-150 [Ω], 1/2 [W]

۲- معرفی ID موتور: P0-00=1

۳- معرفی نوع و تعداد پالس یا تعداد بیت انگذره: P0-01=0 و P0-02=2048

۴- مد عملکرد سروودرایو: P0-03=2 که به معنای این است که سروو در حالت Position کار می کند.

۵- وظیفه پایه های ورودی را تنظیم کنید. P2-00=0X4321 , P2-01=0X8765, P2-02=00A9

۶- منطق پایه های ورودی را تعریف کنید. P2-08= 11111 , P2-09= 10001

۷- نوع عملکرد مد موقعیت (P4-00= 2) را در حالت Pulse& Direction تنظیم نمایید.



۸- نوع اعمال پالس: جهت اعمال پالس پایه ۴۹ را به پایه ۲۴+ ولت متصل کرده و مقاومت ۱.۲ کیلو اهم را به پایه ۹ و مقاومت ۱.۲ کیلو اهم دیگر را به پایه ۱۱ متصل می کنیم و پایه دیگر مقاومتی که به پایه ۱۱ متصل شده است را به ۲۴ ولت تغذیه متصل می کنیم سپس پایه دیگر مقاومت پایه ۹ را به ۲۴+ ولت تغذیه قطع و وصل می کنیم تا پالس ایجاد شود. عبارت بهتر خروجی مولد پالس PNP را به پایه ۹ و ۱۱ متصل می کنیم و پایه ۱۰ و ۱۲ را به زمین متصل می کنیم.

تست ۶

راه اندازی سروو موتور در مد موقعیت با PLC

برای راه اندازی سروو موتور در مد موقعیت به همراه PLC مدل XEC-DN32H مراحل زیر باید انجام گردد:

۱- رسم مدار کنترلی

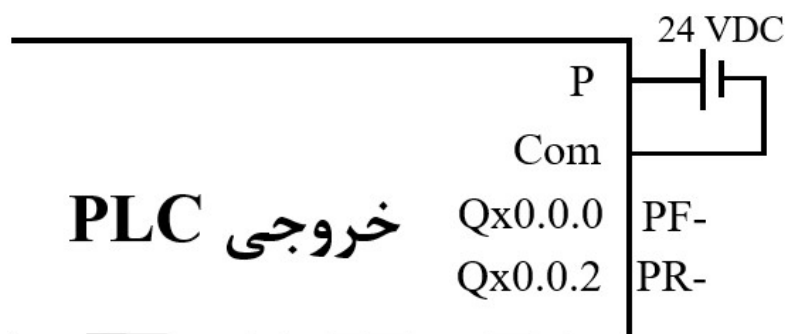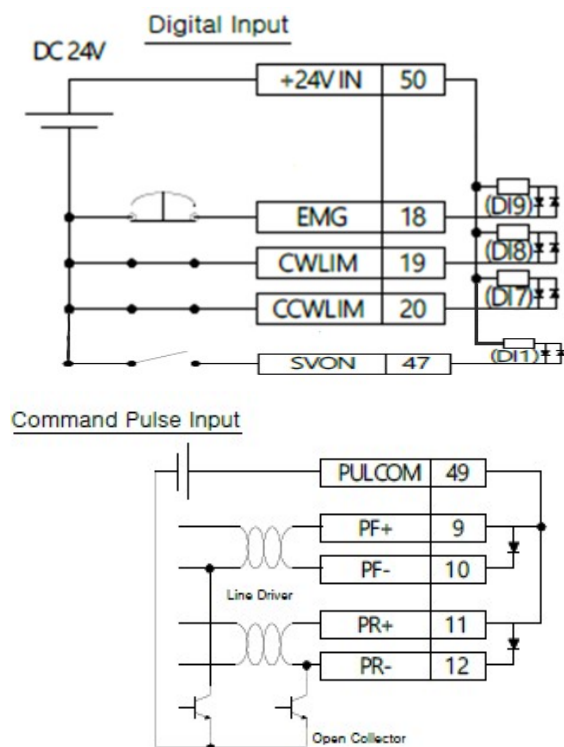

۲- معرفی ID موتور: $P0-00=1$

۳- معرفی نوع و تعداد پالس یا تعداد بیت انگرد: $P0-01=0$ و $P0-02=2048$

۴- مد عملکرد سروودرایو: $P0-03=2$ که به معنای این است که سروو در حالت Position کار می کند.


۵- وظیفه پایه های ورودی را تنظیم کنید. $P2-00=0X4321$, $P2-01=0X8765$, $P2-02=00A9$

۶- منطق پایه های ورودی را تعریف کنید. $P2-08=11111$, $P2-09=10001$

۷- نوع عملکرد مد موقعیت ($P4-00=2$) را در حالت Pulse & Direction تنظیم نمایید.

۸- نوع اعمال پالس: جهت اعمال پالس پایه ۴۹ را به پایه ۲۴+ ولت متصل کرده و خروجی plc اگر open collector باشد را به پایه ۱۰ متصل می کنیم به پایه p ، plc را به ۲۴ ولت متصل و پایه com ، plc را به زمین متصل می کنیم.

برنامه PLC آن به شکل زیر است.

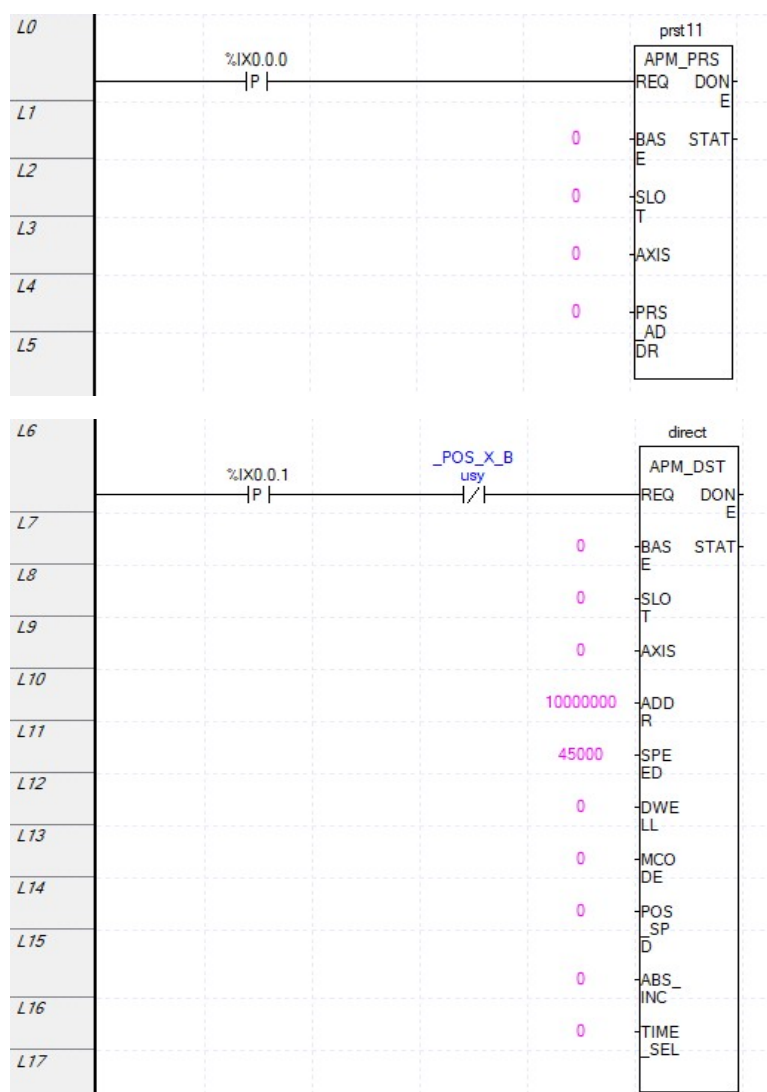


 Positioning

	Item	X Axis
Basic Parameter	Positioning	1: Use
	Pulse Output Level	1: High Active
	Pulse Output Mode	1: PLS/DIR
	MCode Output Mode	0: None
	Bias Speed	1 pls/s
	Speed Limit	100000 pls/s
	ACC No.1	500 ms
	DEC No.1	500 ms
	ACC No.2	1000 ms
	DEC No.2	1000 ms
	ACC No.3	1500 ms
	DEC No.3	1500 ms
	ACC No.4	2000 ms
	DEC No.4	2000 ms
	S/W Upper Limit	2147483647 pls
	S/W Lower Limit	-2147483648 pls
	Backlash Compensation	0 pls
	S/W Limit Detect	0: No Detect
	Upper/Lower Limit	0: Not Use
Home Parameter	Home Method	0: DOG/HOME(OFF)
	Home Direction	1: CCW
	Home Address	0 pls
	Home High Speed	5000 pls/s
	Home Low Speed	500 pls/s
	Homing ACC Time	1000 ms
	Homing DEC Time	1000 ms
	DWELL Time	0 ms
	JOG High Speed	5000 pls/s
	JOG Low Speed	1000 pls/s
	JOG ACC Time	1000 ms
	JOG DEC Time	1000 ms
	Inching Speed	100 pls/s

راه اندازی سروو موتور در مد سرعت با چند سرعت مختلف

برای راه اندازی سروو موتور در مد سرعت با چند سرعت مختلف مراحل زیر باید انجام گردد:

۱-رسم مدار کنترلی

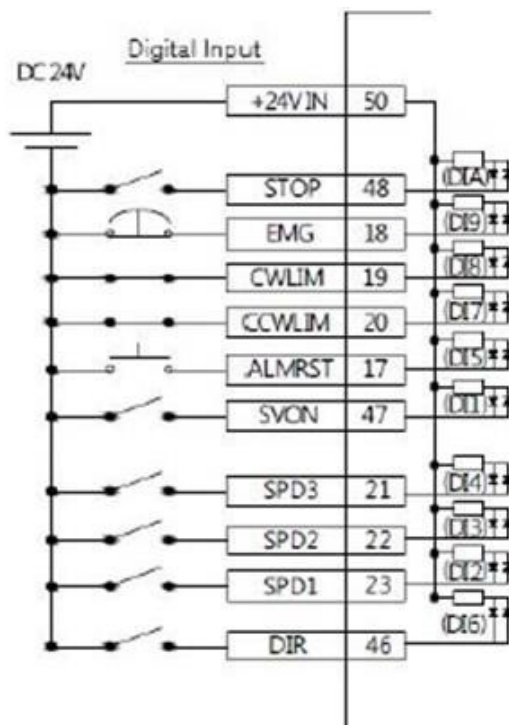

۲- معرفی ID موتور: $P0-00=1$

۳- معرفی نوع و تعداد پالس یا تعداد بیت انگرد: $P0-01=0$ و $P0-02=2048$

۴- مد عملکرد سروودرایو: $P0-03=1$ که به معنای این است که سروو در حالت Speed کار می کند.

۵- وظیفه پایه های ورودی را تنظیم کنید. $P2-00=0X4321$, $P2-01=0X8765$, $P2-02=00A9$

۶- منطق پایه های ورودی را تعریف کنید. $P2-08= 11111$, $P2-09= 10001$

۷- مطابق جدول زیر با مقدارهی به پارامتر P3-00 الی P3-06 هفت سرعت مختلف برای سروو درایو تعریف می‌کنیم.

در P3-08 زمان شتابگیری از صفر تا سرعت مطلوب و در P3-09 زمان کاهش سرعت تا توقف کامل را تنظیم می‌کنیم. با اتصال پایه ۲۳ به پایه زمین یا ۲۴- ولت به سرعت تنظیم شده در پارامتر P3-00 می‌رسیم. با اتصال پایه ۲۲ به پایه زمین یا ۲۴- ولت به سرعت تنظیم شده در پارامتر P3-01 می‌رسیم. با اتصال پایه ۲۱ به پایه زمین یا ۲۴- ولت به سرعت تنظیم شده در پارامتر P3-03 می‌رسیم. با اتصال پایه ۲۲ و ۲۳ به پایه زمین یا ۲۴- ولت به سرعت تنظیم شده در پارامتر P3-02 می‌رسیم. با اتصال پایه ۲۱ و ۲۳ به پایه زمین یا ۲۴- ولت به سرعت تنظیم شده در پارامتر P3-04 می‌رسیم. با اتصال پایه ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ به پایه زمین یا ۲۴- ولت به سرعت تنظیم شده در پارامتر P3-05 می‌رسیم. با اتصال پایه ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ به پایه زمین یا ۲۴- ولت به سرعت تنظیم شده در پارامتر P3-06 می‌رسیم.


Parameter		Unit	Initial	Details			
Code	Name	Minimum	Maximum				
P3-00	Speed command 1	[RPM]	10	Sets 1-6 speed commands based on the speed command input contact.			
	Speed command 1	-6000	6000				
P3-01	Speed command 2	[RPM]	100	SPD1	SPD2	SPD3	Speed Control
	Speed command 2	-6000	6000	OFF	OFF	OFF	Analog speed command
P3-02	Speed command 3	[RPM]	500	ON	OFF	OFF	Digital speed command 1
	Speed command 3	-6000	6000	OFF	ON	OFF	Digital speed command 2
P3-03	Speed command 4	[RPM]	1000	ON	ON	OFF	Digital speed command 3
	Speed command 4	-6000	6000	OFF	OFF	ON	Digital speed command 4
P3-04	Speed command 5	[RPM]	1500	ON	OFF	ON	Digital speed command 5
	Speed command 5	-6000	6000	OFF	ON	ON	Digital speed command 6
P3-05	Speed command 6	[RPM]	2000	ON	ON	ON	Digital speed command 7
	Speed command 6	-6000	6000				
P3-06	Speed command 7	[RPM]	3000				
	Speed command 7	-6000	6000				
				(Details: Refer to “4.4.5 Speed Operation Parameter Setting.”)			

تست ۸

راه اندازی سروو موتور در مد سرعت با ورودی آنالوگ

برای راه اندازی سروو موتور در مد سرعت با ورودی آنالوگ مراحل زیر باید انجام گردد:

۱- رسم مدار کنترلی

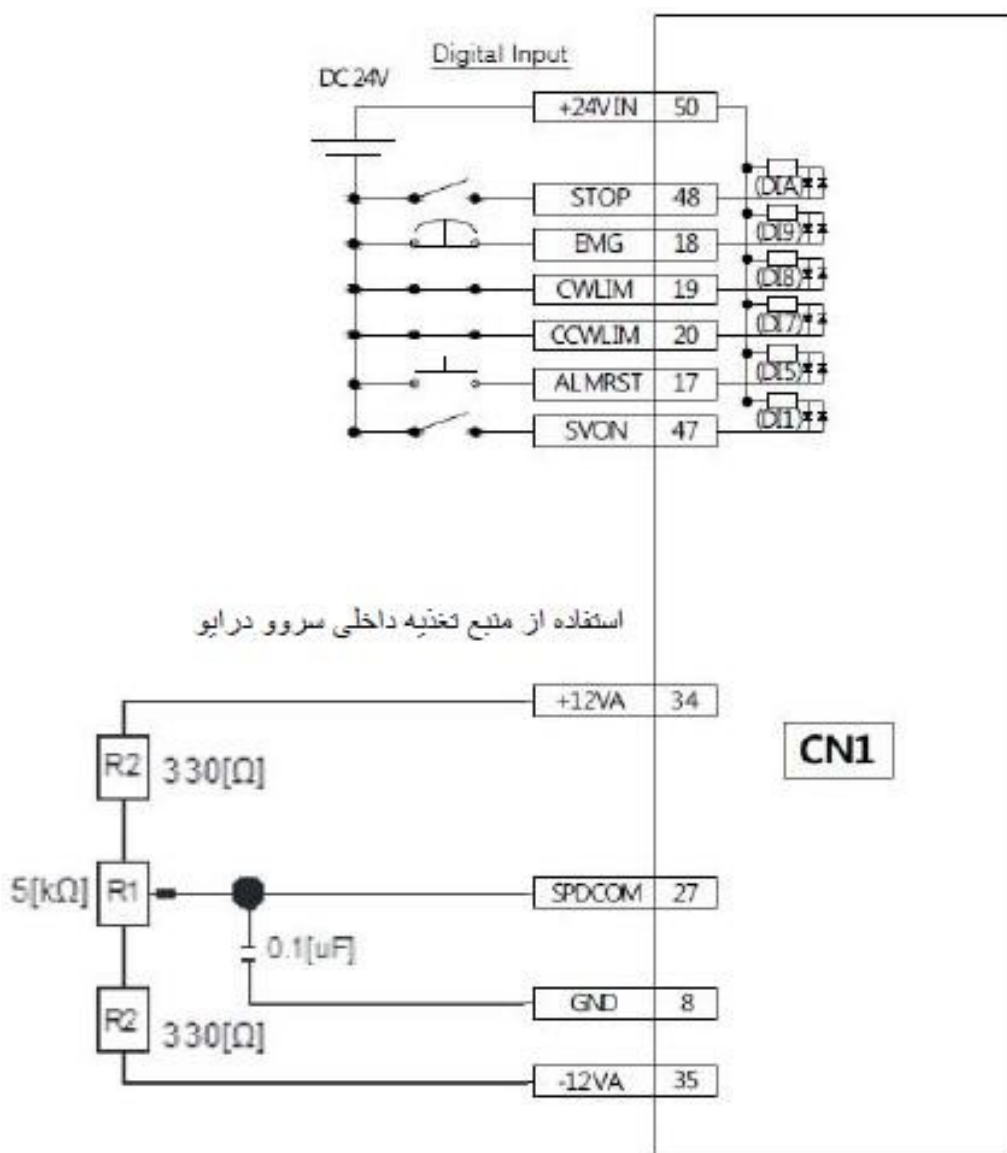

۲- معرفی ID موتور: P0-00=1


۳- معرفی نوع و تعداد پالس یا تعداد بیت انگرد: P0-01=0 و P0-02=2048

۴- مد عملکرد سروودرایو: P0-03=1 که به معنای این است که سروو در حالت Speed کار می کند.


۵- وظیفه پایه های ورودی را تنظیم کنید. P2-00=0X4321 , P2-01=0X8765, P2-02=00A9

۶- منطق پایه های ورودی را تعریف کنید. P2-08= 11111 , P2-09= 10001


ورودی آنالوگ سرعت ± 10 ولت می باشد که از صفر تا ۱۰ ولت برای راستگرد و از ۱۰- ولت تا صفر برای چپگرد استفاده می شود که ۱۰ ولت ماکزیمم سرعت در راستگرد و ۱۰- ولت ماکزیمم سرعت در چپگرد می باشد. اگر فقط نیاز به یک جهت باشد از ۱۲+ یا ۱۲- استفاده می کنیم. اگر هرسه ورودی دیجیتال SPD1, SPD2, SPD3 غیرفعال باشند مدار را بسته و با تغییر پتانسیومتر میزان ولتاژ آنالوگ ورودی را تغییر و باعث تغییر سرعت سرووموتور می شود. خازن برای جلوگیری از ضربه و بالانس کردن استفاده می شود. در پارامتر P2-17 حداکثر مقدار سرعت آنالوگ با اعمال ولتاژ ۱۰ ولت را تنظیم نمایید. اگر حداکثر سرعت موتور ۱۵۰۰ دور باشد مقدار P2-17 را برابر ۱۵۰۰ قرار می دهیم به این معنا که در ولتاژ آنالوگ صفر تا ۱۰ ولت، سرعت موتور از صفر تا ۱۵۰۰ تغییر کند.

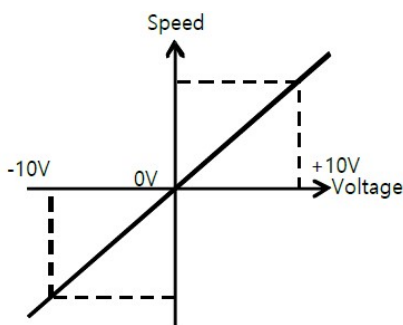

در پارامتر P2-18 مقدار آفست ورودی آنالوگ را وارد نمایید. اگر ورودی آنالوگ صفر ولت باشد اما موتور همچنان می چرخد با تغییر این پارامتر سرعت موتور را صفر کنید.

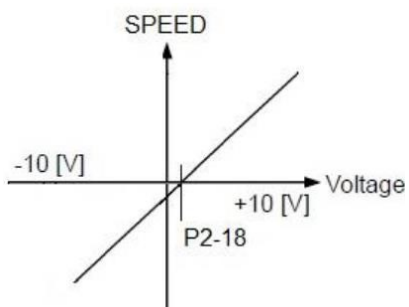

در پارامتر P2-19 بازه‌ای برای صفر در نظر گرفتن مقدار ورودی آنالوگ تنظیم کنید. مثلاً با قرار دادن عدد ۲ مقدار ۱-ولت تا ۱-ولت را صفر در نظر می‌گیرد.

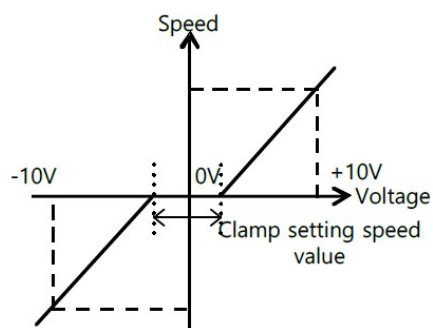


در پارامتر St-01 مقدار سرعت جاری سرووموتور را می‌توان دید.


تست ۹

راه‌اندازی سروو در مد گشتاور

برای راه‌اندازی سرووموتور در مد گشتاور با ورودی آنالوگ مراحل زیر باید انجام گردد:

۱-رسم مدار کنترلی

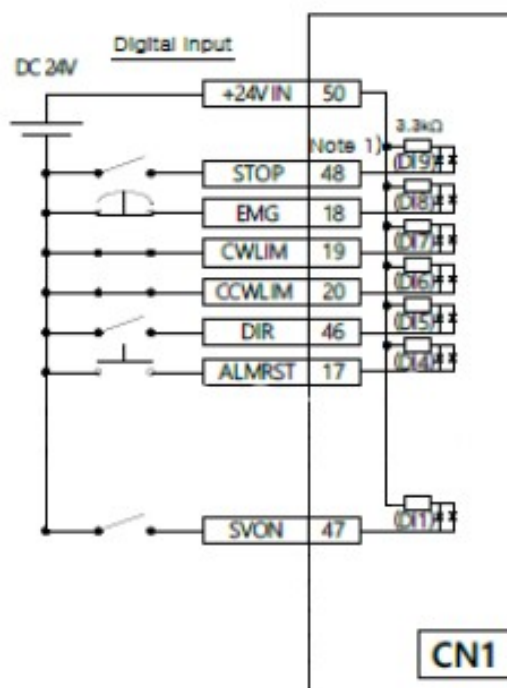

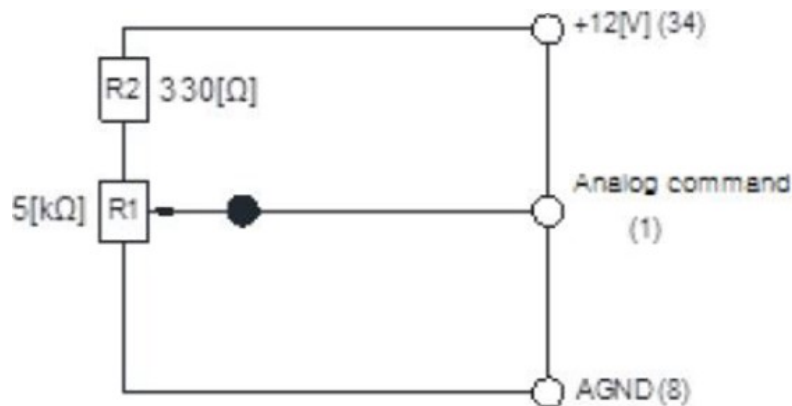

۲- معرفی ID موتور: P0-00=1

۳- معرفی نوع و تعداد پالس یا تعداد بیت انگرد: P0-01=0 و P0-02=2048

۴- مد عملکرد سروودرایو: P0-03=0 که به معنای این است که سروو در حالت Torque کار می کند.

۵- وظیفه پایه های ورودی را تنظیم کنید. P2-00=0X4321 , P2-01=0X8765, P2-02=00A9

۶- منطق پایه های ورودی را تعریف کنید. P2-08= 11111 , P2-09= 10001

۷- مقدار گشتاور مورد نیاز در جهت forward را در پارامتر P1-13 و در جهت Reverse را در پارامتر P1-14 را بر روی ۱۰ (جهت کنترل گشتاور نخ) برحسب درصد تنظیم نمایید.

۸- پارامتر P1-22 را بر روی صفر تنظیم کنید تا سرعت توسط پارامتر P1-23 یا ورودی آنالوگ کنترل شود.

۹- پارامتر P1-23 بر روی ۳۰۰ تنظیم کنید تا سرعت موتور را کنترل نمایید.

۱۰- از طریق پتانسیومتر متصل به پایه ۸ و ۱ مقدار سرعت را کنترل نمایید.

پارامتر St-07 گشتاور عملکردی را نشان می دهد. عبارتی بار خروجی توسط سروو موتور را به عنوان درصدی از خروجی نامی نمایش می دهد.

پارامتر St-08 گشتاور فرمان فعلی را نمایش می دهد عبارتی فرمان گشتاور داخلی محاسبه شده از الگوریتم کنترل سروو را به عنوان درصدی از گشتاور نامی نمایش می دهد.

پارامتر St-09 میزان اضافه بار را نمایش می دهد. یا بار را به عنوان درصدی از بار نامی سروو موتور نمایش می دهد.


پارامتر St-10 حداکثر ضریب بار لحظه ای را نمایش می دهد. حداکثر بار (پیک) را بین زمان جاری و شروع فرایند کنترل پس از روشن شدن سروو به عنوان درصدی از خروجی نامی را نمایش می دهد.

پارامتر St-11 حداکثر گشتاوری را که سروو موتور می تواند تولید کند به عنوان درصدی از گشتاور نامی نمایش می دهد.

حداکثر مقدار گشتاور در جهت forward را در پارامتر [P1-13] تنظیم نمایید و حداکثر مقدار گشتاور در جهت reverse را در پارامتر [P1-14] تنظیم کنید. تنظیم به صورت درصدی از گشتاور نامی نمایش داده می‌شود و استاندارد ۳۰۰ [%] است.

در پارامتر P1-22 حداکثر سرعت گشتاور را محدود نمایید. اگر بر روی صفر باشد سرعت براساس مقدار P1-23 محدود می‌شود که حداکثر سرعت موتور است اگر برابر ۲ باشد از طریق سرعت آنالوگ حداکثر سرعت گشتاور محدود می‌شود. اگر برابر ۳ باشد حداکثر سرعت بین مقدار سرعت آنالوگ و پارامتر P1-23 محدود می‌شود.

در مد گشتاور پارامتر P2-20 حداکثر مقدار گشتاور آنالوگ با اعمال ولتاژ ۱۰ ولت را تنظیم نمایید. در پارامتر P2-21 مقدار آفست ورودی آنالوگ را وارد نمایید. اگر ورودی آنالوگ صفر ولت باشد اما موتور همچنان می‌چرخد با تغییر این پارامتر مقدار گشتاور موتور را صفر کنید. در پارامتر P2-22 بازه‌ای برای صفر در نظر گرفتن مقدار ورودی آنالوگ تنظیم کنید. مثلاً با قرار دادن عدد ۲ مقدار ۱-ولت تا ۱ ولت را صفر در نظر می‌گیرد. را تنظیم می‌نماییم.

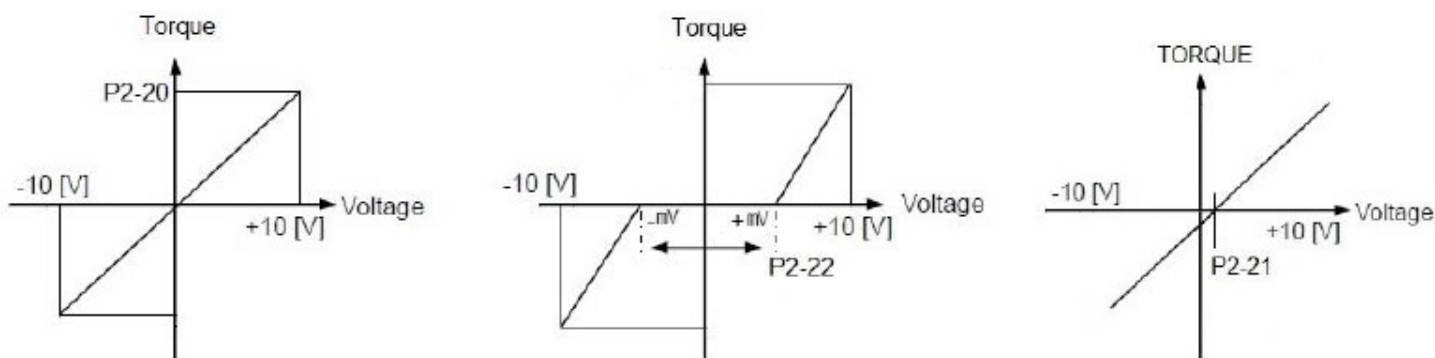

آلارم ها و خطاها

کد آلارم	نام	جزئیات	بررسی عیب ایجاد شده
AL-10	IPM Fault	Overcurrent(H/W)	سیم‌بندی خروجی سروودرایو و انکدر را چک نمایید و از درست بودن آنها مطمئن شوید. شماره ID درایو/شماره ID موتور را چک کنید و در صورت لزوم شماره ID انکدر را تنظیم نمایید.
AL-11	IPM temperature	IPM module overheat	
AL-14	Overcurrent	Overcurrent(S/W)	
AL-15	Current offset	Abnormal Current offset	اگر مقدار St-23 و St-24 پنج درصد بزرگتر از جریان مجاز بود باید سروودرایو را با یک درایو توان بالاتر جایگزین نمایید.
AL-16	Overcurrent(/CL)	Overcurrent(H/W)	سیم‌بندی خروجی سروودرایو و انکدر را چک نمایید و از درست بودن آنها مطمئن شوید. شماره ID درایو/شماره ID موتور را چک کنید و در صورت لزوم شماره ID انکدر را تنظیم نمایید.
AL-21	Continuous overload	Continuous overload	شرایط بار و ترمز را چک نمایید و از درست بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. سیم‌بندی خروجی سروودرایو و انکدر را چک نمایید و از درست بودن آنها مطمئن شوید. شماره ID درایو/شماره ID موتور را چک کنید و در صورت لزوم شماره ID انکدر را تنظیم نمایید.
AL-22	Room temperature	Drive overheat	دمای درایو را توسط پارامتر St-19 چک کنید. در صورت لزوم یک فن خنک‌کننده را بر روی پنل کنترلی نصب کنید و همچنین مقدار بار

اعمال شده به سرووموتور را نیز چک کنید که بیش از حد توان موتور نباشد.			
ولتاژ ورودی، مقاومت احیاکننده مربوط به ترمز سرووموتور و سیم‌بندی قدرت سروو سیستم را چک نمایید. در صورت لزوم درایو را با یک درایو جدید و توان بالاتر جایگزین نمایید.	Regenerative overload	Regen. overload	AL-23
سیم‌بندی سرووموتور را چک کنید.	Motor cable disconnection	Motor cable open	AL-24
سیم‌بندی کابل سریال انکدر را چک کنید و از درست بودن و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.	Serial encoder communication error	Encoder comm.	AL-30
کابل انکدر را چک کنید و از متصل بودن آن به سرووموتور و سروودرایو مطمئن شوید.	Encoder cable disconnection	Encoder cable open	AL-31
تنظیمات پارامتر P0-02 و سیم‌بندی انکدر را بررسی نمایید.	Encoder data error	Encoder data error	AL-32
تنظیمات پارامتر P0-00 را بررسی کنید.	Motor ID setting error	Motor setting error	AL-33
کابل انکدر را چک کنید	Encode Z Phase cable broken	Encode Z Phase open	AL-34
ابتدا سیم‌بندی ترمینالهای قدرت ورودی را بررسی کرده و سپس از درست بودن سطح ولتاژ ورودی به سروودرایو مطمئن شوید.	Low voltage	Under voltage	AL-40
ابتدا سیم‌بندی ترمینالهای قدرت ورودی را بررسی کرده و سپس از درست بودن سطح ولتاژ ورودی به سروودرایو مطمئن شوید. مقاومت احیاکننده را بررسی نمایید تا آسیب ندیده باشد. چک نمایید که عملکرد regenerative (ولتاژ تولید شده در هنگام ترمز کردن سرووموتور) بیش از اندازه نباشد.	Over voltage	Over voltage	AL-41
سیم‌بندی ترمینالهای قدرت ورودی را بررسی کرده و سپس از درست بودن سطح ولتاژ ورودی به سروودرایو مطمئن شوید.	Main power failure	RST power fail	AL-42
	Control power failure	Control power fail	AL-43

کد آلام	نام	جزئیات	بررسی عیب ایجاد شده
AL-50	Over speed limit	Over speed	انکدر، تنظیمات انکدر، سیم‌بندی انکدر، تنظیمات ضرایب تقویت، سیم‌بندی سرووموتور، ID سرووموتور، ضریب گیربکس الکترونیکی و مقیاس‌گذاری فرمان سرعت را بررسی نمایید.
AL-51	Position following	Excessive position error	تنظیمات پالس فرمان موقعیت P4-11 بیش از حد اندازه می‌باشد. سیم‌بندی کنتاکت‌های محدودکننده حرکت، تنظیمات ضرایب تقویت، تنظیمات انکدر و ضریب گیربکس الکترونیکی را بررسی کنید. تجهیزات متصل شده به سرووموتور و بار مکانیکی را بررسی نمایید و از آزاد بودن تمام قسمت‌های مکانیکی مطمئن شوید.
AL-52	EMG	Emergency stop	سیگنال کنتاکت استپ اضطراری، ۲۴ ولت تغذیه خارجی مدار فرمان سروودرایو، کنتاکت‌های فرمان سروودرایو را بررسی نمایید و از درست بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
AL-53	Over pulse CMD	Pulse command frequency error	فرکانس پالس فرمان از کنترلر سطح بالاتر به سروودرایو را بررسی نمایید، و همچنین نوع پالس فرمان را در دو سمت سروودرایو و کنترلر

سطح بالاتر بررسی کنید و از انطباق آنها با یکدیگر اطمینان حاصل نمایید.			
تنظیمات سروودرایو را توسط پارامتر Cn-17 به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید.	Parameter error	Parameter checksum	AL-63
	Parameter range error	Parameter range	AL-64
	factory setting error	Invalid factory setting	AL-71
	Output contact point setting error	GPIO setting	AL-72

لیست وضعیت اخطارهای سیستم

اگر یک کد اخطار در پارامتر St-00 نمایش داده شود. بدین معناست که سروودرایو به صورت نرمال عمل نمی کند.

کد اخطار	نام	دلیل اخطار	بررسی عیب ایجاد شده
V-01	RST_PFAIL	Main power phase loss	اگر رقم دوم از پارامتر P0-06 بر روی نمایشگر برابر با ۱ تنظیم شود، خطای تغذیه ورودی ظاهر می شود.
V-02	LOW_BATT	Battery Low	
V-04	OV_TCMD	Excessive torque command	اگر فرامین گشتاور بیشتر از حداکثر فرمان گشتاور شود این خطا ظاهر می شود.

اگر فرامین سرعت بیشتر از حداکثر فرمان سرعت شود این خطا ظاهر می‌شود.	Overload command	OV_VCMD	V-08
اگر مقدار اضافه بار به حداکثر مقدار تنظیمی توسط پارامتر P0-13 رسید این خطا ظاهر می‌شود.	Overload warning	OV_LOAD	V-10
جریان الکتریکی خازنی موتور بزرگتر از جریان سروودرایو می‌باشد.	Capacity setting	SETUP	V-20
اگر رقم دوم از پارامتر P0-06 بر روی نمایشگر برابر با ۱ تنظیم شود، ولتاژ خط DC برابر و یا کمتر از ۱۹۰ ولت می‌باشد.	Low voltage warning	UD_VTG	V-40
سیم‌بندی ورودی/خروجی مدار فرمان را چک کنید و در نهایت مقدار تنظیمی پارامترهای مربوط به سیگنالهای ورودی/خروجی فرمان را چک نمایید.	EMG contact point	EMG	V-80

مجموعه پارامترهای نمایش وضعیت عملکرد سروو

جزئیات	مقدار اولیه	واحد	پارامتر	
	حداکثر	حداقل	نام	کد
نمایش وضعیت عملکرد فعلی DIGIT5: مد عملکرد DIGIT4: ZSP, INPOS/INSPD, Command, Ready	-	-	Current operation status	St-00
	0	0	Operation status	

RUN وضعیت DIGIT3-1:				
نمایش مقدار سرعت جاری	0	(RPM)	Current operation speed	St-01
	10000	-10000	Current speed	
نمایش فرمان سرعت جاری	0	(RPM)	Current command speed	St-02
	10000	-10000	command speed	
نمایش مقدار پالسی که محرک حرکت کرده است	0	(Pulse)	Follow position pulse	St-03
	2^30	-2^30	Feedback pulse	
نمایش مقدار پالسی که محرک فرمان داده شده است	0	(Pulse)	Position command pulse	St-04
	2^30	-2^30	Command pulse	
نمایش تعداد پالس باقیمانده سروو که در این حالت سروو باید درحال عملکرد باشد. تفاوت بین command pulse و tracking pulse را نشان می‌دهد.	0	(Pulse)	Remaining position pulse	St-05
	2^30	-2^30	Pulse error	
نمایش فرکانس پالس ورودی	0.0	(Kpps)	Input pulse frequency	St-06
	1000	-1000	Input pulse frequency	
نمایش ضریب جریان بار به نسبت ضریب بار. نمایش مقدار خروجی جاری بار متصل شده به سرووموتور به نسبت ضریب بار برحسب درصد می‌باشد.	0.0	(%)	Current operation torque	St-07
	300	-300	Current torque	
نمایش فرمان ضریب بار به نسبت ضریب بار. نمایش مقدار خروجی جاری بار متصل شده به سرووموتور به نسبت ضریب بار برحسب درصد می‌باشد.	0.0	(%)	Current command torque	St-08
	300	-300	Command torque	
نمایش ضریب بار انباشته جاری به نسبت ضریب بار مجاز برحسب درصد	0.0	(%)	Accumulated overload rate	St-09
	300	-300	Accumulated overload	
نمایش حداکثر ضریب بار لحظه‌ای به نسبت ضریب بار مجاز برحسب درصد	0.0	(%)	Instantaneous maximum load factor	St-10
	300	-300	maximum load	
نمایش حداکثر گشتاور خروجی سرووموتور به نسبت گشتاور مجاز برحسب درصد (T-LMT contact ON: analog torque input. T-LMTcontact OFF:[P1-13] and P[1-14] values)	-	(%)	Torque limit	St-11
	300	-300	Torque limit	
نمایش مقدار ولتاژ خط DC از تغذیه اصلی. ولتاژ استاندارد DC برای ولتاژ ۲۲۰ ولت تقریباً ۳۰۰ ولت می‌باشد. حداکثر ولتاژ خط DC برای ولتاژ ۲۲۰ ولت برابر با ۴۵۰ ولت می‌باشد. زمانی که ولتاژ خط DC بیش از مقدار بیشینه یا کمتر از مقدار کمینه شود اخطار AL-41 اتفاق افتاده و دلیل آن زیاد بودن یا کم بودن مقدار مقاومت احیا کننده می‌باشد.	0	(V)	DC link voltage	St-12
	500	0	DC link voltage	
نمایش درصد اضافه بار تولید شده	0.0	(%)	Regenerative overload	St-13
	20.0	0.0	Regenerative overload	
نمایش وضعیت کنتاکت فرمان ورودی سروو	-	-	Input contact status	St-14
	-	-	Input status	
نمایش وضعیت کنتاکت فرمان خروجی سروو	-	-	output contact status	St-15
	-	-	output status	
	0	(pulse)	Single-turn data	St-16

نمایش مقدار داده single-turn انگدر متصل شده به سرووموتور با واحد پالس	2^30	0	Single-turn data	
نمایش مقدار داده single-turn انگدر متصل شده به سرووموتور با واحد درجه	0.0	[°]	Single-turn data(degree)	St-17
	360.0	0.0	Single-turn data(degree)	
نمایش مقدار داده انگدر multi-turn	0	(rev)	multi-turn data	St-18
	32767	-32768	multi-turn data	
نمایش مقدار دمای خوانده شده از سنسور داخلی سروودرایو	0	[°C]	Internal temperature	St-19
	200	0	Room temoerature	
نمایش سرعت مجاز سرووموتور نصب شده به سروودرایو	0	(RPM)	Rated motor speed	St-20
	10000	0	Rated RPM	
نمایش حداکثر سرعت سرووموتور نصب شده به سروودرایو	0	(RPM)	Maximum motor speed	St-21
	10000	0	Maximum RPM	
نمایش جریان مجاز سرووموتور نصب شده به سروودرایو	0.0	(A)	Rated motor current	St-22
	655.35	0	Rated current	
نمایش مقدار آفست جریان خروجی فاز U	0.0	(mA)	U Phase current offset	St-23
	200	-200	U Phase current offset	
نمایش مقدار آفست جریان خروجی فاز V	0.0	(mA)	V Phase current offset	St-24
	200	-200	V Phase current offset	
نمایش ورژن برنامه نرم افزاری نصب شده بر روی سروودرایو	-	-	Program version	St-25
	-	-	Software version	
نمایش ورژن FPGA نصب شده بر روی سروودرایو	-	-	FPGA	St-26
	-	-	FPGA version	

مجموعه پارامترهای تنظیمات سیستم

جزئیات	پارامتر		واحد	مقدار اولیه
	کد	نام		
انکدر سریال: ابتدا ID موتور توسط سروودرایو خوانده شده و سپس بر روی نمایشگر سروودرایو نمایش داده می شود. انکدر پالس مربعی: ID موتور بطور مستقیم تنظیم می شود. اگر در خواندن داده موتور به مشکل برخوردید این مقدار را برابر با ۹۹۹ تنظیم نمایید.	P0-00	Motor ID	-	999
		Motor ID	0	999
در این پارامتر باید نوع انکدر متصل شده به سرووموتور را تنظیم کرد. اگر مقدار این پارامتر را برابر با ۰: انکدر نوع پالس مربعی ۱: انکدر سریال تک دور ۲: انکدر سریال چنددور	P0-01	Encoder type	-	0
		Encoder type	0	5
انکدر سریال: تعداد بیت ها در هر دور چرخیدن توسط سروودرایو خوانده شده و نمایش داده می شود. انکدر با پالس مربعی: تعداد پالس های انکدر متصل شده به سروودرایو را باید بطور مستقیم تنظیم نمایید.	P0-02	Encoder pulse	(PPR)	3000
		Encoder pulse	1	30000
تنظیم مد عملکرد سرووسیستم به شرح زیر است: ۰: سرووسیستم در مد عملکرد گشتاور ۱: سرووسیستم در مد عملکرد سرعت ۲: سرووسیستم در مد عملکرد موقعیت ۳: سرووسیستم در مد عملکرد سرعت/موقعیت ۴: سرووسیستم در مد عملکرد گشتاور/سرعت ۵: سرووسیستم در مد عملکرد گشتاور/موقعیت	P0-03	Select operation mode	-	1
		Operation mode	0	5
سرعت ارتباطات را برای شبکه ارتباطات RS-422 تنظیم نمایید. ۱: سرعت ارتباطات برابر با ۹۶۰۰ (bps) ۲: سرعت ارتباطات برابر با ۱۹۲۰۰ (bps) ۳: سرعت ارتباطات برابر با ۳۸۴۰۰ (bps) ۴: سرعت ارتباطات برابر با ۵۷۶۰۰ (bps)	P0-04	RS422 communication speed	(bps)	0
		RS422 baud rate	0	3
شماره ایستگاه سروودرایو را برای ارتباطات شبکه تنظیم نمایید. اگر در سروو درایو از ارتباطات RS-422 و BUS ارتباطات استفاده شده است. یک ID را برای سروو درایو باید تنظیم نمایید. لازم به ذکر است که این ID باید در کل شبکه ارتباطات منحصر به فرد بوده و تکراری نباشد.	P0-05	System ID	-	0
		System ID	0	99
نوع تغذیه اصلی ورودی را در این پارامتر تنظیم نمایید. اگر اولین رقم نمایشگر برابر با صفر تنظیم شود بدان معناست که تغذیه قدرت ورودی تک فاز می باشد. اگر اولین رقم نمایشگر برابر با ۱ تنظیم شود بدان معناست که تغذیه قدرت ورودی سه فاز می	P0-06	Main power input mode	-	0b00
		Power fail mode	0b00	0b11

باشد. توجه داشته باشید که تنها برای سرووموتورهای با توان خروجی پایین می‌توان از تغذیه قدرت تکفاز استفاده کرد. توسط دومین رقم نمایشگر می‌توان نوع خطا یا اخطار را برای وجود مشکل در تغذیه ورودی قدرت تنظیم کرد. اگر دومین رقم نمایشگر برابر با صفر تنظیم شود بدان معناست که مد خطا را برای مشکل بوجود آمده در تغذیه قدرت ورودی انتخاب کرده‌ایم. اگر دومین رقم نمایشگر برابر با ۱ تنظیم شود بدان معناست که مد اخطار را برای مشکل بوجود آمده در تغذیه قدرت ورودی انتخاب کرده ایم.				
زمان چک کردن سروودرایو جهت درست بودن فازهای قدرت ورودی را در این قسمت تنظیم نمایید	20	(ms)	RST checking time	P0-07
	5000	0	RST check time	
شماره پارامتر نمایش وضعیت عملکرد سروو در هنگام راه‌اندازی در این قسمت تنظیم می‌شود.	0	-	Display parameter upon start	P0-08
	25	0	Start up parameter	
Derating factor را برای چک کردن overload مقاومت احیا کننده تنظیم نمایید. وقتی که مقدار derating برابر با ۱۰۰٪ و یا کمتر تنظیم شود، آلارم overload سریعاً راه‌اندازی می‌شود.	100	(%)	Regenerative overload derating	P0-09
	200	1	Regeneration derating	
مقدار مقاومت را برای مقاومت احیا کننده تنظیم نمایید. اگر مقدار این پارامتر برابر با صفر تنظیم شود، از مقاومت پیش فرض داخلی سروودرایو استفاده می‌شود.	0	(Ω)	Regenerative resistance value	P0-10
	1000	0	Regeneration brake resistor	
ظرفیت را برای جریان مقاومت احیا کننده تنظیم نمایید. اگر مقدار این پارامتر برابر با صفر تنظیم شود، از ظرفیت مقاومت پیش فرض داخلی سروودرایو استفاده می‌شود.	0	(W)	Regenerative resistance capacity	P0-11
	30000	0	Regeneration brake capacity	
ضریب overload برای کارکردن پیوسته سرووموتور را تنظیم نمایید. اگر ضریب overload برابر با ۱۰۰٪ و یا کمتر تنظیم شود، سروودرایو شروع به چک کردن overload کرده و در صورت لزوم آلارم overload سریعاً راه‌اندازی می‌شود.	100	(%)	Overload check base load factor	P0-12
	100	10	Overload check base	
ضریب اخطار overload برای کارکردن پیوسته سرووموتور را تنظیم نمایید. وقتی جریان موتور به این مقدار رسید سیگنال خروجی اخطار اضافه بار فعال می‌شود و اگر جریان بالاتر از این حد شد آلارم overload راه‌اندازی می‌شود.	50	(%)	Continuous overload warning level	P0-13
	100	10	Overload warning level	
توسط این پارامتر می‌توانید هنگامی که از خروجی های سیگنال انکدر از سروودرایو استفاده کنید، پالس‌های خروجی انکدر در هر یک دور چرخش کامل سرووموتور را تنظیم نمایید. دقت داشته باشید که این سیگنال مستقیماً از انکدر نبوده بلکه توسط تنظیمات انجام شده، تعداد پالس از سروو درایو ارسال می‌شود.	12000	-	Encoder output scaling	P0-14
	2^21	-2^21	Pulse out per rotation	
زمان تاخیر قطع سیگنال PWM را بعد از استپ کردن سرووسیستم تنظیم نمایید.	10	(ms)	PWM off delay time	P0-15
	10000	0	PWM off delay	
	0x0	-	DB control mode	P0-16

مد کنترل DB را تنظیم نمایید. 0:hold after DB stop 1:release after DB stop 2:release after free run stop 3:hold after free run stop	0x3	0x0	DB control mode	
توابع سروودرایو را توسط این پارامتر و با هر رقم از نمایشگر تنظیم نمایید. اولین رقم از نمایشگر مربوط به تنظیم جهت چرخش سرووموتور می باشد که مقدار تنظیمات برابر است با: 0:forward(CCW),Reverse(CW) 1: forward(CW),Reverse(CCW) دومین رقم برای تنظیم استفاده از خروجی کلکتور باز می باشد: ۰: از خروجی کلکتور باز استفاده نشده است. ۱: از خروجی کلکتور باز استفاده شده است. چهارمین رقم برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی مانیتورینگ می باشد که برابر است با: 0:-10V_+10V 1:0_10V	0b00	-	Function setting bit	P0-17
	0b11	0b00	Function select bit	
مد خروجی برای کانال های خروجی آنالوگ را تنظیم نمایید. تنظیمات برحسب کدهگر می باشد. خروجی های آنالوگ, CH0, CH1, MONIT1, MONIT2 می باشند. ۰: فیدبک سرعت برحسب (RPM) ۱: فرمان سرعت برحسب (RPM) ۲: فیدبک گشتاور برحسب (%) ۳: فرمان گشتاور برحسب (%) ۴: فرکانس فرمان موقعیت برحسب (0.1Kpps) ۵: خطای تعقیب حرکت برحسب (pulse) ۶: ولتاژ خط DC برحسب (V) D: فرمان سرعت توسط کاربر برحسب (RPM) E: فرمان گشتاور توسط کاربر برحسب (%)	0x3210	-	DAC output mode	P0-18
	0xffff	0x0000	DAC mode(f)	
آفست را برای کانال های خروجی ۱ تا ۲ آنالوگ توسط این پارامترها تنظیم می شود. سرعت برحسب (RPM)، گشتاور برحسب (%). فرکانس فرمان موقعیت برحسب (0.1Kpps)، موقعیت برحسب (pulse)، ولتاژ خط DC برحسب (V)	0	[Unit/V]	DAC output offset1(MONIT1)	P0-19
	1000	-1000	DAC output offset1(MONIT1)	
	0	[Unit/V]	DAC output offset2(MONIT2)	P0-20
	1000	-1000	DAC output offset2(MONIT2)	
			رزرو شده است	P0-21
			رزرو شده است	P0-22
	500	[Unit/V]	DAC output scale1(MONIT1)	P0-23

تنظیمات بزرگنمایی برای کانال‌های خروجی ۱ تا ۲ آنالوگ توسط این پارامترها صورت می‌گیرد. تنظیمات بزرگنمایی برحسب Unit/V می‌باشد. برای مثال: مقیاس‌گذاری کانال ۱ برابر با 100(RPM) می‌باشد این بدان معناست که هر یک ولت خروجی آنالوگ برابر با 100(RPM) می‌باشد.	10000	1	DAC output scale(f)(MONIT1)	P0-24
	500	[Unit/V]	DAC output scale2(MONIT2)	
	10000	1	DAC output scale2(MONIT2)	
			رزرو شده است	P0-25
توسط این پارامتر می‌توان تابع انکدر سریال چنددور را تنظیم نمود. اگر مقدار این پارامتر را برابر ۱ تنظیم نمایید از انکدر سریال چنددور همانند انکدر سریال تک دور استفاده خواهید کرد. اگر مقدار این پارامتر را برابر صفر تنظیم نمایید از انکدر سریال چنددور همانند انکدر سریال چنددور استفاده خواهید کرد.	0	-	Encoder function setting	P0-26
	1	0		
مقدار آفست جریان فاز U در این پارامتر ذخیره می‌شود.	0	(mA)	U phase current offset value	P0-27
	9999	-9999	U current offset	
مقدار آفست جریان فاز V در این پارامتر ذخیره می‌شود.	0	(mA)	V phase current offset value	P0-28
	9999	-9999	V current offset	
			رزرو شده است	P0-29

مجموعه پارامترهای تنظیمات کنترلی

جزئیات	مقدار اولیه	واحد	پارامتر	
	حداکثر	حداقل	نام	کد
تنظیم نسبت اینرسی برای بار. وقتی که باری به سرووموتور متصل نیست نسبت اینرسی ۱۰۰ درصد می‌باشد. یکی از پارامترهای کنترلی مهم برای عملکرد صحیح سرووموتور تنظیم نسبت اینرسی بر ضدبار می‌باشد. نسبت اینرسی باید توسط اینرسی بار در سیستم ماشین و اینرسی روتور سرووموتور مطابق با جداول ویژه تنظیم شود. تنظیم نسبت اینرسی دقیق و درست باعث عملکرد بهینه سرووسیستم می‌شود.	100	(%)	Inertia ratio	P1-00
	2000	0	Inertia ratio	
ضریب تناسبی ۱ در مدکنترل موقعیت را تنظیم نمایید.	50	(Hz)	Position proportional gain1	P1-01
	500	0	Position proportional gain1	
ضریب تناسبی ۲ در مدکنترل موقعیت را تنظیم نمایید.	70	(Hz)	Position proportional gain2	P1-02
	500	0	Position proportional gain2	
ثابت زمانی فیلتر برای فرمان موقعیت داخلی به نسبت چرخ دنده‌های الکتریکی منعکس شده را تنظیم نمایید.	0	(ms)	Position command filter time constant	P1-03
	1000	0	Position command filter time constant	
نسبت فیدفوروارد کنترل موقعیت را تنظیم نمایید.	0	(%)	Position feedforward gain	P1-04
	100	0	Position feedforward gain	
ثابت زمانی فیلتر فیدفوروارد کنترل موقعیت را تنظیم نمایید.	0	(ms)	Position feedforward filter time constant	P1-05
	1000	0	Position feedforward filter time constant	
ضریب تناسبی ۱ در مدکنترل سرعت را تنظیم نمایید.	400	(rad/s)	Speed proportional gain1	P1-06
	5000	0	Speed proportional gain1	
ضریب تناسبی ۲ در مدکنترل سرعت را تنظیم نمایید.	700	(rad/s)	Speed proportional gain2	P1-07
	5000	0	Speed proportional gain2	
ثابت زمان انتگرالگیر ۱ در مد کنترل سرعت را تنظیم نمایید.	50	(ms)	Speed time constant1	P1-08
	1000	1	Speed time constant1	
ثابت زمان انتگرالگیر ۲ در مد کنترل سرعت را تنظیم نمایید.	15	(ms)	Speed integral time constant2	P1-09
	1000	1	Speed integral time constant2	
ثابت زمانی فیلتر برای مقادیر فرمان سرعت را تنظیم نمایید.	10	(ms)	speed command filter time constant	P1-10

	1000	0	speed command filter time constant	
ثابت زمانی فیلتر برای مقادیر رسیدن سرعت به سرعت هدف را تنظیم نمایید.	5	0.1(ms)	speed feedforward filter time constant	P1-11
	1000	0	speed feedforward filter time constant	
ثابت زمانی فیلتر برای مقادیر فرمان گشتاور را تنظیم نمایید.	10	(ms)	torque command filter time constant	P1-12
	1000	0	torque command filter time constant	
محدوده گشتاور برای چرخش سرووموتور در جهت راستگرد را تنظیم نمایید.	300	(%)	Forward rotation torque limit	P1-13
	300	0	Positive torque limit	
محدوده گشتاور برای چرخش سرووموتور در جهت چپگرد را تنظیم نمایید.	300	(%)	negative torque limit	P1-14
	300	0	negative torque limit	
تنظیم مد انتقال ضریب تقویت. 0x0f(digit1) تنظیم مدهای انتقال کنترل PI و P 0xf0 digit2 این پارامتر دارای تنظیمات گسترده ای می باشد.	0x00	-	Gian transfer mode	P1-15
	0x43	0x00	Conversion mode	
تنظیم زمان انتقال ضریب تقویت در هنگام کار سروو سیستم. عمل تبدیل گین ۱ به گین ۲ و گین ۲ به گین ۱ در این زمان تنظیم شده، صورت می گیرد.	1	(ms)	Gian transfer time	P1-16
	100	1	Gain Conversion time	
انتخاب استفاده از فیلتر میانگذر توسط این پارامتر صورت می گیرد. ۰: از فیلتر میانگذر استفاده نشود. ۱: از فیلتر میانگذر استفاده شود.	0	-	Resonance avoidance operation	P1-17
	1	0	Notch filter use	
تنظیم فرکانس جهت جلوگیری کردن از رزونانس	300	(Hz)	Resonance avoidance frequency	P1-18
	1000	0	Notch frequency	
تنظیم دامنه ی فرکانس برای جلوگیری کردن از رزونانس	1000	(Hz)	Resonance avoidance range	P1-19
	100	0	Notch bandwidth	
تنظیم سرعت برای راه اندازی سرووموتور جهت خودتنظیم ضرایب تقویت بصورت اتوماتیک.	8	100(RPM)	Auto gain tuning speed	P1-20
	10	1	Auto gain tuning speed	
تنظیم مقدار فاصله حرکتی سرووموتور برای راه اندازی سروو موتور جهت خودتنظیم ضرایب تقویت بصورت اتوماتیک.	3	-	Auto gain tuning distance	P1-21
	5	1	Auto gain tuning distance	
تنظیم مد محدود کردن سرعت در هنگام کنترل گشتاور سرووموتور. ۰: محدوده سرعت برابر با مقدار پارامتر P1-23 خواهد بود. ۱: محدوده سرعت برابر با حداکثر سرعت سرووموتور خواهد بود. ۲: محدوده سرعت برابر با مقدار فرمان سرعت آنالوگ خواهد بود ۳: محدوده سرعت کمتر از پارامتر P1-23 و مابین مقدار پارامتر P1-23 و مقدار فرمان سرعت آنالوگ خواهد بود.	0	-	Torque control speed limiting mode	P1-22
	3	0	Velocity limit switch(torque control)	
	2000	(RPM)	Speed limit	P1-23

تنظیم محدوده سرعت در هنگامی که مد محدودکننده سرعت P1-22 در هنگام کنترل گشتاور برابر با صفر تنظیم شده است.	10000	0	Velocity time value(torque control)	
وقتی که مد انتقال کنترل PI و P را توسط پارامتر P1-15 تنظیم کرده‌اید. کنترل P را برای تبدیل سرعت تنظیم نمایید. (0x10 digit2)	200	%	P control conversion torque	P1-24
	300	0	Torque switch value(P control conversion)	
وقتی که مد انتقال کنترل PI و P را توسط پارامتر P1-15 تنظیم کرده‌اید. کنترل P را برای تبدیل گشتاور تنظیم نمایید. (0x20 digit2)	50	RPM	P control conversion speed	P1-25
	6000	0	Speed switch value(P control conversion)	
وقتی که مد انتقال کنترل PI و P را توسط پارامتر P1-15 تنظیم کرده‌اید. کنترل P را برای تبدیل شتاب مثبت تنظیم نمایید. (0x30 digit2)	1000	RPM/s	P control conversion acceleration	P1-26
	5000	0	Acceleration switch value(P control conversion)	
وقتی که مد انتقال کنترل PI و P را توسط پارامتر P1-15 تنظیم کرده‌اید. کنترل P را برای تبدیل موقعیت خطا تنظیم نمایید. (0x40 digit2)	200	pulse	P control conversion position error	P1-27
	10000	0	Position error switch value(P control conversion)	

مجموعه پارامترهای تنظیمات ورودی/خروجی

جزئیات	مقدار اولیه	واحد	پارامتر	
			نام	کد
توسط این پارامترها می‌توان یک سیگنال ورودی دیجیتال را به یک پین ورودی از کانکتور CN1 اختصاص داد. مقادیر اولیه و پیش فرض کارخانه برابر است با: (P2-00) DIGIT 1= SVON(DI1) (P2-00) DIGIT 2= SPD1(DI2) (P2-00) DIGIT 3= SPD2(DI3) (P2-00) DIGIT 4= SPD3(DI4) (P2-01) DIGIT 1= ALARMST(DI5) (P2-01) DIGIT 2= DIR(DI6) (P2-01) DIGIT 3= CCWLIM(DI7) (P2-01) DIGIT 4= CWLIM(DI8) (P2-02) DIGIT 1= EMG(DI9) (P2-02) DIGIT 2= STOP(DIA) (P2-02) DIGIT 3= EGEAR1 (P2-02) DIGIT 4= EGEAR2 (P2-03) DIGIT 1= PCON (P2-03) DIGIT 2= GAIN2 (P2-03) DIGIT 3= P_CLR (P2-03) DIGIT 4= T_LMT (P2-04) DIGIT 1= MODE (P2-04) DIGIT 2= ABS_RQ (P2-04) DIGIT 3= ZCLAMP	0x4321	-	Input signal definition 1	P2-00
	0xffff	0	Input port define1	
	0x8765	-	Input signal definition 2	P2-01
	0xffff	00	Input port define2	
	0x00a9	-	Input signal definition 3	P2-02
	0xffff	0	Input port define3	
	0x0000	-	Input signal definition 4	P2-03
	0xffff	0	Input port define4	
	0x0f00	-	Input signal definition 5	P2-04
	0xffff	0	Input port define5	
توسط این پارامترها می‌توان یک سیگنال خروجی دیجیتال را به یک پین خروجی از کانکتور CN1 اختصاص داد. مقدار اولیه و پیش فرض کارخانه برابر است با: (P2-05) DIGIT 1= ALARM(DO1) (P2-05) DIGIT 2= READY(DO2) (P2-05) DIGIT 3= ZSPD(DO3) (P2-05) DIGIT 4= BREAK(DO4)	0x4321	-	output signal definition 1	P2-05
	0xffff	0	output port define1	
	0x0005	-	output signal definition 2	P2-06
	0xffff	0	output port define2	
	0x0000	-	output signal definition 3	P2-07
	0xffff	0	output port define3	


(P2-06) DIGIT 1= INPOS(DO5) (P2-06) DIGIT 2= TLMT (P2-06) DIGIT 3= VMLT (P2-06) DIGIT 4= INSPD (P2-07) DIGIT 1= WARN				
تعریف منطق برای یک سیگنال ورودی دیجیتال از کانکتور CN1 که این منطق برابر با 1:contact B. 0:contact A می‌باشد. منطق تعریف شده توسط کارخانه برابر است با: (P2-08) DIGIT 1= DI1(CN1#47)(contact A) (P2-08) DIGIT 2= DI2(CN1#23)(contact A) (P2-08) DIGIT 3= DI3(CN1#22)(contact A) (P2-08) DIGIT 4= DI4(CN1#21)(contact A) (P2-08) DIGIT 5= DI5(CN1#17)(contact A)	0b1111	-	Input signal logic definition1	P2-08
	0b1111	0	Input logic set1	
تعریف منطق برای یک سیگنال ورودی دیجیتال از کانکتور CN1 که این منطق برابر با 1:contact B. 0:contact A می‌باشد. منطق تعریف شده توسط کارخانه برابر است با: (P2-09) DIGIT 1= DI6(CN1#46)(contact A) (P2-09) DIGIT 2= DI7(CN1#20)(contact A) (P2-09) DIGIT 3= DI8(CN1#19)(contact A) (P2-09) DIGIT 4= DI9(CN1#18)(contact A) (P2-09) DIGIT 5= DIA(CN1#48)(contact A)	0b10001	-	Input signal logic definition2	P2-09
	0b1111	0	Input logic set2	
تعریف منطق برای یک سیگنال خروجی دیجیتال از کانکتور CN1 که این منطق برابر با 1:contact B. 0:contact A می‌باشد. منطق تعریف شده توسط کارخانه برابر است با: (P2-10) DIGIT 1= DO1(CN1#38,39)(contact B) (P2-10) DIGIT 2= DO2(CN1#40,41)(contact A) (P2-10) DIGIT 3= DO3(CN1#43)(contact A) (P2-10) DIGIT 4= DO4(CN1#44)(contact B) (P2-10) DIGIT 5= DO5(CN1#45)(contact A)	0b10110	-	output signal logic definition	P2-10
	0b11111	0	Output logic set	
تعداد پالس باقیمانده برای رسیدن به مقصد که از آن فاصله، خروجی INPOS یک می‌شود.	10	(pulse)	Position reached output range	P2-11
	65335	1	In position range	
محدوده سرعتی که هنگام توقف با رسیدن به آن خروجی ZSPD یک می‌شود.	10	(RPM)	Zero speed output range	P2-12
	500	1	Zero speed range	
محدوده سرعتی که هنگام توقف با رسیدن به آن خروجی ZSPD یک می‌شود.	10	(RPM)	Range of output for speed reach	P2-13
	500	1	In speed range	
	100	(RPM)	Brake output action speed	P2-14

مقدار سرعت را برای فعال کردن کنتاکت خروجی ترمز در هنگام STOP تنظیم نمایید.	6000	0	Brake output speed	
یک تاخیر زمانی را برای فعال کردن کنتاکت خروجی ترمز در هنگام STOP تنظیم نمایید.	500	(ms)	Brake output delay time	P2-15
	1000	0	Brake output delay time	
نوع عملکرد برای مد پاک کردن پالس موقعیت (PCLR) را انتخاب نمایید. ۰: پالس ورودی با لبه بالارونده سیگنال پاک شود. ۱: پالس ورودی با سطح سیگنال پاک شود.	1	-	Position pulse clear mode	P2-16
	1	0	PCLR Mode	
وقتی که فرمان سرعت آنالوگ ۱۰ ولت است مقیاس گذاری سرعت را باید با این پارامتر تنظیم نمایید.	2000	(RPM)	Analog speed scale	P2-17
	6000	1	Analog speed command scale	
با این پارامتر می‌توانید آفستی را برای فرمان سرعت آنالوگ تنظیم نمایید.	0	(mv)	Analog speed offset	P2-18
	1000	-1000	Analog speed command offset	
مقدار سرعت را برای عملکرد نگه داشتن در فرمان سرعت صفر آنالوگ تنظیم نمایید.	0	(RPM)	Zero speed clamp speed	P2-19
	1000	0	Zero speed clamp RPM	
وقتی که فرمان گشتار آنالوگ ۱۰ ولت است مقیاس گذاری گشتاور را باید با این پارامتر تنظیم نمایید	100	(%)	Analog torque scale	P2-20
	350	1	Analog torque scale	
با این پارامتر می‌توانید آفستی را برای فرمان گشتاور آنالوگ تنظیم نمایید	0	(mv)	Analog torque command offset	P2-21
	1000	-1000	Analog torque command offset	
مقدار ولتاژ را برای عملکرد نگه داشتن در فرمان گشتاور صفر آنالوگ تنظیم نمایید	75	(mv)	Zero torque clamp voltage	P2-22
	1000	0	Zero torque clamp voltage	

مجموعه پارامترهای تنظیمات مد سرعت

جزییات				پارامتر		واحد	مقدار اولیه
				کد	نام	حداقل	حداکثر
مقدار سرعت هریک از فرامین سرعت دیجیتال را توسط این پارامترها تنظیم نمایید.				P3-00	Speed command1	(RPM)	10
					Speed command1	-6000	6000
				P3-01	Speed command2	(RPM)	100
					Speed command2	-6000	6000
				P3-02	Speed command3	(RPM)	500
					Speed command3	-6000	6000
				P3-03	Speed command4	(RPM)	1000
					Speed command4	-6000	6000
				P3-04	Speed command5	(RPM)	1500
					Speed command5	-6000	6000
				P3-05	Speed command6	(RPM)	2000
					Speed command6	-6000	6000
				P3-06	Speed command7	(RPM)	3000
					Speed command7	-6000	6000
Speed command7	-6000	6000					
مقدار سرعت را برای آشکارسازی پالس Z انکدر تنظیم نمایید.				P3-07	Z detection operation speed	(RPM)	10
					Z detection operation speed	1	300
				P3-08	Speed command acceleration time	(ms)	0

زمان افزایش سرعت از صفر تا سرعت مدنظر را برای فرامین سرعت تنظیم نمایید.	10000	0	Speed command acceleration time	
زمان کاهش سرعت به صفر را برای فرامین سرعت تنظیم نمایید.	0	(ms)	Speed command deceleration time	P3-09
	10000	0	Speed command deceleration time	
زمان منحنی S را برای فرامین سرعت تنظیم نمایید.	10	(ms)	Speed command s-curve time	P3-10
	100	1	Speed command s-curve time	
نوع عملکرد شتاب کاهنده یا افزایشده (مثبت یا منفی) را تنظیم نمایید. ۰: به شکل دوزنقه‌ای ۱: به شکل سینوسی	0	-	Speed operation pattern	P3-11
	1	0	ACC.DEC. pattern	
مقدار سرعت را برای عملکرد JOG دستی تنظیم نمایید. (Cn-00)	500	(RPM)	Manual JOG operation speed	P3-12
	6000	-6000	JOG operation speed	
مقدار سرعت و زمان برای ۴ برنامه در عملکرد JOG برنامه‌ریزی شده را تنظیم نمایید. برای مثال عملکرد مرحله ۱ در شکل زیر آمده است.	0	(RPM)	Program JOG operation speed1	P3-13
	6000	-6000	Program JOG speed1	
	300	(RPM)	Program JOG operation speed2	P3-14
	6000	-6000	Program JOG speed2	
	0	(RPM)	Program JOG operation speed3	P3-15
	6000	-6000	Program JOG speed3	
	-30000	(RPM)	Program JOG operation speed4	P3-16
	6000	-6000	Program JOG speed4	
	500	(RPM)	Program JOG operation time1	P3-17
	65535	0	Program JOG time1	
	5000	(ms)	Program JOG operation time2	P3-18
	65535	0	Program JOG time2	
	500	(ms)	Program JOG operation time3	P3-19
	65535	0	Program JOG time3	

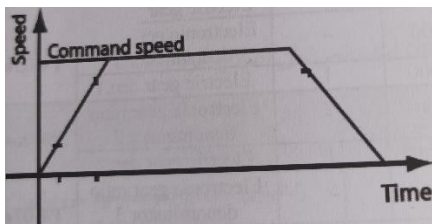

	5000	(ms)	Program JOG operation time ⁴	P3-20
	65535	0	Program JOG time ⁴	

مجموعه پارامترهای تنظیمات مد موقعیت

جزئیات	مقدار اولیه	واحد	پارامتر	
	حداکثر	حداقل	نام	کد
منطق پالس ورودی را برای مد موقعیت تنظیم نمایید.	0	-	Position input pulse logic	P4-00
	5	0	Pulse input logic	
ضریب گیربکس‌های الکترونیکی را تنظیم نمایید.	1000	-	Electronic gear ratio numerator1	P4-01
	30000	1	Electric gear numerator 1	
	1000	-	Electronic gear ratio numerator2	P4-02
	30000	1	Electric gear numerator 2	
	1000	-	Electronic gear ratio numerator3	P4-03
	30000	1	Electric gear numerator 3	
	1000	-	Electronic gear ratio numerator4	P4-04
	30000	1	Electric gear numerator 4	

	1000	-	Electronic gear ratio denominator1	P4-05
	30000	1	Electric gear denominator 1	
	2000	-	Electronic gear ratio denominator2	P4-06
	30000	1	Electric gear denominator 2	
	3000	-	Electronic gear ratio denominator3	P4-07
	30000	1	Electric gear denominator 3	
	4000	-	Electronic gear ratio denominator4	P4-08
	30000	1	Electronic gear denominator 4	
یک مد را برای ضرب گیربکس الکترونیکی انتخاب نمایید.	0	-	Electronic gear ratio mode	P4-09
	1	0	Electric gear mode	
مقدار آفست بطور پیش فرض برای صورت کسر گیربکس الکترونیکی ۰ می باشد.	0	-	Electric gear ratio numerator offset	P4-10
	30000	-30000	Electric gear numerator offset	
یک مقدار برای راه اندازی آلارم خطای موقعیت تنظیم نمایید.	90000	(pulse)	Position error	P4-11
	30^2	1	Following error range	
نوع عملکرد پاک کردن پالس فرمان موقعیت دهی را برای کنتاکت های CWLIM و CCWLIM انتخاب نمایید.	0	-	Limit contact function	P4-12
	1	0	Position limit function	
یک مقدار را برای جبران کردن پس زنی قطعات مکانیکی (عقب افتادگی در اثر فرسایش قطعات مکانیکی) ماشین را در مد عملکرد موقعیت تنظیم نمایید.	0	-	Backlash compensation	P4-13
	10000	0	Backlash compensation	
فیلتر فرکانس را مطابق با پالس ورودی تنظیم نمایید	3	-	Pulse input filter	P4-14
	4	0	Pulse input filter	

مجموعه پارامترهای اجرا و بکارگیری مدهای عملکرد سرووسیستم

جزئیات	پارامتر		واحد	مقدار اولیه
	نام	کد		
راه اندازی مد JOG توسط سروودرایو. (MODE):finish (up):forward rotation(CCW) (DOWN):Reverse rotation(CW) (SET):Servo ON/OFF پارامترهای وابسته به مد JOG عبارتند از: P3-08: speed command acceleration time P3-09: speed command deceleration time P3-10: speed command S-curve P3-11: speed operation pattern P3-12: JoG operation speed	Manual JOG operation	cn-00	-	-
	JOG		-	-
عملکرد پیوسته JOG مطابق با برنامه از پیش تنظیم شده: (SET): program JOG run or stop پارامترهای وابسته مد عملکرد پیوسته JOG عبارتند از:	Program JOG operation	cn-01	-	-
	Program JOG		-	-

P3-08: speed command acceleration time P3-09: speed command deceleration time P3-10: speed command S-curve P3-11: speed operation pattern P3-13~16 : program operation speed 1to4 P3-17~20 : program operation time 1to4				
ریست کردن آلارم‌ها هنگامی که سروودرایو غیرفعال است.	-	-	Alarm reset	cn-02
	-	-	Alarm reset	
توسط این پارامتر می‌توان تاریخچه کدهای آلارم‌های ذخیره شده را چک کرد.	-	-	Get alarm history	cn-03
	-	-	Get alarm history	
توسط این پارامتر می‌توان تاریخچه کدهای آلارم‌های ذخیره شده را حذف کرد.	-	-	Alarm history reset	cn-04
	-	-	Alarm history clear	
توسط این پارامتر می‌توان بصورت اتوماتیک عملکرد خودتنظیمی ضرایب تقویت را اجرا کرد.	-	-	Auto gain tuning	cn-05
	-	-	Auto gain tuning	
توسط این پارامتر می‌توان پالس Z انکدر متصل شده به سرووموتور را آشکارسازی کرد.	-	-	Z search	cn-06
	-	-	Z tuning	
توسط این پارامتر می‌توان کنتاکت‌های ورودی دیجیتال را بصورت موقتی و اجباری فعال و یا غیرفعال کرد.	-	-	Input contact forced ON/OFF	cn-07
	-	-	Forced input test	
توسط این پارامتر می‌توان کنتاکت‌های خروجی دیجیتال را بصورت موقتی و اجباری فعال و یا غیرفعال کرد.	-	-	output contact forced ON/OFF	cn-08
	-	-	Forced output test	
تنظیم داده‌های تنظیم شده برای پارامترها به مقدار پیش فرض کارخانه (ریست سروودرایو و برگرداندن آن به پیش فرض کارخانه)	-	-	Parameter initialization	cn-09
	-	-	Parameter initialization	
کالیبره کردن مقدار آفست فرامین سرعت آنالوگ به صورت اتوماتیک	-	-	Auto speed command offset correction	cn-10
	-	-	Auto speed command offset calibration	
کالیبره کردن مقدار آفست فرامین گشتاور آنالوگ به صورت اتوماتیک	-	-	Auto torque command offset correction	cn-11
	-	-	Auto torque command offset calibration	
کالیبره کردن مقدار آفست فرامین سرعت آنالوگ به صورت دستی	-	-	Manual speed command offset correction	cn-12
	-	-	Manual speed command offset calibration	
کالیبره کردن مقدار آفست فرامین گشتاور آنالوگ به صورت دستی	-	-	Manual torque command offset correction	cn-13
	-	-	Manual torque command offset calibration	
	-	-	Absolute encoder reset	cn-14